

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Référence : AD21G26A

Mission réalisée les 22 et 23/07/2026



PROPRIÉTAIRE

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DES LANDES D'ARMAGNAC
rep. par Mme BERCHOUX Catherine
31 chemin du Bas-du-Haut
40120 ROQUEFORT

BIEN CONCERNÉ

Bâtiment
45 rue du Fort
40310 GABARRET

SYNTHÈSE DES CONCLUSIONS

*Ce document ne peut être annexé seul à un acte authentique et ne peut se substituer aux rapports de diagnostics originaux.
La présente note de synthèse ne dispense pas la lecture complète des rapports qui composent le DDT.*

INFORMATIONS GÉNÉRALES		DOSSIER N° AD21G26A	
Type de bien :	Bâtiment	Réf. cadastrale(s) :	NC
Adresse :	45 rue du Fort	Date de construction :	Antérieur au 1 janvier 1949
	40310 GABARRET	Date d'intervention :	21/07/2026
	ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES		Validité du rapport : 28/01/2027
	Le présent examen fait état de présence d'indice d'infestation de termites au niveau du bâti le jour de la visite, voir détail paragraphe D du rapport.		
	CONSTAT AMIANTE		
	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.		
	CONSTAT DE RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB		Validité du rapport : Sans objet
	Il a été repéré des unités de diagnostic contenant une concentration en plomb supérieure à 1 mg/cm²		

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES

Arrêté du 29 mars 2007 modifié par l'arrêté du 7 mars 2012, Arrêté du 7 décembre 2011, Arrêté du 14 décembre 2009, Article L 133-6 du code de la construction et de l'habitation. Norme NF P 03-201 de février 2016.

A DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS

- Localisation du ou des bâtiments

Désignation du ou des lots de copropriété : **Bâtiment**

Adresse : **45 rue du Fort 40310 GABARRET**

Nombre de Pièces :

Numéro de Lot :

Référence Cadastre : **NC**

Le site se situe dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme étant infestée par les termites ou susceptible de l'être à court terme.

Descriptif du bien : **Immeuble de logements**

Encombrement constaté : **Présence de mobilier**

État général de l'immeuble très dégradé, immeuble en arrêté de péril

Situation du lot ou des lots de copropriété

Etage : Porte :

Bâtiment : Escalier :

Mitoyenneté : **OUI** Bâti : **OUI**

Document(s) joint(s) : **Néant**

B DESIGNATION DU CLIENT

- Désignation du client

Nom / Prénom : **COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine**

Qualité :

Adresse : **31 chemin du Bas-du-Haut
40120 ROQUEFORT**

- Si le client n'est pas le donneur d'ordre :

Nom / Prénom : , Qualité :

Adresse : -

Nom et qualité de la (des) personne(s) présentes sur le site lors de la visite : **Aucun**

Éléments collectés préalablement à l'intervention :

Le donneur d'ordre a connaissance d'un traitement antérieur contre les termites ; oui ☐ non ☒

Le donneur d'ordre a connaissance de la présence d'indices d'infestation de termites dans le bâtiment ; oui ☐ non ☒

La notice technique relative à l'article R112-4 du CCH concernant les bâtiments dont la date du dépôt de la demande de permis de construire ou date d'engagement des travaux est postérieure au 1/11/2016 a été fourni (justificatif de dispositif de protection contre les termites et autres xylophage mis en œuvre) ; oui ☐ non ☒

C DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

- Identité de l'opérateur de diagnostic

Nom / Prénom : **DIAS SOEIRO Adriano**

Raison sociale et nom de l'entreprise :

SA ATLANTIC CONTROLE

Adresse : **siège : 50, rue Chapelet 64200 BIARRITZ**

N° SIRET : **43010097400061**

N° certificat de qualification : **C0776**

Date d'obtention : **10/06/2023**

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : **LCC-Qualixpert**

17 rue Borrel 81100 CASTRES

Organisme d'assurance professionnelle : **AXA France IARD**

N° de contrat d'assurance : **11084297004**

Date de validité du contrat d'assurance : **01/01/2027**

RESULTATS

Le présent examen fait état de présence d'indice d'infestation de termites au niveau du bâti le jour de la visite, voir détail paragraphe D du rapport.

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



D IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS :		
Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
Niveau 0		
Entrée immeuble	Menuiseries bloc-porte - Bois	Absence d'indices
	Parois - Raidisseur bois	Indice d'infestation de Termites souterrains : Galeries-tunnels, Altérations dans le bois, Concrétions
	Plancher - Dalle béton	Absence d'indices
	Parois - Torchis, plâtre, panneaux bois Peinture	Absence d'indices
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indices
Logt 1 - Séjour	Menuiseries bloc-porte - Bois	Indice d'infestation de Termites souterrains : Galeries-tunnels, Altérations dans le bois, Concrétions
	Parois - Raidisseur bois	Indice d'infestation de Termites souterrains : Galeries-tunnels, Altérations dans le bois, Concrétions
	Parois - Torchis, plâtre, panneaux bois Peinture	Absence d'indices
	Plancher - Dalle béton, revêtement plastique	Absence d'indices
	Plinthes - Bois	Absence d'indices
	Parois - Plâtre Peinture	Absence d'indices
	Menuiseries fenêtre - Bois	Absence d'indices
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indices
Logt 1 - Cuisine	Menuiseries bloc-porte - Bois	Absence d'indices
	Menuiseries fenêtre - Bois	Absence d'indices
	Parois - Plâtre Peinture, faïence	Absence d'indices
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indices
	Plancher - Dalle béton, revêtement plastique	Absence d'indices
	Plinthes - Bois	Absence d'indices
Logt 1 - Dégagement	Menuiseries bloc-porte - Bois	Indice d'infestation de Termites souterrains : Galeries-tunnels, Altérations dans le bois, Concrétions
	Parois - Plâtre Peinture	Absence d'indices
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indices
	Plancher - Dalle béton, revêtement plastique	Absence d'indices
	Plinthes - Bois	Absence d'indices
Logt 1 - Chambre 1	Menuiseries bloc-porte - Bois	Absence d'indices
	Menuiseries fenêtre - Bois	Absence d'indices
	Parois - Plâtre Peinture	Absence d'indices
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indices
	Plancher - Dalle béton	Absence d'indices
	Plinthes - Bois	Absence d'indices
Logt 1 - Chambre 2	Menuiseries bloc-porte - Bois	Absence d'indices
	Menuiseries fenêtre - Bois	Absence d'indices
	Parois - Plâtre Peinture	Absence d'indices
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indices
	Plancher - Dalle béton, revêtement plastique	Absence d'indices

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Plinthes - Bois	Absence d'indices
	Parois - Raidisseur bois	Indice d'infestation de Termites souterrains : Galeries-tunnels, Altérations dans le bois, Concrétions
	Parois - Torchis, plâtre Peinture	Absence d'indices
Dégagement 1	Menuiseries bloc-porte - Bois	Absence d'indices
	Parois - Raidisseur bois Peinture	Indice d'infestation de Termites souterrains : Galeries-tunnels, Altérations dans le bois, Concrétions
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indices
	Plancher - Dalle béton	Absence d'indices
	Parois - Torchis, enduit Peinture	Absence d'indices
Cour intérieure 1	Parois - Enduit ciment Peinture	Absence d'indices
	Plancher - Dalle béton	Absence d'indices
Logt 2 - Séjour	Menuiseries bloc-porte - Bois	Absence d'indices
	Menuiseries fenêtre - Bois	Absence d'indices
	Parois - Plâtre Peinture	Absence d'indices
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indices
	Plancher - Dalle béton	Absence d'indices
	Plinthes - Bois	Absence d'indices
Logt 2 - Chambre 1	Parois - Raidisseur bois	Indice d'infestation de Termites souterrains : Galeries-tunnels, Altérations dans le bois, Concrétions
	Menuiseries bloc-porte - Bois	Absence d'indices
	Menuiseries fenêtre - Bois	Absence d'indices
	Parois - Plâtre, pierre, brique Peinture	Absence d'indices
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indices
	Plancher - Dalle béton	Absence d'indices
	Plinthes - Bois	Absence d'indices
Logt 2 - Chambre 2	Menuiseries bloc-porte - Bois	Absence d'indices
	Menuiseries fenêtre - Bois	Absence d'indices
	Parois - Plâtre, enduit ciment Papier peint	Absence d'indices
	Plafond - Lambris bois Peinture	Absence d'indices
	Plancher - Dalle béton, revêtement plastique	Absence d'indices
	Plinthes - Bois	Absence d'indices
Logt 2 - Salle d'eau/WC	Menuiseries bloc-porte - Bois	Absence d'indices
	Menuiseries fenêtre - Bois	Absence d'indices
	Parois - Plâtre, enduit ciment Peinture, faïence	Absence d'indices
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indices
	Plancher - Dalle béton, revêtement plastique	Absence d'indices
	Plinthes - Bois	Absence d'indices
Logt 2 - Cuisine	Menuiseries bloc-porte - Bois	Absence d'indices
	Menuiseries fenêtre - Bois	Absence d'indices
	Parois - Plâtre, enduit ciment Peinture, faïence	Absence d'indices



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indices
	Plancher - Dalle béton	Absence d'indices
	Plinthes - Bois	Absence d'indices
Cage d'escalier Niv. 0	Menuiseries bloc-porte - Bois	Absence d'indices
	Escalier - Bois	Absence d'indices
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indices
	Plancher - Dalle béton	Absence d'indices
	Plinthes - Bois	Absence d'indices
	Parois - Raidisseur bois, torchis, plâtre, panneaux bois Peinture	Absence d'indices
Cour intérieure 2	Parois - Enduit ciment Peinture	Absence d'indices
	Plancher - Dalle béton	Absence d'indices
	Plafond - Poutres, solives et parquet bois	Absence d'indices
Rangement 1	Menuiseries bloc-porte - Bois	Absence d'indices
	Parois - Raidisseur bois, torchis, enduit	Absence d'indices
	Plafond - Plâtre	Absence d'indices
	Plancher - Dalle béton	Absence d'indices
Rangement 2	Menuiseries bloc-porte - Bois	Absence d'indices
	Parois - Raidisseur bois, torchis, enduit	Absence d'indices
	Plafond - Plâtre	Absence d'indices
	Plancher - Dalle béton	Absence d'indices
Rangement 3	Menuiseries bloc-porte - Bois	Absence d'indices
	Parois - Raidisseur bois, torchis, enduit, brique	Absence d'indices
	Plafond - Charpente bois	Absence d'indices
	Plancher - Dalle béton	Absence d'indices
Niveau 1		
Dégagement 2	Menuiseries bloc-porte - Bois	Absence d'indices
	Plancher - Revêtement plastique	Absence d'indices
	Plinthes - Bois	Absence d'indices
	Parois - Plâtre Peinture	Absence d'indices
	Menuiseries fenêtre - Bois	Absence d'indices
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indices
Logt 3 - Entrée / Dég	Menuiseries bloc-porte - Bois	Absence d'indices
	Parois - Plâtre Papier peint	Absence d'indices
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indices
	Plancher - Revêtement plastique	Absence d'indices
	Plinthes - Bois	Absence d'indices
	Menuiseries fenêtre - Bois	Absence d'indices
Logt 3 - Salle d'eau	Menuiseries bloc-porte - Bois	Absence d'indices
	Parois - Plâtre Papier peint, faïence	Absence d'indices

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indices
	Plancher - Revêtement plastique	Absence d'indices
	Plinthes - Bois	Absence d'indices
Logt 3 - Séjour	Menuiseries bloc-porte - Bois	Absence d'indices
	Menuiseries fenêtre - Bois	Absence d'indices
	Parois n°1 - Plâtre Peinture	Absence d'indices
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indices
	Plancher - Chape ciment, revêtement plastique	Absence d'indices
	Plinthes - Bois	Absence d'indices
	Parois n°1 - Raidisseur bois	Indice d'infestation de Termites souterrains : Galeries-tunnels, Altérations dans le bois, Concrétions
	Parois n°2 - Torchis, brique, enduit Peinture	Absence d'indices
Logt 3 - Cuisine	Menuiseries bloc-porte - Bois	Absence d'indices
	Menuiseries fenêtre - Bois	Absence d'indices
	Parois - Plâtre Papier peint, faïence	Absence d'indices
	Plafond - Plâtre Papier peint	Absence d'indices
	Plancher - Chape ciment, revêtement plastique	Absence d'indices
	Plinthes - Bois	Absence d'indices
Logt 3 - Chambre 1	Menuiseries bloc-porte - Bois	Absence d'indices
	Menuiseries fenêtre - Bois	Absence d'indices
	Parois - Plâtre Papier peint	Absence d'indices
	Plafond - Plâtre Papier peint	Absence d'indices
	Plancher - Revêtement plastique	Absence d'indices
	Plinthes - Bois	Absence d'indices
Logt 3 - Chambre 2	Menuiseries bloc-porte - Bois	Absence d'indices
	Menuiseries fenêtre - Bois	Absence d'indices
	Parois - Plâtre Papier peint	Absence d'indices
	Plafond - Plâtre Papier peint	Absence d'indices
	Plancher - Revêtement plastique	Absence d'indices
	Plinthes - Bois	Absence d'indices
Logt 4 - Entrée / Dégt	Menuiseries bloc-porte - Bois	Absence d'indices
	Parois - Plâtre Peinture	Absence d'indices
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indices
	Plancher - Revêtement plastique	Absence d'indices
	Plinthes - Bois	Absence d'indices
Logt 4 - Cuisine	Menuiseries bloc-porte - Bois	Absence d'indices
	Menuiseries fenêtre - Bois	Absence d'indices
	Parois - Plâtre Papier peint	Absence d'indices
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indices
	Plancher - Revêtement plastique	Absence d'indices

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Plinthes - Bois	Absence d'indices
Logt 4 - Chambre 1	Menuiseries bloc-porte - Bois	Absence d'indices
	Menuiseries fenêtre - Bois	Absence d'indices
	Parois - Plâtre Papier peint	Absence d'indices
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indices
	Plancher - Revêtement plastique	Absence d'indices
	Plinthes - Bois	Absence d'indices
Logt 4 - Salle d'eau/WC	Menuiseries bloc-porte - Bois	Absence d'indices
	Menuiseries fenêtre - Bois	Absence d'indices
	Parois - Plâtre Papier peint	Absence d'indices
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indices
	Plancher - Parquet bois	Absence d'indices
	Plinthes - Bois	Absence d'indices
Logt 4 - Chambre 2	Menuiseries bloc-porte - Bois	Absence d'indices
	Menuiseries fenêtre - Bois	Absence d'indices
	Parois - Plâtre Papier peint	Absence d'indices
	Plafond - Plâtre Papier peint	Absence d'indices
	Plancher - Parquet bois, moquette	Absence d'indices
	Plinthes - Bois	Absence d'indices
Coursive	Menuiseries bloc-porte - Bois	Absence d'indices
	Plancher - Parquet bois	Absence d'indices
	Garde-corps - Bois	Absence d'indices
	Parois - Enduit ciment Peinture	Absence d'indices
	Plafond - Charpente et voliges bois	Absence d'indices
Comble 1	Menuiseries bloc-porte - Bois	Absence d'indices
	Parois - Raidisseur bois, torchis, enduit	Absence d'indices
	Plancher - Parquet bois	Absence d'indices
	Menuiseries fenêtre - Bois	Absence d'indices
	Plafond - Poutres, solives et parquet bois	Absence d'indices
Comble 2	Menuiseries fenêtre - Bois	Absence d'indices
	Parois - Raidisseur bois, torchis, enduit, brique	Absence d'indices
	Plafond - Charpente bois, tuile	Absence d'indices
	Plancher - Parquet bois	Absence d'indices
Niveau 2		
Comble 3	Parois - Pierre, brique	Absence d'indices
	Plafond - Charpente bois, tuile	Absence d'indices
	Plancher - Parquet bois	Absence d'indices
Comble 4	Parois - Pierre, brique	Absence d'indices
	Plafond - Charpente bois, tuile	Absence d'indices



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Plancher - Parquet bois	Absence d'indices

CATEGORIE DE TERMITES EN CAUSE
Termites souterrains

LEGENDE	
(1)	Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.
(2)	Identifier notamment : Ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes, ...
(3)	Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature
*	Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites.

E	IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENTS (PIECES ET VOLUMES) N'AYANT PU ETRE VISITES ET JUSTIFICATION
	Néant

F	IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION
	<u>Cas général :</u> Les parties d'ouvrages et éléments bois incorporés dans la structure du bâtiment (doublage des parois, espaces intérieurs des cloisons, gaines ou espaces techniques non visitables) ne sont pas contrôlés faute d'accessibilité, notre mission n'autorisant pas de démontage ou de sondage destructif. Les faces de bois des éléments de structure, de menuiserie, d'ornement en contact avec la maçonnerie ne sont pas vérifiés car non visibles et non accessibles par conception. Les éléments recouverts ou inaccessibles (sol, mur, plafond) par du revêtement fixé ou collé, par du mobilier pondéreux ne sont pas examinés par manque d'accessibilité. <u>Autre cas spécifique à la mission :</u> Parquets bois recouverts de revêtement plastique Éléments bois dans épaisseur des planchers intermédiaires car masqués par du plâtre Certaines zones avec des planchers fragilisés n'ont pas été inspectées car elles présentent un risque de chute trop important.

G	MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES
	1. Examen visuel des parties visibles et accessibles : Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensembles des éléments de bois ; Examen des produits celluloseux non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.), posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois, détérioration de livres, cartons, etc.) ; Examen des matériaux non celluloseux rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux d'isolation, gaines électriques, revêtements de sol ou muraux, etc.) ; Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides-sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc.). 2. Sondage mécanique des bois visibles et accessibles : Sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés, les sondages sont approfondis et, si nécessaire, destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l'objet de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles résultant de l'utilisation de poinçons, de lames, etc. L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation. 3. Matériel utilisé : Poinçon, échelle, lampe torche...



H CONSTATATIONS DIVERSES

Dégradaations dues à du champignon de pourriture et galeries dues à des larves xylophages au niveau de la majorité des éléments bois de l'immeuble.

Nous notons la présence de désordres liés à des infiltrations d'eau dues à une couverture dans un état de dégradation très important avec des parties effondrées sur des zones de couverture et de planchers.

NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200.

I NOTES ET MENTIONS

Conformément à l'article L 133-6 du Livre Ier, Titre III, Chapitre III du code de la construction et de l'habitation, cet état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au **22/01/2027**.

Mention 1 : Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission.

Mention 2 : L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

Note 1 : Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200 ;

Note 2 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation.

Note 3: Conformément à l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.

Note 4: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC-Qualixpert 17 rue Borrel 81100 CASTRES.

J DEVOIR DE CONSEIL

Le département étant classé infesté par arrêté préfectoral, il est recommandé d'éviter le stockage de bois à même la terre ou contre un bâtiment, d'empêcher les infiltrations d'eau et de combattre l'humidité. Il convient d'être conscient de la soudaineté possible d'une infestation.

- En cas de travaux, vu le niveau d'infestation du département, il est conseillé de faire réaliser un traitement du bâti (également si le bien a fait l'objet d'un traitement qui n'est plus sous garantie).

- En cas d'indices d'infestation de termites sans présence d'individus et en l'absence de traitement curatif sous garantie, prévoir une surveillance régulière ou une action de traitement adéquat.

- En cas de présence de termites, mettre en œuvre une action curative après déclaration en mairie (Cf note 2).

K CACHET DE L'ENTREPRISE

Signature de l'opérateur

ATLANTIC CONTRÔLE
50 Rue Chapelet
64200 BIARRITZ
Tél : 05 59 32 20 93
Fax : 05 59 42 05 65

Référence : **AD21G26A T**

Fait à : **BIARRITZ**, le : **23/07/2026**

Visite effectuée le : **21/07/2026**

Durée de la visite : **3 h 00 min**

Nom du responsable : **DELAYRE Laurent**

Opérateur : Nom : **DIAS SOEIRO**

Prénom : **Adriano**

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

NOTE 1 : Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200 ;

NOTE 2 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L 133-4 et R 133-3 du Code de la Construction et de l'Habitation.

NOTE 3 : Conformément à l'article L.271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.

AD21G26A T

8/8



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition

R. 1334-14, R1334-22, R.1334-19, R.1334-23 à R.1334-29-5 du Code de la santé Publique. Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 modifié par le décret n° 2019-251 du 27 mars 2019. Arrêté du 16 juillet 2019. Norme NF X 46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	AD21G26A A
Propriétaire	COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine
Donneur d'ordre	COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine
Adresse de l'immeuble	45 rue du Fort 40310 GABARRET
Bâtiment ou installation	Bâtiment
Date de la commande	24/06/2026
La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage	21/07/2026
Date d'émission du rapport de repérage	29/07/2026
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	2403050

Signataire du rapport

Signature et Visa	Opérateur de repérage :
 ATLANTIC CONTRÔLE 50 Rue Chapelet 64200 BIARRITZ Tél : 05 59 52 20 93 Fax : 05 59 42 05 65	DIAS SOEIRO Adriano ATLANTIC CONTRÔLE Le 29/07/2026

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.



Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés

critère de décision + réf. prélèv.	Elément	Matériau / Produit	N° du local	Localisation	Etage	Référence (ZPSO)
Résultat d'analyse (P005)	Crédence	Colle de la faïence en crédence	3	Logt 1 - Cuisine	Niveau 0	
Résultat d'analyse (P020)	Conduit de fluide au sol	Conduit de fluide fibre ciment au sol	8	Cour intérieure 1	Niveau 0	Z015
Résultat d'analyse (P017)	Crédence	Colle de la faïence en crédence	12	Logt 2 - Salle d'eau/WC	Niveau 0	
Résultat d'analyse (P018)	Crédence	Colle de la faïence en crédence	13	Logt 2 - Cuisine	Niveau 0	
Résultat d'analyse (P020)	Conduit de fumée dans épaisseur du mur	Conduit de fumée fibre ciment				Z015
Résultat d'analyse (P020)	Conduits de fluide	Conduits de fluide fibre ciment	15	Cour intérieure 2	Niveau 0	Z015
Résultat d'analyse (P020)	Conduit dans épaisseur du mur	Conduit fibre ciment				Z015
Résultat d'analyse (P020)	3 Morceaux de conduits stockés	Morceaux de conduits fibre ciment stockés	17	Rangement 2	Niveau 0	Z015
Résultat d'analyse (P042)	Crédence	Colle de la faïence en crédence	27	Logt 4 - Cuisine	Niveau 1	
Résultat d'analyse (P044)	Plancher	Moquette avec sous-couche	30	Logt 4 - Chambre 2	Niveau 1	

Exclusions

Néant



SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	4
OBJET DE LA MISSION :	4
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	4
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE :	4
IDENTIFICATION DU BATIMENT CONCERNE :	4
PROGRAMME DE TRAVAUX	4
CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE.....	5
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	5
PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES / LOCAUX A INVESTIGUER	5
PROGRAMME DE REPERAGE	6
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	6
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE.....	6
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE	6
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020	7
CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES	7
LISTE DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES	7
RESULTATS DU REPERAGE	13
RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE :	13
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES.....	14
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE	28
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	29
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS.....	54
ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSE.....	57



1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **AD21G26A**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine
Demeurant :	31 chemin du Bas-du-Haut 40120 ROQUEFORT
Représenté par :	Madame BERCHOUX Catherine
Commanditaire du repérage :	COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine
Opérateur ayant réalisé le repérage :	Monsieur DIAS SOEIRO Adriano
Nom et adresse de l'entreprise :	ATLANTIC CONTROLE siège : 50, rue Chapelet 64200 BIARRITZ
N° de Siret :	43010097400061
RCP-compagnie-n° de police :	AXA France IARD - 11084297004

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :	
Adresse complète :	45 rue du Fort 40310 GABARRET
Référence Cadastre :	NC

1.4 Identification du Bâtiment concerné :

Date du PC ou date de construction :	Permis de Construire : Antérieur au 1 juillet 1997	Construction : Antérieur au 1 janvier 1949
Fonction principale du bâtiment :	Bâtiment	
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :		

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Intitulé
Démolition de l'ensemble de l'immeuble



3 Cadre de la mission de repérage

3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

Parties d'immeuble concernées / Locaux à investiguer

Parties d'immeuble concernées ou Locaux à investiguer	Etage	N° du local
Entrée immeuble	Niveau 0	1
Logt 1 - Séjour	Niveau 0	2
Logt 1 - Cuisine	Niveau 0	3
Logt 1 - Dégagement	Niveau 0	4
Logt 1 - Chambre 1	Niveau 0	5
Logt 1 - Chambre 2	Niveau 0	6
Dégagement 1	Niveau 0	7
Cour intérieure 1	Niveau 0	8
Logt 2 - Séjour	Niveau 0	9
Logt 2 - Chambre 1	Niveau 0	10
Logt 2 - Chambre 2	Niveau 0	11
Logt 2 - Salle d'eau/WC	Niveau 0	12
Logt 2 - Cuisine	Niveau 0	13
Cage d'escalier Niv. 0	Niveau 0	14
Cour intérieure 2	Niveau 0	15
Rangement 1	Niveau 0	16
Rangement 2	Niveau 0	17
Rangement 3	Niveau 0	18
Dégagement 2	Niveau 1	19
Logt 3 - Entrée / Dégt	Niveau 1	20
Logt 3 - Salle d'eau	Niveau 1	21
Logt 3 - Séjour	Niveau 1	22
Logt 3 - Cuisine	Niveau 1	23
Logt 3 - Chambre 1	Niveau 1	24
Logt 3 - Chambre 2	Niveau 1	25
Logt 4 - Entrée / Dégt	Niveau 1	26
Logt 4 - Cuisine	Niveau 1	27
Logt 4 - Chambre 1	Niveau 1	28
Logt 4 - Salle d'eau/WC	Niveau 1	29
Logt 4 - Chambre 2	Niveau 1	30
Coursive	Niveau 1	31
Comble 1	Niveau 1	32
Comble 2	Niveau 1	33
Comble 3	Niveau 2	34
Comble 4	Niveau 2	35
Façade côté rue	Extérieur	36
Façade arrière	Extérieur	37

AD21G26A A

5/69



Parties d'immeuble concernées ou Locaux à investiguer	Etage	N° du local
Couverture	Extérieur	38

Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités			
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation	P	
	Conduits d'eaux pluviales	P	
2 - Parois verticales extérieures et Façades			
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	M	
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	M	
Éléments associés aux façades	Conduits d'eaux (pluviales et usées)	P	
3 - Parois verticales intérieures			
Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	M	
4 - Plafonds et faux plafonds			
Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
5 - Planchers et planchers techniques			
Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	M	
	Colles bitumineuses	M	
	Colles non bitumineuses	M	
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M	
6 - Conduits et accessoires intérieurs			
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduits en fibres-ciment, manchons	P	

Pour information : tout élément de la construction en contact avec un matériau ou produit contenant de l'amiante est susceptible d'être pollué. Cependant, les "matériaux et produits pollués" n'entrent pas dans le champ d'application de notre mission de repérage.

En effet, comme indiqué ci-dessus la mission de recherche se rapporte aux matériaux manufacturés dans lesquelles l'amiante a été ajouté à la fabrication ou lors de la mise en œuvre (liste de produits amianté, ED 1475, INRS) ou aux matériaux naturels tels que les granulats et n'inclut pas les traces d'amiante résiduel et les contaminations." (Extrait note DGT du 05-12-217).

En outre, dans cette note du 5 décembre 2017 destinée à l'ensemble des services de l'Inspection du Travail, la Direction Générale du Travail (DGT) précise que le champ réglementaire des interventions de type "sous-section 4" couvre "toute intervention susceptible de provoquer l'émission de fibres d'amiante". Sont notamment intégrés dans cette définition "les travaux portant sur des matériaux, équipements, matériels ou articles contaminés par des poussières d'amiante".

La DGT cite en exemple "la dépose manuelle et sous humidification d'un isolant situé sous toiture qui a été pollué par des fibres d'amiante émises par la couverture en fibrociment". Elle précise que "peu importe que le donneur d'ordre ait prévu d'en déposer une partie seulement ou la totalité". Ces travaux ne peuvent être aucunement qualifiés d'intervention de type "sous-section 3".

3.2	Rapports précédemment réalisés
------------	---------------------------------------

Néant

4	Conditions de réalisation du repérage
----------	--

4.1	Dates et Nature des visites sur site
------------	---

Date	Objet
21/07/2026	Réalisation de la mission de repérage amiante



4.2	Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020
-----	--

Aucun.

4.3	Conditions d'inaccessibilité ou d'impossibilité de réaliser des investigations approfondies
-----	---

Néant

4.4	Liste des Zones présentant des Similitudes d'Ouvrages
-----	---

Dans le cadre de la mission de repérage, l'opérateur de repérage a défini les Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrages suivantes :

Z001 : Parois verticales Plâtre, peinture en mur (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	critère de décision + réf. prélèv.	(Sondage) Référence
Logt 1 - Séjour	Parois verticales	Plâtre, peinture en mur	Résultat d'analyse (P006)	
Logt 1 - Cuisine	Parois verticales	Plâtre, peinture en mur	Résultat d'analyse (P006)	
Logt 1 - Dégageement	Parois verticales	Plâtre, peinture en mur	Résultat d'analyse (P006)	
Logt 1 - Chambre 1	Parois verticales	Plâtre, peinture en mur	Résultat d'analyse (P006)	
Logt 1 - Chambre 2	Parois verticales	Plâtre, peinture en mur	Résultat d'analyse (P006)	

Z002 : Plafond Plâtre, peinture en plafond (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	critère de décision + réf. prélèv.	(Sondage) Référence
Logt 1 - Séjour	Plafond	Plâtre, peinture en plafond	Résultat d'analyse (P007)	
Logt 1 - Cuisine	Plafond	Plâtre, peinture en plafond	Résultat d'analyse (P007)	
Logt 1 - Dégageement	Plafond	Plâtre, peinture en plafond	Résultat d'analyse (P007)	
Logt 1 - Chambre 1	Plafond	Plâtre, peinture en plafond	Résultat d'analyse (P007)	
Logt 1 - Chambre 2	Plafond	Plâtre, peinture en plafond	Résultat d'analyse (P007)	

Z003 : Plancher Chape, ragréage, colle, revêtement plastique (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	critère de décision + réf. prélèv.	(Sondage) Référence
Logt 1 - Séjour	Plancher	Chape, ragréage, colle, revêtement plastique	Résultat d'analyse (P004)	
Logt 1 - Dégageement	Plancher	Chape, ragréage, colle, revêtement plastique	Résultat d'analyse (P004)	



Z004 : Plancher Chape, ragréage, colle, revêtement plastique (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	critère de décision + réf. prélèv.	(Sondage) Référence
Logt 1 - Chambre 1	Plancher	Chape, ragréage, colle au sol	Résultat d'analyse (P008)	
Logt 1 - Chambre 2	Plancher	Chape, ragréage, colle, revêtement plastique	Résultat d'analyse (P008)	

Z005 : Cloison Enduit ciment, peinture en cloison (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	critère de décision + réf. prélèv.	(Sondage) Référence
Logt 1 - Cuisine	Cloison	Enduit ciment, peinture en cloison	Résultat d'analyse (P009)	
Logt 1 - Chambre 1	Cloison	Enduit ciment, peinture en cloison	Résultat d'analyse (P009)	
Logt 1 - Chambre 2	Cloison	Enduit ciment, peinture en cloison	Résultat d'analyse (P009)	

Z006 : Parois verticales Plâtre, peinture, enduit en mur (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	critère de décision + réf. prélèv.	(Sondage) Référence
Entrée immeuble	Parois verticales	Plâtre, peinture, enduit en mur	Résultat d'analyse (P001)	
Dégagement 1	Parois verticales	Plâtre, peinture, enduit en mur	Résultat d'analyse (P001)	

Z007 : Plafond Plâtre, peinture en plafond (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	critère de décision + réf. prélèv.	(Sondage) Référence
Entrée immeuble	Plafond	Plâtre, peinture en plafond	Résultat d'analyse (P002)	
Dégagement 1	Plafond	Plâtre, peinture en plafond	Résultat d'analyse (P002)	
Cage d'escalier Niv. 0	Plafond	Plâtre, peinture en plafond	Résultat d'analyse (P002)	

Z008 : Parois verticales Plâtre, peinture en mur (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	critère de décision + réf. prélèv.	(Sondage) Référence
Logt 2 - Séjour	Parois verticales	Plâtre, peinture en mur	Résultat d'analyse (P015)	
Cage d'escalier Niv. 0	Parois verticales	Plâtre, peinture en mur	Résultat d'analyse (P015)	



Z009 : Plancher Ragréege au sol (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	critère de décision + réf. prélèv.	(Sondage) Référence
Logt 2 - Séjour	Plancher	Ragréege au sol	Résultat d'analyse (P012)	
Logt 2 - Chambre 1	Plancher	Chape, ragréege au sol	Résultat d'analyse (P012)	

Z010 : Plafond Plâtre, peinture en plafond (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	critère de décision + réf. prélèv.	(Sondage) Référence
Logt 2 - Séjour	Plafond	Plâtre, peinture en plafond	Résultat d'analyse (P014)	
Logt 2 - Chambre 1	Plafond	Plâtre, peinture en plafond	Résultat d'analyse (P014)	
Logt 2 - Chambre 2	Plafond	Plâtre, peinture en plafond	Résultat d'analyse (P014)	
Logt 2 - Salle d'eau/WC	Plafond	Plâtre, peinture en plafond	Résultat d'analyse (P014)	
Logt 2 - Cuisine	Plafond	Plâtre, peinture en plafond	Résultat d'analyse (P014)	

Z011 : Parois verticales Plâtre, peinture en mur (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	critère de décision + réf. prélèv.	(Sondage) Référence
Logt 2 - Séjour	Parois verticales	Plâtre, peinture en mur	Résultat d'analyse (P013)	
Logt 2 - Chambre 2	Parois verticales	Plâtre, peinture en mur	Résultat d'analyse (P013)	
Logt 2 - Cuisine	Parois verticales	Plâtre, peinture en mur	Résultat d'analyse (P013)	

Z012 : Plancher Chape, ragréege, colle, revêtement plastique (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	critère de décision + réf. prélèv.	(Sondage) Référence
Logt 2 - Chambre 2	Plancher	Chape, ragréege, colle, revêtement plastique	Résultat d'analyse (P016)	
Logt 2 - Salle d'eau/WC	Plancher	Chape, ragréege, colle, revêtement plastique	Résultat d'analyse (P016)	

Z013 : Cloison Enduit ciment, peinture en cloison (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	critère de décision + réf. prélèv.	(Sondage) Référence
Logt 2 - Chambre 1	Cloison	Enduit ciment, peinture en cloison	Résultat d'analyse (P019)	
Logt 2 - Chambre 2	Cloison	Enduit ciment, peinture en cloison	Résultat d'analyse (P019)	
Logt 2 - Salle d'eau/WC	Cloison	Enduit ciment, peinture en cloison	Résultat d'analyse (P019)	
Logt 2 - Cuisine	Cloison	Enduit ciment, peinture en cloison	Résultat d'analyse (P019)	



Z014 : Parois verticales Enduit en mur (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	critère de décision + réf. prélèv.	(Sondage) Référence
Rangement 1	Parois verticales	Enduit en mur	Résultat d'analyse (P023)	
Rangement 2	Parois verticales	Enduit en mur	Résultat d'analyse (P023)	
Rangement 3	Parois verticales	Enduit en mur	Résultat d'analyse (P023)	

Z015 : Conduit de fumée dans épaisseur du mur Conduit de fumée fibre ciment (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	critère de décision + réf. prélèv.	(Sondage) Référence
Cour intérieure 1	Conduit de fluide au sol	Conduit de fluide fibre ciment au sol	Résultat d'analyse (P020)	
Logt 2 - Cuisine	Conduit de fumée dans épaisseur du mur	Conduit de fumée fibre ciment	Résultat d'analyse (P020)	
Cour intérieure 2	Conduits de fluide	Conduits de fluide fibre ciment	Résultat d'analyse (P020)	
	Conduit dans épaisseur du mur	Conduit fibre ciment	Résultat d'analyse (P020)	
Rangement 2	3 Morceaux de conduits stockés	Morceaux de conduits fibre ciment stockés	Résultat d'analyse (P020)	

Z016 : Plancher Chape, colle, revêtement plastique avec sous-couche (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	critère de décision + réf. prélèv.	(Sondage) Référence
Logt 3 - Séjour	Plancher	Chape, colle, revêtement plastique avec sous-couche	Résultat d'analyse (P032)	
Logt 3 - Cuisine	Plancher	Chape, colle, revêtement plastique avec sous-couche recouvert	Résultat d'analyse (P032)	
Logt 3 - Chambre 1	Plancher	Chape, colle, revêtement plastique avec sous-couche recouvert	Résultat d'analyse (P038)	
Logt 3 - Chambre 2	Plancher	Chape, colle, revêtement plastique avec sous-couche recouvert	Résultat d'analyse (P032)	

Z017 : Plinthes Colle de plinthes carrelage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	critère de décision + réf. prélèv.	(Sondage) Référence
Logt 3 - Salle d'eau	Plinthes	Colle de plinthes carrelage	Résultat d'analyse (P030)	
Logt 3 - Cuisine	Plinthes	Colle de plinthes carrelage	Résultat d'analyse (P030)	

Z018 : Parois verticales Plâtre, papier peint en mur (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	critère de décision + réf. prélèv.	(Sondage) Référence
Logt 3 - Salle d'eau	Parois verticales	Plâtre, papier peint en mur	Résultat d'analyse (P036)	
Logt 3 - Cuisine	Parois verticales	Plâtre, papier peint en mur	Résultat d'analyse (P036)	



Z019 : Plafond Plâtre, papier peint en plafond (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	critère de décision + réf. prélèv.	(Sondage) Référence
Logt 3 - Salle d'eau	Plafond	Plâtre, papier peint en plafond	Résultat d'analyse (P037)	
Logt 3 - Cuisine	Plafond	Plâtre, papier peint en plafond	Résultat d'analyse (P037)	

Z020 : Parois verticales Plâtre, papier peint en mur (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	critère de décision + réf. prélèv.	(Sondage) Référence
Logt 3 - Entrée / Dégt	Parois verticales	Plâtre, papier peint en mur	Résultat d'analyse (P039)	
Logt 3 - Séjour	Parois verticales	Plâtre, papier peint en mur	Résultat d'analyse (P039)	
Logt 3 - Chambre 1	Parois verticales	Plâtre, papier peint en mur	Résultat d'analyse (P039)	
Logt 3 - Chambre 2	Parois verticales	Plâtre, papier peint en mur	Résultat d'analyse (P039)	

Z021 : Plafond Plâtre, papier peint en plafond (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	critère de décision + réf. prélèv.	(Sondage) Référence
Logt 3 - Entrée / Dégt	Plafond	Plâtre, papier peint en plafond	Résultat d'analyse (P040)	
Logt 3 - Séjour	Plafond	Plâtre, papier peint en plafond	Résultat d'analyse (P040)	
Logt 3 - Chambre 1	Plafond	Plâtre, papier peint en plafond	Résultat d'analyse (P040)	
Logt 3 - Chambre 2	Plafond	Plâtre, papier peint en plafond	Résultat d'analyse (P040)	

Z022 : Parois verticales Plâtre, peinture en mur (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	critère de décision + réf. prélèv.	(Sondage) Référence
Dégagement 2	Parois verticales	Plâtre, peinture en mur	Résultat d'analyse (P025)	
Logt 4 - Entrée / Dégt	Parois verticales	Plâtre, peinture en mur	Résultat d'analyse (P025)	

Z023 : Plafond Plâtre, peinture en plafond (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	critère de décision + réf. prélèv.	(Sondage) Référence
Dégagement 2	Plafond	Plâtre, peinture en plafond	Résultat d'analyse (P026)	
Logt 4 - Entrée / Dégt	Plafond	Plâtre, peinture en plafond	Résultat d'analyse (P026)	



Z024 : Plancher Colle, revêtement plastique avec sous-couche (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	critère de décision + réf. prélèv.	(Sondage) Référence
Logt 4 - Cuisine	Plancher	Colle, revêtement plastique avec sous-couche	Résultat d'analyse (P043)	
Logt 4 - Chambre 1	Plancher	Colle, revêtement plastique avec sous-couche	Résultat d'analyse (P043)	

Z025 : (continue : NON)
Z026 : Parois verticales Plâtre, papier peint en mur (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	critère de décision + réf. prélèv.	(Sondage) Référence
Logt 4 - Cuisine	Parois verticales	Plâtre, papier peint en mur	Résultat d'analyse (P045)	
Logt 4 - Chambre 1	Parois verticales	Plâtre, papier peint en mur	Résultat d'analyse (P045)	
Logt 4 - Salle d'eau/WC	Parois verticales	Plâtre, papier peint en mur	Résultat d'analyse (P045)	
Logt 4 - Chambre 2	Parois verticales	Plâtre, papier peint en mur	Résultat d'analyse (P045)	

Z027 : Plafond Plâtre, peinture, papier peint en plafond (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	critère de décision + réf. prélèv.	(Sondage) Référence
Logt 4 - Cuisine	Plafond	Plâtre, peinture, papier peint en plafond	Résultat d'analyse (P046)	
Logt 4 - Chambre 1	Plafond	Plâtre, peinture, papier peint en plafond	Résultat d'analyse (P046)	
Logt 4 - Salle d'eau/WC	Plafond	Plâtre, peinture, papier peint en plafond	Résultat d'analyse (P046)	
Logt 4 - Chambre 2	Plafond	Plâtre, peinture, papier peint en plafond	Résultat d'analyse (P046)	

Z028 : Murs extérieur Enduit ciment, peinture sur murs extérieurs (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	critère de décision + réf. prélèv.	(Sondage) Référence
Cour intérieure 2	Murs extérieur	Enduit ciment, peinture sur murs extérieurs	Résultat d'analyse (P021)	
Coursive	Murs extérieur	Enduit ciment, peinture sur murs extérieurs	Résultat d'analyse (P021)	



Z029 : Murs Enduit en mur (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	critère de décision + réf. prélèv.	(Sondage) Référence
Comble 1	Murs	Enduit en mur	Résultat d'analyse (P047)	
Comble 2	Murs	Enduit en mur	Résultat d'analyse (P047)	
Comble 3	Murs	Enduit en mur	Résultat d'analyse (P047)	
Comble 4	Murs	Enduit en mur	Résultat d'analyse (P047)	

Z030 : Plancher Ragréage, colle sur parquet bois (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	critère de décision + réf. prélèv.	(Sondage) Référence
Logt 4 - Salle d'eau/WC	Plancher	Ragréage, colle sur parquet bois	Résultat d'analyse	
Logt 4 - Chambre 2	Plancher	Ragréage, colle sur parquet bois	Résultat d'analyse	

5 Résultats du repérage
5.1 Résultats de l'Analyse Documentaire :

Titre	Référence
RAPPORT D'EXPERT	2403050
DIAGNOSTIC STRUCTURE	2025060175



5.2	Liste des matériaux et produits repérés
------------	--

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
Entrée immeuble	Niveau 0	Toutes zones	Plancher	Dalle béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Mur et cloison	Pierre, brique, raidisseurs bois, torchis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Portes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plafond	Poutres, solives, lattes bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Fils électriques	Conducteurs métal, isolants et gaines plastiques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Parois verticales	Plâtre, peinture, enduit en mur	Résultat d'analyse (P001)	Non	
		Toutes zones	Plafond	Plâtre, peinture en plafond	Résultat d'analyse (P002)	Non	
Logt 1 - Séjour	Niveau 0	Toutes zones	Fils électriques	Conducteurs métal, isolants et gaines plastiques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Mur et cloison	Pierre, brique, raidisseurs bois, torchis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plafond	Poutres, solives, lattes bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plancher	Dalle béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Portes et fenêtres	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Parois verticales	Plâtre, peinture en mur	Résultat d'analyse (P006)	Non	
		Toutes zones	Plafond	Plâtre, peinture en plafond	Résultat d'analyse (P007)	Non	
		Sol	Plancher	Chape, ragréage, colle, revêtement plastique	Résultat d'analyse (P004)	Non	
		Toutes zones	Fils électriques	Conducteurs métal, isolants et gaines plastiques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Mur et cloison	Pierre, brique, raidisseurs bois, torchis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plafond	Poutres, solives, lattes bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plancher	Dalle béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes	Plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par	Non	



Local	Etage	Zone	Élément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
Logt 1 - Cuisine	Niveau 0	zones			nature ne contient pas d'amiante		
		Toutes zones	Porte et fenêtre	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Parois verticales	Plâtre, peinture en mur	Résultat d'analyse (P006)	Non	
		Toutes zones	Plafond	Plâtre, peinture en plafond	Résultat d'analyse (P007)	Non	
		Côté Séjour	Cloison	Enduit ciment, peinture en cloison	Résultat d'analyse (P009)	Non	
		Toutes zones	Conduit de fumée	Boisseau brique	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Canalisations	Métal, PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Évier	Crédence	Colle de la faïence en crédence	Résultat d'analyse (P005)	Oui	1 m²
Logt 1 - Dégagement	Niveau 0	Toutes zones	Fils électriques	Conducteurs métal, isolants et gaines plastiques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Mur et cloison	Pierre, brique, raidisseurs bois, torchis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plafond	Poutres, solives, lattis bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plancher	Dalle béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Portes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Plancher	Chape, ragréage, colle, revêtement plastique	Résultat d'analyse (P004)	Non	
		Toutes zones	Parois verticales	Plâtre, peinture en mur	Résultat d'analyse (P006)	Non	
		Toutes zones	Plafond	Plâtre, peinture en plafond	Résultat d'analyse (P007)	Non	
Logt 1 - Chambre 1	Niveau 0	Toutes zones	Fils électriques	Conducteurs métal, isolants et gaines plastiques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Mur et cloison	Pierre, brique, raidisseurs bois, torchis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plafond	Poutres, solives, lattis bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plancher	Dalle béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Portes et fenêtres	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Parois verticales	Plâtre, peinture en mur	Résultat d'analyse (P006)	Non	



Local	Etage	Zone	Élément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		Toutes zones	Plafond	Plâtre, peinture en plafond	Résultat d'analyse (P007)	Non	
		Sol	Plancher	Chape, ragréage, colle au sol	Résultat d'analyse (P008)	Non	
		Côté Chambre 2	Cloison	Enduit ciment, peinture en cloison	Résultat d'analyse (P009)	Non	
Logt 1 - Chambre 2	Niveau 0	Toutes zones	Fils électriques	Conducteurs métal, isolants et gaines plastiques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Mur et cloison	Pierre, brique, raidisseurs bois, torchis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plafond	Poutres, solives, lattis bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plancher	Dalle béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Portes et fenêtres	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Parois verticales	Plâtre, peinture en mur	Résultat d'analyse (P006)	Non	
		Toutes zones	Plafond	Plâtre, peinture en plafond	Résultat d'analyse (P007)	Non	
		Côté Chambre 1	Cloison	Enduit ciment, peinture en cloison	Résultat d'analyse (P009)	Non	
		Sol	Plancher	Chape, ragréage, colle, revêtement plastique	Résultat d'analyse (P008)	Non	
Dégagement 1	Niveau 0	Toutes zones	Fils électriques	Conducteurs métal, isolants et gaines plastiques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Mur et cloison	Pierre, brique, raidisseurs bois, torchis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plafond	Poutres, solives, lattis bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plancher	Dalle béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Portes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Parois verticales	Plâtre, peinture, enduit en mur	Résultat d'analyse (P001)	Non	
		Toutes zones	Plafond	Plâtre, peinture en plafond	Résultat d'analyse (P002)	Non	
		Toutes zones	Fils électriques	Conducteurs métal, isolants et gaines plastiques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Murs	Pierre, brique, raidisseurs bois,	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	



Local	Etage	Zone	Élément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
Cour intérieure 1	Niveau 0			torchis			
		Toutes zones	Plancher	Dalle béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Canalisations	Métal, PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol côté Dégt	Conduit de fluide au sol	Conduit de fluide fibre ciment au sol	Résultat d'analyse (P020)	Oui	1 u
		Côté mitoyenneté	Conduit de fumée	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Descente EP	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Murs extérieur	Enduit ciment, peinture sur murs extérieurs	Résultat d'analyse (P010)	Non	
		Toutes zones	Fenêtres bois	Joint de vitrage des fenêtres bois	Résultat d'analyse (P011)	Non	
Logt 2 - Séjour	Niveau 0	Toutes zones	Fils électriques	Conducteurs métal, isolants et gaines plastiques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Mur et cloison	Pierre, brique, raidisseurs bois, torchis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plafond	Poutres, solives, lattes bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plancher	Dalle béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Portes et fenêtres	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Plancher	Ragréage au sol	Résultat d'analyse (P012)	Non	
		Toutes zones	Parois verticales	Plâtre, peinture en mur	Résultat d'analyse (P013)	Non	
		Toutes zones	Plafond	Plâtre, peinture en plafond	Résultat d'analyse (P014)	Non	
		Côté ancien couloir	Parois verticales	Plâtre, peinture en mur	Résultat d'analyse (P015)	Non	
Logt 2 - Chambre 1	Niveau 0	Toutes zones	Fils électriques	Conducteurs métal, isolants et gaines plastiques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Mur et cloison	Pierre, brique, raidisseurs bois, torchis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plafond	Poutres, solives, lattes bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plancher	Dalle béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Portes et fenêtres	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	



Local	Etage	Zone	Élément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		Sol	Plancher	Chape, ragréage au sol	Résultat d'analyse (P012)	Non	
		Toutes zones	Plafond	Plâtre, peinture en plafond	Résultat d'analyse (P014)	Non	
		Côté Séjour	Cloison	Enduit ciment, peinture en cloison	Résultat d'analyse (P019)	Non	
Logt 2 - Chambre 2	Niveau 0	Toutes zones	Fils électriques	Conducteurs métal, isolants et gaines plastiques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Mur et cloison	Pierre, brique, raidisseurs bois, torchis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plafond	Poutres, solives, lambris bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plancher	Dalle béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Portes et fenêtre	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Parois verticales	Plâtre, peinture en mur	Résultat d'analyse (P013)	Non	
		Toutes zones	Plafond	Plâtre, peinture en plafond	Résultat d'analyse (P014)	Non	
		Côté Cuisine	Cloison	Enduit ciment, peinture en cloison	Résultat d'analyse (P019)	Non	
		Sol	Plancher	Chape, ragréage, colle, revêtement plastique	Résultat d'analyse (P016)	Non	
Logt 2 - Salle d'eau/WC	Niveau 0	Toutes zones	Canalisations	Métal, PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Fils électriques	Conducteurs métal, isolants et gaines plastiques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Mur et cloison	Pierre, brique, raidisseurs bois, torchis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plafond	Poutres, solives, lambris bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plancher	Dalle béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Porte et fenêtre	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Plancher	Chape, ragréage, colle, revêtement plastique	Résultat d'analyse (P016)	Non	
		Lavabo	Crédence	Colle de la faïence en crédence	Résultat d'analyse (P017)	Oui	1 m²
		Toutes zones	Cloison	Enduit ciment, peinture en cloison	Résultat d'analyse (P019)	Non	



Local	Etage	Zone	Élément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		Toutes zones	Plafond	Plâtre, peinture en plafond	Résultat d'analyse (P014)	Non	
Logt 2 - Cuisine	Niveau 0	Toutes zones	Canalisations	Métal, PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Fils électriques	Conducteurs métal, isolants et gaines plastiques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Mur et cloison	Pierre, brique, raidisseurs bois, torchis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plafond	Poutres, solives, lambris bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plancher	Dalle béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Porte et fenêtre	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Évier	Crédence	Colle de la faïence en crédence	Résultat d'analyse (P018)	Oui	1 m²
		Toutes zones	Plafond	Plâtre, peinture en plafond	Résultat d'analyse (P014)	Non	
		Toutes zones	Parois verticales	Plâtre, peinture en mur	Résultat d'analyse (P013)	Non	
		Côté Chambre 2	Cloison	Enduit ciment, peinture en cloison	Résultat d'analyse (P019)	Non	
		Partie haute mur extérieur	Conduit de fumée dans épaisseur du mur	Conduit de fumée fibre ciment	Résultat d'analyse (P020)	Oui	1 u
Cage d'escalier Niv. 0	Niveau 0	Toutes zones	Fils électriques	Conducteurs métal, isolants et gaines plastiques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Mur et cloison	Pierre, brique, raidisseurs bois, torchis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plafond	Poutres, solives, lattes bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plancher	Dalle béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Porte	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Parois verticales	Plâtre, peinture en mur	Résultat d'analyse (P015)	Non	
		Toutes zones	Plafond	Plâtre, peinture en plafond	Résultat d'analyse (P002)	Non	
		Accès étage	Escalier	Bois		Non	
		Toutes zones	Plafond	Poutres, solives, parquet bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Canalisations	Métal, PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	



Local	Etage	Zone	Élément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
Cour intérieure 2	Niveau 0	Toutes zones	Descente EP	Métal, PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Fils électriques	Conducteurs métal, isolants et gaines plastiques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Murs	Pierre, brique, raidisseurs bois, torchis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plancher	Dalle béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Fenêtres bois	Joint de vitrage des fenêtres bois	Résultat d'analyse (P022)	Non	
		Toutes zones	Murs extérieur	Enduit ciment, peinture sur murs extérieurs	Résultat d'analyse (P021)	Non	
		Côté Sde	Conduits de fluide	Conduits de fluide fibre ciment	Résultat d'analyse (P020)	Oui	4 ml
		Côté Sde en partie haute	Conduit dans épaisseur du mur	Conduit fibre ciment	Résultat d'analyse (P020)	Oui	1 u
Rangement 1	Niveau 0	Toutes zones	Fils électriques	Conducteurs métal, isolants et gaines plastiques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Mur et cloison	Pierre, brique, raidisseurs bois, torchis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plafond	Poutres, solives, parquet bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plancher	Terre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Portes et fenêtres	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Parois verticales	Enduit en mur	Résultat d'analyse (P023)	Non	
Rangement 2	Niveau 0	Toutes zones	Fils électriques	Conducteurs métal, isolants et gaines plastiques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Mur et cloison	Pierre, brique, raidisseurs bois, torchis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plafond	Poutres, solives, parquet bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plancher	Terre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Portes et fenêtres	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Parois verticales	Enduit en mur	Résultat d'analyse (P023)	Non	
		Côté porte accès extérieur	3 Morceaux de conduits stockés	Morceaux de conduits fibre ciment stockés	Résultat d'analyse (P020)	Oui	6 ml
Rangement 3	Niveau 0	Toutes zones	Fils électriques	Conducteurs métal, isolants et gaines plastiques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	



Local	Etage	Zone	Élément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		Toutes zones	Mur et cloison	Pierre, brique, raidisseurs bois, torchis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plafond	Poutres, solives, parquet bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plancher	Terre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Portes et fenêtres	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Parois verticales	Enduit en mur	Résultat d'analyse (P023)	Non	
Dégagement 2	Niveau 1	Toutes zones	Fils électriques	Conducteurs métal, isolants et gaines plastiques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Mur et cloison	Pierre, brique, raidisseurs bois, torchis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plafond	Poutres, solives, lattes bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plancher	Parquet bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Portes et fenêtres	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Plancher	Revêtement plastique avec sous-couche	Résultat d'analyse (P024)	Non	
		Toutes zones	Parois verticales	Plâtre, peinture en mur	Résultat d'analyse (P025)	Non	
		Toutes zones	Plafond	Plâtre, peinture en plafond	Résultat d'analyse (P026)	Non	
Logt 3 - Entrée / Dégt	Niveau 1	Toutes zones	Fils électriques	Conducteurs métal, isolants et gaines plastiques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Mur et cloison	Pierre, brique, raidisseurs bois, torchis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plafond	Poutres, solives, lattes bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plancher	Parquet bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Portes et fenêtres	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Parois verticales	Plâtre, papier peint en mur	Résultat d'analyse (P039)	Non	
		Toutes zones	Plafond	Plâtre, papier peint en plafond	Résultat d'analyse (P040)	Non	
		Sol	Plancher	Chape, colle, revêtement plastique	Résultat d'analyse (P027)	Non	
Logt 3 - Salle	Niveau 1	Toutes	Fils électriques	Conducteurs métal,	Matériau ou produit qui par	Non	



Local	Etage	Zone	Élément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
d'eau		zones		isolants et gaines plastiques	nature ne contient pas d'amiante		
		Toutes zones	Mur et cloison	Pierre, brique, raidisseurs bois, torchis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plafond	Poutres, solives, lattis bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plancher	Parquet bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Porte	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Canalisations	Métal, PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Plancher	Chape, colle, revêtement plastique recouvert	Résultat d'analyse (P028)	Non	
		Toutes zones	Parois verticales	Plâtre, papier peint en mur	Résultat d'analyse (P036)	Non	
		Toutes zones	Plafond	Plâtre, papier peint en plafond	Résultat d'analyse (P037)	Non	
		Sol	Plancher	Revêtement plastique non collé en surface	Résultat d'analyse (P029)	Non	
		Côté Cuisine	Plinthes	Colle de plinthes carrelage	Résultat d'analyse (P030)	Non	
		Douche et lavabo	Parois verticales	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P031)	Non	
Logt 3 - Séjour	Niveau 1	Toutes zones	Fils électriques	Conducteurs métal, isolants et gaines plastiques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Mur et cloison	Pierre, brique, raidisseurs bois, torchis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plafond	Poutres, solives, lattis bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plancher	Parquet bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Portes et fenêtres	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Plancher	Chape, colle, revêtement plastique avec sous-couche	Résultat d'analyse (P032)	Non	
		Toutes zones	Parois verticales	Plâtre, papier peint en mur	Résultat d'analyse (P039)	Non	
		Toutes zones	Plafond	Plâtre, papier peint en plafond	Résultat d'analyse (P040)	Non	
		Cheminée	Conduit de fumée	Boisseau brique	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
Logt 3 - Cuisine	Niveau 1	Toutes	Canalisations	Métal, PVC	Matériau ou produit qui par	Non	



Local	Etage	Zone	Élément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		zones			nature ne contient pas d'amiante		
		Toutes zones	Fils électriques	Conducteurs métal, isolants et gaines plastiques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Mur et cloison	Pierre, brique, raidisseurs bois, torchis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plafond	Poutres, solives, lattes bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plancher	Parquet bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Porte et fenêtre	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Plancher	Chape, colle, revêtement plastique avec sous-couche recouvert	Résultat d'analyse (P032)	Non	
		Sol	Plancher	Revêtement plastique non collé en surface	Résultat d'analyse (P034)	Non	
		Côté Sde	Plinthes	Colle de plinthes carrelage	Résultat d'analyse (P030)	Non	
		Évier	Crédence	Colle de la faïence en crédence	Résultat d'analyse (P035)	Non	
		Toutes zones	Parois verticales	Plâtre, papier peint en mur	Résultat d'analyse (P036)	Non	
		Toutes zones	Plafond	Plâtre, papier peint en plafond	Résultat d'analyse (P037)	Non	
Logt 3 - Chambre 1	Niveau 1	Cheminée	Conduit de fumée	Boisseau brique	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Fils électriques	Conducteurs métal, isolants et gaines plastiques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Mur et cloison	Pierre, brique, raidisseurs bois, torchis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plafond	Poutres, solives, lattes bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plancher	Parquet bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Portes et fenêtres	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Plancher	Chape, colle, revêtement plastique avec sous-couche recouvert	Résultat d'analyse (P038)	Non	
		Toutes zones	Parois verticales	Plâtre, papier peint en mur	Résultat d'analyse (P039)	Non	
		Toutes zones	Plafond	Plâtre, papier peint en plafond	Résultat d'analyse (P040)	Non	



Local	Etage	Zone	Élément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
Logt 3 - Chambre 2	Niveau 1	Toutes zones	Fils électriques	Conducteurs métal, isolants et gaines plastiques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Mur et cloison	Pierre, brique, raidisseurs bois, torchis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plafond	Poutres, solives, lattes bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plancher	Parquet bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Portes et fenêtres	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Plancher	Chape, colle, revêtement plastique avec sous-couche recouvert	Résultat d'analyse (P032)	Non	
		Toutes zones	Parois verticales	Plâtre, papier peint en mur	Résultat d'analyse (P039)	Non	
		Toutes zones	Plafond	Plâtre, papier peint en plafond	Résultat d'analyse (P040)	Non	
Logt 4 - Entrée / Dégt	Niveau 1	Toutes zones	Fils électriques	Conducteurs métal, isolants et gaines plastiques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Mur et cloison	Pierre, brique, raidisseurs bois, torchis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plafond	Poutres, solives, lattes bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plancher	Parquet bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Portes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Parois verticales	Plâtre, peinture en mur	Résultat d'analyse (P025)	Non	
		Toutes zones	Plafond	Plâtre, peinture en plafond	Résultat d'analyse (P026)	Non	
		Sol	Plancher	Revêtement plastique avec sous-couche non collé	Résultat d'analyse (P041)	Non	
		Toutes zones	Canalisations	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Fils électriques	Conducteurs métal, isolants et gaines plastiques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Mur et cloison	Pierre, brique, raidisseurs bois, torchis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plafond	Poutres, solives, lattes bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	



Local	Etage	Zone	Élément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
Logt 4 - Cuisine	Niveau 1	Toutes zones	Plancher	Parquet bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Portes et fenêtre	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Évier	Crédence	Colle de la faïence en crédence	Résultat d'analyse (P042)	Oui	1 m ²
		Sol	Plancher	Colle, revêtement plastique avec sous-couche	Résultat d'analyse (P043)	Non	
		Toutes zones	Parois verticales	Plâtre, papier peint en mur	Résultat d'analyse (P045)	Non	
		Toutes zones	Plafond	Plâtre, peinture, papier peint en plafond	Résultat d'analyse (P046)	Non	
		Côté évier	Chauffe-eau et son conduit	Ensemble métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
Logt 4 - Chambre 1	Niveau 1	Toutes zones	Fils électriques	Conducteurs métal, isolants et gaines plastiques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Mur et cloison	Pierre, brique, raidisseurs bois, torchis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plafond	Poutres, solives, lattis bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plancher	Parquet bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Portes et fenêtre	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Parois verticales	Plâtre, papier peint en mur	Résultat d'analyse (P045)	Non	
		Toutes zones	Plafond	Plâtre, peinture, papier peint en plafond	Résultat d'analyse (P046)	Non	
		Sol	Plancher	Colle, revêtement plastique avec sous-couche	Résultat d'analyse (P043)	Non	
Logt 4 - Salle d'eau/WC	Niveau 1	Toutes zones	Canalisations	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Fils électriques	Conducteurs métal, isolants et gaines plastiques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Mur et cloison	Pierre, brique, raidisseurs bois, torchis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plafond	Poutres, solives, lattis bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plancher	Parquet bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	



Local	Etage	Zone	Élément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		Toutes zones	Plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Portes et fenêtre	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Parois verticales	Plâtre, papier peint en mur	Résultat d'analyse (P045)	Non	
		Toutes zones	Plafond	Plâtre, peinture, papier peint en plafond	Résultat d'analyse (P046)	Non	
		Sol	Plancher	Ragréage, colle sur parquet bois	Résultat d'analyse	Non	
Logt 4 - Chambre 2	Niveau 1	Toutes zones	Fils électriques	Conducteurs métal, isolants et gaines plastiques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Mur et cloison	Pierre, brique, raidisseurs bois, torchis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plafond	Poutres, solives, lattes bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plancher	Parquet bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Portes et fenêtre	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Cheminée	Conduit de fumée	Boisseau brique	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Plancher	Moquette avec sous-couche	Résultat d'analyse (P044)	Oui	9 m ²
		Toutes zones	Parois verticales	Plâtre, papier peint en mur	Résultat d'analyse (P045)	Non	
		Toutes zones	Plafond	Plâtre, peinture, papier peint en plafond	Résultat d'analyse (P046)	Non	
		Sol	Plancher	Ragréage, colle sur parquet bois	Résultat d'analyse	Non	
Coursive	Niveau 1	Toutes zones	Fils électriques	Conducteurs métal, isolants et gaines plastiques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Murs	Pierre, brique, raidisseurs bois, torchis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plafond	Charpente et voliges bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plancher	Parquet bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Portes et fenêtre	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Murs extérieur	Enduit ciment, peinture sur murs extérieurs	Résultat d'analyse (P021)	Non	
Comble 1	Niveau 1	Toutes	Murs	Pierre, brique, raidisseurs bois,	Matériau ou produit qui par	Non	



Local	Etage	Zone	Élément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		zones		torchis	nature ne contient pas d'amiante		
		Toutes zones	Plafond	Poutres, solives et parquet bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plancher	Parquet bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Portes et fenêtre	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Murs	Enduit en mur	Résultat d'analyse (P047)	Non	
Comble 2	Niveau 1	Toutes zones	Murs	Pierre, brique, raidisseurs bois, torchis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plafond	Charpente bois, tuiles terre cuite	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plancher	Parquet bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Fenêtre	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Murs	Enduit en mur	Résultat d'analyse (P047)	Non	
Comble 3	Niveau 2	Toutes zones	Murs	Pierre, brique	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plafond	Charpente bois, tuiles terre cuite	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plancher	Parquet bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Murs	Enduit en mur	Résultat d'analyse (P047)	Non	
		Toutes zones	Conduits de fumée	Boisseaux brique	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Côté coursive	Parois verticale	Morceau de plaque de plâtre	Résultat d'analyse (P049)	Non	
Comble 4	Niveau 2	Toutes zones	Conduits de fumée	Boisseaux brique	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Murs	Pierre, brique	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plafond	Charpente bois, tuiles terre cuite	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Plancher	Parquet bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Murs	Enduit en mur	Résultat d'analyse (P047)	Non	
Façade côté rue	Extérieur	Toutes zones	Fils électriques	Conducteurs métal, isolants et gaines plastiques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Murs	Pierre, brique, raidisseurs bois, torchis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Portes et fenêtres	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes	Descentes EP	Métal	Matériau ou produit qui par	Non	



Local	Etage	Zone	Élément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		zones			nature ne contient pas d'amiante		
		Toutes zones	Mur extérieur	Enduit ciment, peinture en façade	Résultat d'analyse (P003)	Non	
		Toutes zones	Fenêtres bois	Joint de vitrage des fenêtres bois	Résultat d'analyse (P033)	Non	
Façade arrière	Extérieur	Toutes zones	Fils électriques	Conducteurs métal, isolants et gaines plastiques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Murs	Pierre, brique, raidisseurs bois, torchis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Portes et fenêtres	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Mur extérieur	Enduit ciment, peinture en façade	Résultat d'analyse (P048)	Non	
Couverture	Extérieur	Toutes zones	Conduits de fumée	Boisseaux brique	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Avant-toit	Éléments bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Couverture	Charpente bois, tuiles terre cuite	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Gouttières	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	

Commentaire :

Les éléments ou matériaux pouvant constituer des réseaux enterrés (EU/EV) ou d'autres éléments, n'ont pas été inspectés car ils ne sont pas accessibles. Ils sont donc exclus du diagnostic.

Nous nous tenons à la disposition du donneur d'ordre pour intervenir sur site et inspecter les éventuels nouveaux éléments mis à nus lors des différents travaux de terrassement.

5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.



ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation
ELEMENT : Conduit dans épaisseur du mur

Emplacement :



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 0 - Cour intérieure 2 Conduit dans épaisseur du mur - Côté Sde en partie haute
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano		Conduit fibre ciment
Résultat amiante		
Présence d'amiante		

ELEMENT : Conduits de fluide

Emplacement :



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 0 - Cour intérieure 2 Conduits de fluide - Côté Sde
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano		Conduits de fluide fibre ciment
Résultat amiante		
Présence d'amiante		



ELEMENT : 3 Morceaux de conduits stockés		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 0 - Rangement 2 3 Morceaux de conduits stockés - Côté porte accès extérieur
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano		Morceaux de conduits fibre ciment stockés
Résultat amiante		
Présence d'amiante		

ELEMENT : Conduit de fluide au sol		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 0 - Cour intérieure 1 Conduit de fluide au sol - Sol côté Dégt
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano		Conduit de fluide fibre ciment au sol
Résultat amiante		
Présence d'amiante		



PRELEVEMENT : P001		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 0 - Entrée immeuble Parois verticales - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Plâtre, peinture, enduit en mur
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P002		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 0 - Entrée immeuble Plafond - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Plâtre, peinture en plafond
Résultat amiante		
Absence d'amiante		



PRELEVEMENT : P003		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Extérieur - Façade côté rue Mur extérieur - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Enduit ciment, peinture en façade
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P004		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 0 - Logt 1 - Séjour Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Chape, ragréage, colle, revêtement plastique
Résultat amiante		
Absence d'amiante		



PRELEVEMENT : P005		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 0 - Logt 1 - Cuisine Crédence - Évier
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Colle de la faïence en crédence
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

PRELEVEMENT : P006		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 0 - Logt 1 - Cuisine Parois verticales - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Plâtre, peinture en mur
Résultat amiante		
Absence d'amiante		



PRELEVEMENT : P007		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 0 - Logt 1 - Cuisine Plafond - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Plâtre, peinture en plafond
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P008		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 0 - Logt 1 - Chambre 2 Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Chape, ragréage, colle, revêtement plastique
Résultat amiante		
Absence d'amiante		



PRELEVEMENT : P009		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 0 - Logt 1 - Chambre 1 Cloison - Côté Chambre 2
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Enduit ciment, peinture en cloison
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P010		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 0 - Cour intérieure 1 Murs extérieur - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Enduit ciment, peinture sur murs extérieurs
Résultat amiante		
Absence d'amiante		



PRELEVEMENT : P011		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 0 - Cour intérieure 1 Fenêtres bois - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Joint de vitrage des fenêtres bois
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P012		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 0 - Logt 2 - Séjour Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Ragréage au sol
Résultat amiante		
Absence d'amiante		



PRELEVEMENT : P013		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 0 - Logt 2 - Séjour Parois verticales - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Plâtre, peinture en mur
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P014		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 0 - Logt 2 - Séjour Plafond - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Plâtre, peinture en plafond
Résultat amiante		
Absence d'amiante		



PRELEVEMENT : P015		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 0 - Logt 2 - Séjour Parois verticales - Côté ancien couloir
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Plâtre, peinture en mur
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P016		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 0 - Logt 2 - Chambre 2 Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Chape, ragréage, colle, revêtement plastique
Résultat amiante		
Absence d'amiante		



PRELEVEMENT : P017		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 0 - Logt 2 - Salle d'eau/WC Crédence - Lavabo
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Colle de la faïence en crédence
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

PRELEVEMENT : P018		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 0 - Logt 2 - Cuisine Crédence - Évier
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Colle de la faïence en crédence
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

PRELEVEMENT : P019		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 0 - Logt 2 - Cuisine Cloison - Côté Chambre 2
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Enduit ciment, peinture en cloison
Résultat amiante		
Absence d'amiante		



PRELEVEMENT : P020		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 0 - Logt 2 - Cuisine Conduit de fumée dans épaisseur du mur - Partie haute mur extérieur
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Conduit de fumée fibre ciment
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite))		

PRELEVEMENT : P021		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 0 - Cour intérieure 2 Murs extérieur - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Enduit ciment, peinture sur murs extérieurs
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P022		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 0 - Cour intérieure 2 Fenêtres bois - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Joint de vitrage des fenêtres bois
Résultat amiante		
Absence d'amiante		



PRELEVEMENT : P023		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 0 - Rangement 1 Parois verticales - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Enduit en mur
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P024		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 1 - Dégagement 2 Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Revêtement plastique avec sous-couche
Résultat amiante		
Absence d'amiante		



PRELEVEMENT : P025		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 1 - Dégagement 2 Parois verticales - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Plâtre, peinture en mur
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P026		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 1 - Dégagement 2 Plafond - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Plâtre, peinture en plafond
Résultat amiante		
Absence d'amiante		



PRELEVEMENT : P027		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 1 - Logt 3 - Entrée / Dégt Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Chape, colle, revêtement plastique
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P028		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 1 - Logt 3 - Salle d'eau Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Chape, colle, revêtement plastique recouvert
Résultat amiante		
Absence d'amiante		



PRELEVEMENT : P029		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 1 - Logt 3 - Salle d'eau Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Revêtement plastique non collé en surface
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P030		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 1 - Logt 3 - Salle d'eau Plinthes - Côté Cuisine
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Colle de plinthes carrelage
Résultat amiante		
Absence d'amiante		



PRELEVEMENT : P031		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 1 - Logt 3 - Salle d'eau Parois verticales - Douche et lavabo
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Colle de faïence
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P032		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 1 - Logt 3 - Séjour Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Chape, colle, revêtement plastique avec sous-couche
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P033		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Extérieur - Façade côté rue Fenêtres bois - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Joint de vitrage des fenêtres bois
Résultat amiante		
Absence d'amiante		



PRELEVEMENT : P034		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 1 - Logt 3 - Cuisine Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Revêtement plastique non collé en surface
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P035		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 1 - Logt 3 - Cuisine Crédence - Évier
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Colle de la faïence en crédence
Résultat amiante		
Absence d'amiante		



PRELEVEMENT : P036		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 1 - Logt 3 - Cuisine Parois verticales - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Plâtre, papier peint en mur
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P037		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 1 - Logt 3 - Cuisine Plafond - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Plâtre, papier peint en plafond
Résultat amiante		
Absence d'amiante		



PRELEVEMENT : P038		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 1 - Logt 3 - Chambre 1 Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Chape, colle, revêtement plastique avec sous-couche recouvert
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P039		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 1 - Logt 3 - Chambre 1 Parois verticales - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Plâtre, papier peint en mur
Résultat amiante		
Absence d'amiante		



PRELEVEMENT : P040		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 1 - Logt 3 - Chambre 1 Plafond - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Plâtre, papier peint en plafond
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P041		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 1 - Logt 4 - Entrée / Dégt Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Revêtement plastique avec sous-couche non collé
Résultat amiante		
Absence d'amiante		



PRELEVEMENT : P042		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 1 - Logt 4 - Cuisine Crédence - Évier
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Colle de la faïence en crédence
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

PRELEVEMENT : P043		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 1 - Logt 4 - Chambre 1 Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Colle, revêtement plastique avec sous-couche
Résultat amiante		
Absence d'amiante		



PRELEVEMENT : P044		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 1 - Logt 4 - Chambre 2 Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Moquette avec sous-couche
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

PRELEVEMENT : P045		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 1 - Logt 4 - Chambre 2 Parois verticales - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Plâtre, papier peint en mur
Résultat amiante		
Absence d'amiante		



PRELEVEMENT : P046		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 1 - Logt 4 - Chambre 2 Plafond - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Plâtre, peinture, papier peint en plafond
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P047		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 1 - Comble 1 Murs - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Enduit en mur
Résultat amiante		
Absence d'amiante		




PRELEVEMENT : P048		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Extérieur - Façade arrière Mur extérieur - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Enduit ciment, peinture en façade
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P049		
Emplacement :		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine	AD21G26A	Niveau 2 - Comble 3 Parois verticale - Côté coursive
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DIAS SOEIRO Adriano	21/07/2026	Morceau de plaque de plâtre
Résultat amiante		
Absence d'amiante		



 Planche de repérage	
Client :	COMMUNAUTE DE
N° dossier :	AD21G26A
N° planche :	1/3 Versio 0
Type :	Croquis
Date :	29/07/2026
Intervenant :	DIAS SOEIRO Adriano
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics
Titre :	NIVEAU 0
Adresse :	45 rue du Fort 40310 GABARRET
Bât.- Niv. - Lot :	
Commentaire :	
Légende :	
Plan de masse :	

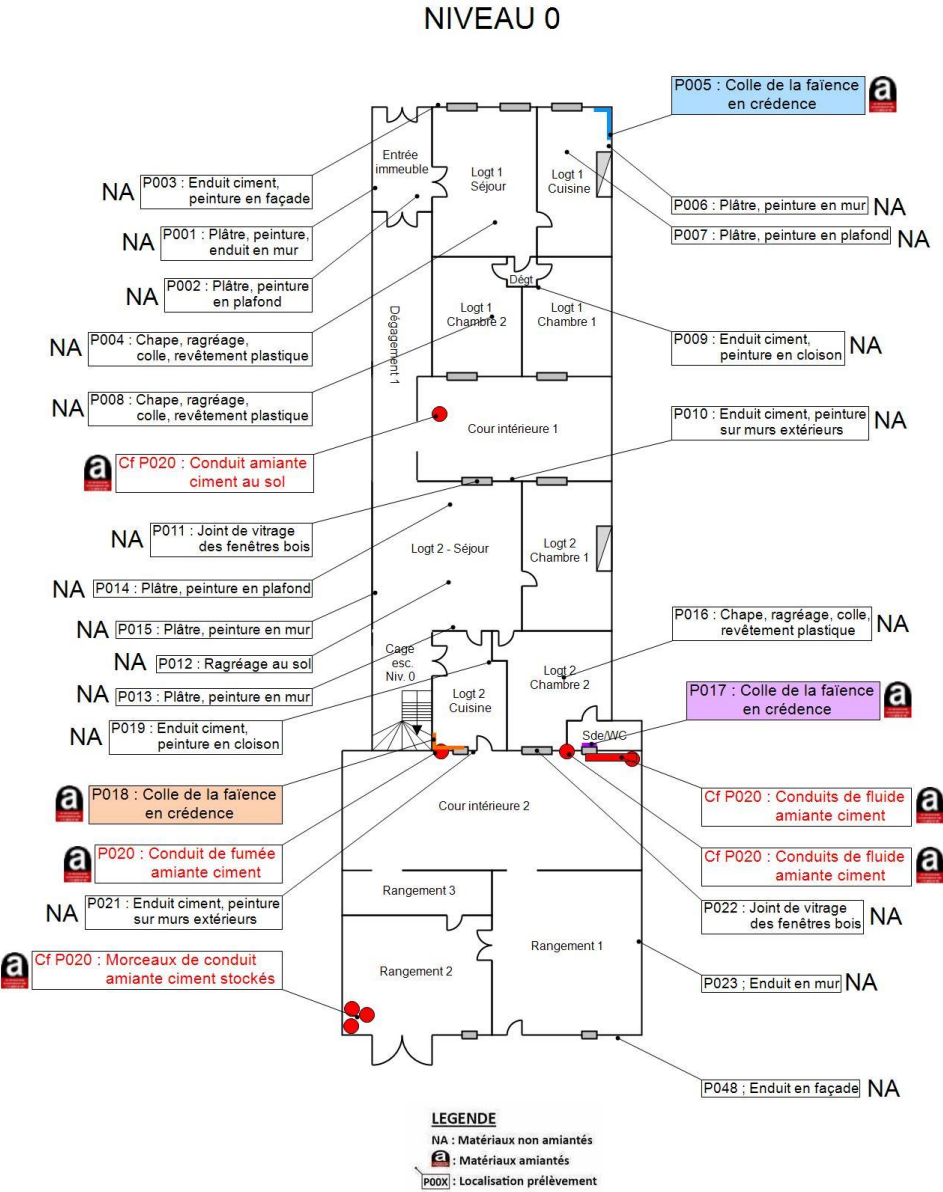

Client :	COMMUNAUTE DE
N° dossier :	AD21G26A
N° planche :	2/3 Versio 0
Type :	Croquis
Date :	29/07/2026
Intervenant :	DIAS SOEIRO Adriano
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics
Titre :	NIVEAU 1
Adresse :	45 rue du Fort 40310 GABARRET
Bât.- Niv. - Lot :	
Commentaire :	

Légende :

Plan de masse :

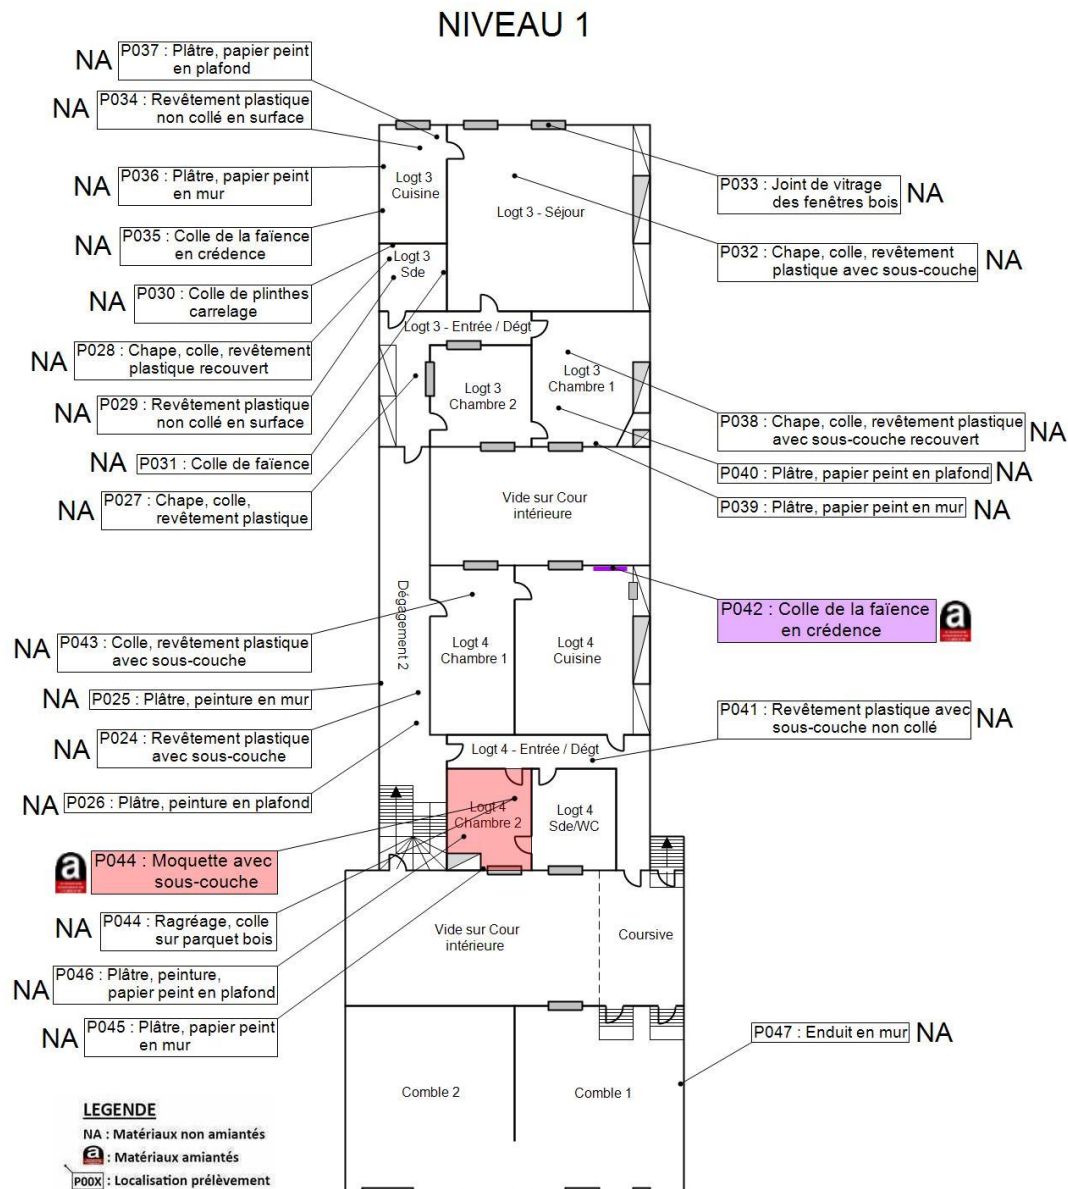




Planche de repérage


Client :	COMMUNAUTE DE
N° dossier :	AD21G26A
N° planche :	3/3 Versio 0
Type :	Croquis
Date :	29/07/2026
Intervenant :	DIAS SOEIRO Adriano
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics
Titre :	NIVEAU 2
Adresse :	45 rue du Fort 40310 GABARRET
Bât.- Niv. - Lot :	
Commentaire :	

Légende :

Plan de masse :

NIVEAU 2

NA P49 : Morceau de plaque de plâtre

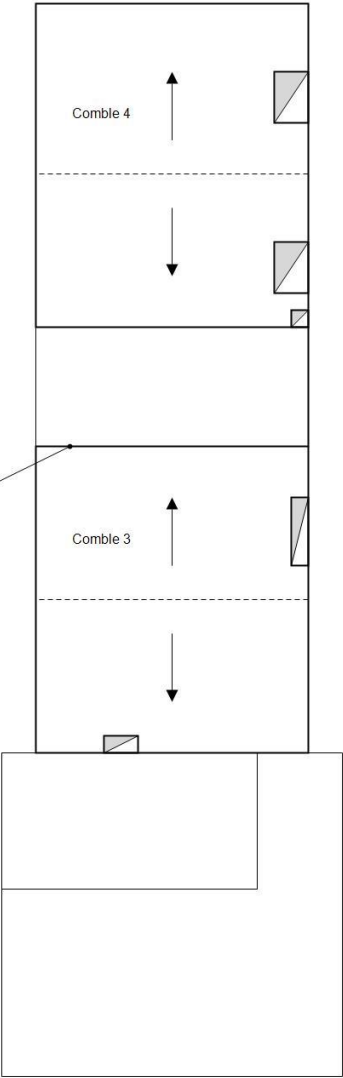

ANNEXE : Procès verbaux d'analyse

PV_00720260701889697



Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

AAC AGENCE ATLANTIC CONTROLE
Monsieur Laurent DELAYRE
50 rue chapelet
64200 BIARRITZ

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-046059-01 Date d'émission de rapport : 29/07/2026 9:12 Page 1/13
Dossier N° : 26K026552 Date de réception : 27/07/2026
Référence dossier Client:
AD21G26AA - 45 rue du Fort 40310 GABARRET - COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par
Mme BERCHOUX Catherine

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P001-Niveau 0 - Entrée immeuble - Toutes zones - Parois verticales - Plâtre, peinture, enduit en mu	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) + (beige)	MET / JBD9 *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P002-Niveau 0 - Entrée immeuble - Toutes zones - Plafond - Plâtre, peinture en plafond	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / UGT2 *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P003-Extérieur - Façade côté rue - Toutes zones - Mur extérieur - Enduit ciment, peinture en façade	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET / SG3L *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P004-Niveau 0 - Logt 1 - Séjour - Sol - Plancher - Chape, ragréage, colle, revêtement plastique	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	MET / SG3L *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-046059-01 Date d'émission de rapport : 29/07/2026 9:12 Page 2/13
 Dossier N° : 26K026552 Date de réception : 27/07/2026
 Référence dossier Client :
 AD21G26AA - 45 rue du Fort 40310 GABARRET - COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par
 Mme BERCHOUX Catherine

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / SG3L *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	P005-Niveau 0 - Logt 1 - Cuisine - Évier - Crédence - Colle de la faïence en crédence	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / V4LP *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
006	P006-Niveau 0 - Logt 1 - Cuisine - Toutes zones - Parois verticales - Plâtre, peinture en mur	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / SG3L *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	P007-Niveau 0 - Logt 1 - Cuisine - Toutes zones - Plafond - Plâtre, peinture en plafond	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / UGT2 *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P008-Niveau 0 - Logt 1 - Chambre 2 - Sol - Plancher - Chape, ragréage, colle, revêtement plastique	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rouge)	MET / SG3L *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
 4 Chemin des Maures, CS 60134
 33172 Gradignan, FRANCE

Tél : +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 5840
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-046059-01 Date d'émission de rapport : 29/07/2026 9:12 Page 3/13
 Dossier N° : 26K026552 Date de réception : 27/07/2026 Date d'analyse : 27/07/2026
 Référence dossier Client:
 AD21G26AA - 45 rue du Fort 40310 GABARRET - COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par
 Mme BERCHOUX Catherine

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / SG3L *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	P009-Niveau 0 - Logt 1 - Chambre 1 - Cloison - Enduit ciment, peinture en cloison	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET / SG3L *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	P010-Niveau 0 - Cour intérieure 1 - Toutes zones - Murs extérieur - Enduit ciment, peinture sur murs extérieurs	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / JBD9 *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	P011-Niveau 0 - Cour intérieure 1 - Toutes zones - Fenêtres bois - Joint de vitrage des fenêtres bois	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / SG3L *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	P012-Niveau 0 - Logt 2 - Séjour - Sol - Plancher - Ragréage au sol	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / SG3L *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
 4 Chemin des Maures, CS 60134
 33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 5840
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-046059-01 Date d'émission de rapport : 29/07/2026 9:12 Page4/13
 Dossier N° : 26K026552 Date de réception : 27/07/2026 Date d'analyse : 27/07/2026
 Référence dossier Client:
 AD21G26AA - 45 rue du Fort 40310 GABARRET - COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par
 Mme BERCHOUX Catherine

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	P013-Niveau 0 - Logt 2 - Séjour - Toutes zones - Parois verticales - Plâtre, peinture en mur	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	P014-Niveau 0 - Logt 2 - Séjour - Toutes zones - Plafond - Plâtre, peinture en plafond	Matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	P015-Niveau 0 - Logt 2 - Séjour - Côté ancien couloir - Parois verticales - Plâtre, peinture en mur	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	P016-Niveau 0 - Logt 2 - Chambre 2 - Sol - Plancher - Chape, ragréage, colle, revêtement plastique	Matériau semi-dur de type dalle de sol (marron)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
 4 Chemin des Maures, CS 60134
 33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 5840
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-046059-01 Date d'émission de rapport : 29/07/2026 9:12 Page 5/13
 Dossier N° : 26K026552 Date de réception : 27/07/2026
 Référence dossier Client :
 AD21G26AA - 45 rue du Fort 40310 GABARRET - COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par
 Mme BERCHOUX Catherine

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017	P017-Niveau 0 - Logt 2 - Salle d'eau/WC - Lavabo - Crédence - Colle de la faïence en crédence	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / UGT2	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
018	P018-Niveau 0 - Logt 2 - Cuisine - Évier - Crédence - Colle de la faïence en crédence	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / UGT2	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
019	P019-Niveau 0 - Logt 2 - Cuisine - Côté Chambre 2 - Cloison - Enduit ciment, peinture en cloison	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)(i)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	P020-Niveau 0 - Logt 2 - Cuisine - Partie haute mur extérieur - Conduit de fumée dans épaisseur du mur - Conduit de fumée fibre ciment	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / WPM6	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile, nébeckite-amiante (crocidolite) *
021	P021-Niveau 0 - Cour intérieure 2 - Toutes zones - Murs extérieur - Enduit ciment, peinture sur murs extérieurs	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / JBD9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
 4 Chemin des Maures, CS 60134
 33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 5840
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-046059-01 Date d'émission de rapport : 29/07/2026 9:12 Page 6/13
 Dossier N° : 26K026552 Date de réception : 27/07/2026
 Référence dossier Client :
 AD21G26AA - 45 rue du Fort 40310 GABARRET - COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par
 Mme BERCHOUX Catherine

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	P022-Niveau 0 - Cour intérieure 2 - Toutes zones - Fenêtres bois - Joint de vitrage des fenêtres bois	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / SG3L *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	P023-Niveau 0 - Rangement 1 - Toutes zones - Parois verticales - Enduit en mur	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / JBD9 *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	P024-Niveau 1 - Dégagement 2 - Sol - Plancher - Revêtement plastique avec sous-couche	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (fibresux)(i)	MET / UGT2 *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025	P025-Niveau 1 - Dégagement 2 - Toutes zones - Parois verticales - Plâtre, peinture en mur	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / SG3L *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	P026-Niveau 1 - Dégagement 2 - Toutes zones - Plafond - Plâtre, peinture en plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / SG3L *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
 4 Chemin des Maures, CS 60134
 33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 5840
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-046059-01 Date d'émission de rapport : 29/07/2026 9:12 Page 7/13
 Dossier N° : 26K026552 Date de réception : 27/07/2026
 Référence dossier Client:
 AD21G26AA - 45 rue du Fort 40310 GABARRET - COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par
 Mme BERCHOUX Catherine

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027	P027-Niveau 1 - Logt 3 - Entrée / Dégt - Sol - Plancher - Chape, colle, revêtement plastique	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (fibreuse)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028	P028-Niveau 1 - Logt 3 - Salle d'eau - Sol - Plancher - Chape, colle, revêtement plastique recouvert	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029	P029-Niveau 1 - Logt 3 - Salle d'eau - Sol - Plancher - Revêtement plastique non collé en surface	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET * / JBD9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
 4 Chemin des Maures, CS 60134
 33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 5840
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-046059-01 Date d'émission de rapport : 29/07/2026 9:12 Page 8/13
 Dossier N° : 26K026552 Date de réception : 27/07/2026
 Référence dossier Client :
 AD21G26AA - 45 rue du Fort 40310 GABARRET - COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par
 Mme BERCHOUX Catherine

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030	P030-Niveau 1 - Logt 3 - Salle d'eau - Côté Cuisine - Plinthes - Colle de plinthes carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) (i)	MET * / A4VB	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031	P031-Niveau 1 - Logt 3 - Salle d'eau - Douche et lavabo - Parois verticales - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032	P032-Niveau 1 - Logt 3 - Séjour - Sol - Plancher - Chape, colle, revêtement plastique avec sous-couche	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (fibreuse)	MET * / JBD9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (blanc) ; matériau (marron) (fibreuse)	MET * / JBD9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
033	P033-Extérieur - Façade côté rue - Toutes zones - Fenêtres bois - Joint de vitrage des fenêtres bois	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
 4 Chemin des Maures, CS 60134
 33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 5840
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-046059-01 Date d'émission de rapport : 29/07/2026 9:12 Page 9/13
 Dossier N° : 26K026552 Date de réception : 27/07/2026 Date d'analyse : 27/07/2026
 Référence dossier Client:
 AD21G26AA - 45 rue du Fort 40310 GABARRET - COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par
 Mme BERCHOUX Catherine

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	P034-Niveau 1 - Logt 3 - Cuisine - Sol - Plancher - Revêtement plastique non collé en surface	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (i)	MET / SG3L	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
035	P035-Niveau 1 - Logt 3 - Cuisine - Évier - Crédence - Colle de la faïence en crédence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / SG3L	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036	P036-Niveau 1 - Logt 3 - Cuisine - Toutes zones - Parois verticales - Plâtre, papier peint en mur	Matériau fibreux de type papier peint (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / SG3L	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
037	P037-Niveau 1 - Logt 3 - Cuisine - Toutes zones - Plafond - Plâtre, papier peint en plafond	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / JBD9	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
038	P038-Niveau 1 - Logt 3 - Chambre 1 - Sol - Plancher - Chape, colle, revêtement plastique avec sous-couche recouvert	Matériau souple de type dalle de sol (noir) (fibreux)	MET / SG3L	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
 4 Chemin des Maures, CS 60134
 33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 5840
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-046059-01 Date d'émission de rapport : 29/07/2026 9:12 Page 10/13
 Dossier N° : 26K026552 Date de réception : 27/07/2026 Date d'analyse : 27/07/2026
 Référence dossier Client:
 AD21G26AA - 45 rue du Fort 40310 GABARRET - COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par
 Mme BERCHOUX Catherine

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / SG3L *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
039	P039-Niveau 1 - Logt 3 - Chambre 1 - Toutes zones - Parois verticales - Plâtre, papier peint en mur	Matériau fibreux de type papier peint (de différentes couleurs) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / JBD9 *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
040	P040-Niveau 1 - Logt 3 - Chambre 1 - Toutes zones - Plafond - Plâtre, papier peint en plafond	Matériau fibreux de type papier peint (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / SG3L *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
041	P041-Niveau 1 - Logt 4 - Entrée / Dégt - Sol - Plancher - Revêtement plastique avec sous-couche non collé	Matériau souple de type revêtement de sol (marron) (fibreux)	MET / UGT2 *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
042	P042-Niveau 1 - Logt 4 - Cuisine - Évier - Crédence - Colle de la faïence en crédence	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / V4LP *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
 4 Chemin des Maures, CS 60134
 33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 5840
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-046059-01 Date d'émission de rapport : 29/07/2026 9:12 Page 11/13
 Dossier N° : 26K026552 Date de réception : 27/07/2026 Date d'analyse : 27/07/2026
 Référence dossier Client:
 AD21G26AA - 45 rue du Fort 40310 GABARRET - COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par
 Mme BERCHOUX Catherine

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
043	P043-Niveau 1 - Logt 4 - Chambre 1 - Sol - Plancher - Colle, revêtement plastique avec sous-couche	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (fibreux)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
044	P044-Niveau 1 - Logt 4 - Chambre 2 - Sol - Plancher - Ragréage, colle, moquette avec sous-couche	Matériau souple fibreux de type moquette (rouge) + (gris)(ii)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
045	P045-Niveau 1 - Logt 4 - Chambre 2 - Toutes zones - Parois verticales - Plâtre, papier peint en mur	Matériau fibreux de type papier peint (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
 4 Chemin des Maures, CS 60134
 33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 5840
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-046059-01 Date d'émission de rapport : 29/07/2026 9:12 Page 12/13
 Dossier N° : 26K026552 Date de réception : 27/07/2026 Date d'analyse : 27/07/2026
 Référence dossier Client:
 AD21G26AA - 45 rue du Fort 40310 GABARRET - COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par
 Mme BERCHOUX Catherine

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
046	P046-Niveau 1 - Logt 4 - Chambre 2 - Toutes zones - Plafond - Plâtre, peinture, papier peint en plafond	Matériau fibreux de type papier peint (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
047	P047-Niveau 1 - Comble 1 - Toutes zones - Murs - Enduit en mur	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
048	P048-Extérieur - Façade arrière - Toutes zones - Mur extérieur - Enduit ciment, peinture en façade	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau de type poussières en traces	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
049	P049-Niveau 2 - Comble 3 - Côté coursive - Parois verticale - Morceau de plaque de plâtre	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) couche(s)

- (i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (ii) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
 4 Chemin des Maures, CS 60134
 33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 5840
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-046059-01 Date d'émission de rapport : 29/07/2026 9:12 Page13/13
Dossier N° : 26K026552 Date de réception : 27/07/2026 Date d'analyse : 27/07/2026
Référence dossier Client:
AD21G26AA - 45 rue du Fort 40310 GABARRET - COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par
Mme BERCHOUX Catherine

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres d'amiante optiquement observables" inférieure à la limite de détection." ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm) ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0,1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Mareva FEDELE
Technicien(ne) Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole "A".

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Rapport de repérage du plomb avant démolition

Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants -
Norme NF X46-035 Juin 2021



Numéro de rapport	AD21G26A P
Propriétaire	COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine
Donneur d'ordre	COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine
Adresse de l'immeuble	45 rue du Fort 40310 GABARRET
Bâtiment ou installation	Bâtiment
Date de la commande	24/06/2026
La ou le(s) date(s) de la visite	21/07/2026
Date d'édition du rapport de repérage	23/07/2026
Nombre total de pages du rapport, annexes comprises	41
Liste des documents transmis par le donneur d'ordre	Néant

Signataire du rapport

Signature et Cachet de l'entreprise	Opérateur de repérage :
 ATLANTIC CONTRÔLE 50 Rue Chapelet 41800 LAMOTHE Tél : 03 92 20 03 Fax : 03 92 05 65	DIAS SOEIRO Adriano ATLANTIC CONTRÔLE Le 23/07/2026

Conclusions

Il a été repéré des unités de diagnostic contenant une concentration en plomb supérieure à 1 mg/cm²

Plomb



SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS.....	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	3
OBJET DE LA MISSION :	3
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	3
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE :	3
IDENTIFICATION DU BATIMENT OU DU LOCAL CONCERNE :	3
LISTE DES DOCUMENTS REMIS :	3
PROGRAMME DE TRAVAUX	4
ELEMENT DE LA MISSION DE REPERAGE.....	4
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	4
L'APPAREIL PORTABLE A FLUORESCENCE X	4
VERIFICATION DE LA JUSTESSE DE L'APPAREIL (MESURE SUR ETALONS)	5
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE EN CAS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE	5
RESULTATS DU REPERAGE ET COMMENTAIRES	5
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS	37
ANNEXE : ATTESTATION APPAREIL PLOMB.....	41



1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

L'objectif du repérage plomb avant travaux est de permettre l'identification, la localisation des revêtements, matériaux et produits contenant du plomb susceptibles d'être impactés directement ou indirectement par les travaux prévus dans le programme du donneur d'ordre.

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent rapport, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, ...), le polystyrène, les carrelages et faïences.

Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux et produits susceptibles de contenir du plomb.

Références de l'ordre de mission : **AD21G26A**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine
Demeurant :	31 chemin du Bas-du-Haut 40120 ROQUEFORT
Représenté par :	Madame BERCHOUX Catherine
Donneur d'ordre du repérage :	COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC rep. par Mme BERCHOUX Catherine
Coordonnées du donneur d'ordre :	31 chemin du Bas-du-Haut 40120 ROQUEFORT
Opérateur ayant réalisé le repérage :	Monsieur DIAS SOEIRO Adriano
Nom et adresse de l'entreprise :	ATLANTIC CONTROLE siège : 50, rue Chapelet 64200 BIARRITZ
N° de Siret :	43010097400061
RCP-compagnie-n° de police :	AXA France IARD - 11084297004

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :	
Adresse complète :	45 rue du Fort 40310 GABARRET
Référence Cadastre :	NC

1.4 Identification du bâtiment ou du local concerné :

Date du PC et/ou date de construction :	Permis de Construire : Antérieur au 1 juillet 1997	Construction : Antérieur au 1 janvier 1949
Fonction principale du bâtiment :	Bâtiment	
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :		

1.5 Liste des documents remis :



Programme de travaux

Statut : remis

Titre	Référence	Date	Auteur / Société
RAPPORT D'EXPERT	2403050	06/12/2024	NASSARE Fabrice - Expert à la Cour d'Appel



Autres

Statut : remis

Titre	Référence	Date	Auteur / Société
DIAGNOSTIC STRUCTURE	2025060175	29/08/2026	INGES BTP - M. MARQUES Elian

Plomb



2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Travaux de démolition de l'immeuble

3 Élément de la mission de repérage

3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

Local	Etage	Visité	Justification de non visite
Entrée immeuble	Niveau 0	OUI	
Logt 1 - Séjour	Niveau 0	OUI	
Logt 1 - Cuisine	Niveau 0	OUI	
Logt 1 - Dégagement	Niveau 0	OUI	
Logt 1 - Chambre 1	Niveau 0	OUI	
Logt 1 - Chambre 2	Niveau 0	OUI	
Dégagement 1	Niveau 0	OUI	
Cour intérieure 1	Niveau 0	OUI	
Logt 2 - Séjour	Niveau 0	OUI	
Logt 2 - Chambre 1	Niveau 0	OUI	
Logt 2 - Chambre 2	Niveau 0	OUI	
Logt 2 - Salle d'eau/WC	Niveau 0	OUI	
Logt 2 - Cuisine	Niveau 0	OUI	
Cage d'escalier Niv. 0	Niveau 0	OUI	
Cour intérieure 2	Niveau 0	OUI	
Rangement 1	Niveau 0	OUI	
Rangement 2	Niveau 0	OUI	
Rangement 3	Niveau 0	OUI	
Dégagement 2	Niveau 1	OUI	
Logt 3 - Entrée / Dégt	Niveau 1	OUI	
Logt 3 - Salle d'eau	Niveau 1	OUI	
Logt 3 - Séjour	Niveau 1	OUI	
Logt 3 - Cuisine	Niveau 1	OUI	
Logt 3 - Chambre 1	Niveau 1	OUI	
Logt 3 - Chambre 2	Niveau 1	OUI	
Logt 4 - Entrée / Dégt	Niveau 1	OUI	
Logt 4 - Cuisine	Niveau 1	OUI	
Logt 4 - Chambre 1	Niveau 1	OUI	
Logt 4 - Salle d'eau/WC	Niveau 1	OUI	
Logt 4 - Chambre 2	Niveau 1	OUI	
Coursive	Niveau 1	OUI	
Comble 1	Niveau 1	OUI	
Comble 2	Niveau 1	OUI	
Comble 3	Niveau 2	OUI	
Comble 4	Niveau 2	OUI	
Façade côté rue	Extérieur	OUI	
Façade arrière	Extérieur	OUI	
Couverture	Extérieur	OUI	

3.2 L'appareil portable à fluorescence X

Marque : Niton



Modèle :	FEnX
Numéro de série :	2-0109
Date de changement de source :	05/04/2023
Nature du radionucléide :	CADIUM 109
Activité de la source :	850 Mbq
Fabricant de l'étalon :	auto-calibration
Concentration de l'étalon :	1
Incertitude de l'étalon :	0,2
N° NIST de l'étalon :	

3.3 Vérification de la justesse de l'appareil (mesure sur étalons)

N° de mesure	Teneur (mg/cm²)	Marge	Date	Observation
1	0,31	0,2	21/07/2026	Etalonnage de début de diagnostic
2	0,71	0,2	21/07/2026	Etalonnage de début de diagnostic
453	0,31	0,2	21/07/2026	Etalonnage de fin de diagnostic
454	0,71	0,2	21/07/2026	Etalonnage de fin de diagnostic

3.4 Identification du laboratoire en cas d'analyse physico-chimique

Nom :	Eurofins Analyses Bâtiment Sud-Ouest
Adresse :	4 chemin des Maures 33170 GRADIGNAN CEDEX
Numéro d'accréditation :	1-5840

4 Résultats du repérage et commentaires

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du repérage divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre.
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Une unité de repérage définit soit :

- un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement ;
- un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction (exemple : solin en plomb)

NOTE : Une unité de repérage peut être constituée d'un ensemble d'éléments situés dans des locaux et niveaux différents.



Façade côté rue (Extérieur)

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm ²)	Incertitude
446	Niveau 0	Mur	Ciment	Peinture	0,08	0,2
447	Niveau 1	Mur	Ciment	Peinture	0,17	0,2
448	Toutes zones		Métal	Peinture	2,23	0,2
Nombre total d'unités de repérage 3						
Commentaire sur le local Néant						

Façade arrière (Extérieur)

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm ²)	Incertitude
449	Niveau 0	Mur	Ciment		0,04	0,2
450	Niveau 1	Mur	Ciment		0,57	0,2
Nombre total d'unités de repérage 2						
Commentaire sur le local Néant						

Couverture (Extérieur)

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm ²)	Incertitude
451	Toutes zones	Charpente	Bois		0,26	0,2
452	Toutes zones	Couverture	Tuiles		0,08	0,2
Nombre total d'unités de repérage 2						
Commentaire sur le local Néant						



 Entrée immeuble (Niveau 0)

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Incertitude
8	A	Bloc-porte (extérieur) Dormant et ouvrant extérieur	Bois	Peinture	0,11	0,2
9	A	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur	Bois	Peinture	0,37	0,2
15	A	Bloc-porte (intérieur) Ferronnerie	Métal	Peinture	0,59	0,2
11	A	Bloc-porte (intérieur) Tableau d'embrasure intérieur	Plâtre	Peinture	0,68	0,2
3	A	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,2
12	B	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	28,76	0,2
4	B	Mur	Bois	Peinture	0,1	0,2
13	B	Mur	Plâtre	Peinture	0,1	0,2
17	B	Mur 	Plâtre	Peinture	6,03	0,2
10	C	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur	Bois	Peinture	0,7	0,2
5	C	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,2
6	D	Mur	Plâtre	Peinture	0,1	0,2
16	D	Mur 	Plâtre	Peinture	4,38	0,2
7	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0,65	0,2
14	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	0,63	0,2
Nombre total d'unités de repérage					15	
Commentaire sur le local					Néant	



 Logt 1 - Séjour (Niveau 0)

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm ²)	Incertitude
35	A	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	14,62	0,2
19	A	Mur	Plâtre	Peinture	0,31	0,2
34	B	Fenêtre droite Allege	Plâtre	Peinture	0,13	0,2
32	B	Fenêtre droite Tableau d'embrasure intérieur	Plâtre	Peinture	0,48	0,2
33	B	Fenêtre droite Volets 	Bois	Peinture	4,58	0,2
30	B	Fenêtre droite (extérieure) Dormant et ouvrant extérieur 	Bois	Peinture	12,69	0,2
31	B	Fenêtre droite (intérieure) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	20,01	0,2
29	B	Fenêtre gauche Baguette d'encadrement 	Bois	Peinture	3,54	0,2
26	B	Fenêtre gauche Tableau d'embrasure intérieur 	Plâtre	Peinture	11,13	0,2
28	B	Fenêtre gauche Volets 	Bois	Peinture	5,26	0,2
25	B	Fenêtre gauche (extérieure) Dormant et ouvrant extérieur 	Bois	Peinture	17,54	0,2
27	B	Fenêtre gauche (intérieure) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	16,64	0,2

Plomb

AD21G26A P

8/41



N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm ²)	Incertitude
37	B	Fenêtre gauchel Allege	Plâtre	Peinture	0,11	0,2
20	B	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,2
36	C	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur	Bois	Peinture	0,19	0,2
21	C	Mur	Plâtre	Peinture	0,58	0,2
24	D	Bloc-porte (intérieur) Dormant intérieur 	Bois	Peinture	13,98	0,2
22	D	Mur	Plâtre	Peinture	0,43	0,2
23	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0,1	0,2
38	Toutes zones	Plafond Corniches 	Plâtre	Peinture	18,1	0,2
18	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	0,09	0,2
Nombre total d'unités de repérage						21
Commentaire sur le local						Néant



 Logt 1 - Cuisine (Niveau 0)

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Incertitude
45	A	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur	Bois	Peinture	0,14	0,2
40	A	Mur	Plâtre	Peinture	0,61	0,2
49	B	Fenêtre Allege	Plâtre	Peinture	0,68	0,2
47	B	Fenêtre Baguette d'encadrement 	Bois	Peinture	4,03	0,2
50	B	Fenêtre Tableau d'embrasure intérieur 	Plâtre	Peinture	17,54	0,2
52	B	Fenêtre Volets 	Bois	Peinture	4,87	0,2
46	B	Fenêtre (extérieure) Dormant et ouvrant extérieur 	Bois	Peinture	17,58	0,2
48	B	Fenêtre (intérieure) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	16,08	0,2
41	B	Mur	Plâtre	Peinture	0,26	0,2
51	C	Conduit de fumée, éléments décoratifs 	Plâtre	Peinture	21,57	0,2
42	C	Mur	Plâtre	Peinture	0,5	0,2
43	D	Mur	Plâtre	Peinture	0,13	0,2
44	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0,09	0,2
53	Toutes zones	Canalisations	Métal	Peinture	0,44	0,2
54	Toutes zones	Plafond Corniches 	Plâtre	Peinture	14,23	0,2
39	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	0,12	0,2
Nombre total d'unités de repérage 16						
Commentaire sur le local Néant						

Plomb



 Logt 1 - Dégagement (Niveau 0)

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Incertitude
62	A	Bloc-porte (intérieur) Dormant intérieur 	Bois	Peinture	13,67	0,2
56	A	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,2
61	B	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur	Bois	Peinture	0,1	0,2
57	B	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,2
58	C	Mur	Plâtre	Peinture	0,37	0,2
63	D	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur	Bois	Peinture	0,53	0,2
59	D	Mur	Plâtre	Peinture	0,25	0,2
60	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0,09	0,2
55	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	0,45	0,2
Nombre total d'unités de repérage 9						
Commentaire sur le local Néant						



 Logt 1 - Chambre 1 (Niveau 0)

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Incertitude
70	A	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur	Bois	Peinture	0,59	0,2
65	A	Mur	Plâtre	Peinture	0,11	0,2
66	B	Mur	Plâtre	Peinture	0,1	0,2
67	C	Mur	Plâtre	Peinture	0,11	0,2
76	D	Fenêtre Allege	Plâtre	Peinture	0,64	0,2
72	D	Fenêtre Baguette d'encadrement 	Bois	Peinture	4,35	0,2
77	D	Fenêtre Tableau d'embrasure intérieur	Plâtre	Peinture	0,11	0,2
78	D	Fenêtre Volets	Bois	Peinture	0,08	0,2
71	D	Fenêtre (extérieure) Dormant et ouvrant extérieur 	Bois	Peinture	13,48	0,2
73	D	Fenêtre (intérieure) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	18,01	0,2
74	D	Mur	Plâtre	Peinture	0,1	0,2
68	E	Mur	Plâtre	Peinture	0,1	0,2
75	F	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,2
69	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0,1	0,2
64	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	0,11	0,2
Nombre total d'unités de repérage					15	
Commentaire sur le local					Néant	



 Logt 1 - Chambre 2 (Niveau 0)

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Incertitude
79	A	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur	Bois	Peinture	0,19	0,2
80	A	Mur	Plâtre	Peinture	0,5	0,2
81	B	Mur	Plâtre	Peinture	0,61	0,2
82	C	Mur	Plâtre	Peinture	0,48	0,2
86	D	Fenêtre Allege	Plâtre	Peinture	0,09	0,2
90	D	Fenêtre Baguette d'encadrement 	Bois	Peinture	6,12	0,2
87	D	Fenêtre Tableau d'embrasure intérieur	Plâtre	Peinture	0,17	0,2
93	D	Fenêtre Volets	Bois	Peinture	0,51	0,2
88	D	Fenêtre (extérieure) Dormant et ouvrant extérieur	Bois	Peinture	0,1	0,2
89	D	Fenêtre (intérieure) Dormant et ouvrant intérieur	Bois	Peinture	0,56	0,2
83	D	Mur	Plâtre	Peinture	0,11	0,2
84	E	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,2
85	F	Mur	Plâtre	Peinture	0,18	0,2
91	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0,56	0,2
92	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,2
Nombre total d'unités de repérage 15						
Commentaire sur le local Néant						



Dégagement 1 (Niveau 0)

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Incertitude
94	A	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur	Bois	Peinture	0,19	0,2
95	A	Mur	Plâtre	Peinture	0,53	0,2
96	B	Mur	Brique		0,09	0,2
101	B	Mur 	Plâtre	Peinture	6,76	0,2
103	B	Mur	Plâtre	Peinture	0,52	0,2
97	C	Mur	Plâtre	Peinture	0,1	0,2
98	D	Mur 	Plâtre	Peinture	6,59	0,2
104	D	Mur	Plâtre	Peinture	0,34	0,2
102	D	Mur Niche 	Plâtre	Peinture	27,17	0,2
99	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0,61	0,2
100	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	0,09	0,2
Nombre total d'unités de repérage 11						
Commentaire sur le local Néant						

Cour intérieure 1 (Niveau 0)

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Incertitude
105	A	Mur	Brique		0,5	0,2
106	B	Mur	Ciment	Peinture	0,13	0,2
107	C	Mur	Ciment	Peinture	0,27	0,2
108	D	Mur	Ciment	Peinture	0,11	0,2
110	Toutes zones	Canalisations	Métal		0,52	0,2
109	Toutes zones	Descentes EP	PVC		0,18	0,2
Nombre total d'unités de repérage 6						
Commentaire sur le local Néant						



 Logt 2 - Séjour (Niveau 0)

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Incertitude
112	A	Mur	Plâtre	Peinture	0,67	0,2
126	A	Mur 	Plâtre	Peinture	3,72	0,2
116	B	Fenêtre Allege	Plâtre	Peinture	0,15	0,2
117	B	Fenêtre Baguette d'encadrement	Bois	Peinture	0,11	0,2
118	B	Fenêtre Tableau d'embrasure intérieur 	Plâtre	Peinture	5,43	0,2
119	B	Fenêtre Volets 	Bois	Peinture	6,62	0,2
120	B	Fenêtre (extérieure) Dormant et ouvrant extérieur 	Bois	Peinture	11,58	0,2
121	B	Fenêtre (intérieure) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	23,16	0,2
113	B	Mur	Plâtre	Peinture	0,58	0,2
124	C	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur	Bois	Peinture	0,47	0,2
114	C	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,2
125	D	Bloc-porte droite (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur	Bois	Peinture	0,55	0,2
111	D	Bloc-porte gauche (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	23,21	0,2
115	D	Mur	Plâtre	Peinture	0,2	0,2
122	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0,26	0,2
123	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	0,1	0,2
Nombre total d'unités de repérage						16
Commentaire sur le local						Néant

Plomb



 Logt 2 - Chambre 1 (Niveau 0)

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Incertitude
137	A	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur	Bois	Peinture	0,46	0,2
127	A	Mur	Plâtre	Papier peint	0,28	0,2
131	B	Fenêtre Allege	Plâtre	Peinture	0,37	0,2
132	B	Fenêtre Baguette d'encadrement	Bois	Peinture	0,12	0,2
133	B	Fenêtre Tableau d'embrasure intérieur 	Plâtre	Peinture	9,92	0,2
134	B	Fenêtre Volets 	Bois	Peinture	6,9	0,2
135	B	Fenêtre (extérieure) Dormant et ouvrant extérieur 	Bois	Peinture	16,35	0,2
136	B	Fenêtre (intérieure) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	24,11	0,2
128	B	Mur	Pierre		0,48	0,2
129	C	Mur	Pierre		0,64	0,2
130	D	Mur	Brique torchis		0,08	0,2
138	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0,38	0,2
139	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	0,11	0,2
Nombre total d'unités de repérage						13
Commentaire sur le local						Néant



 Logt 2 - Chambre 2 (Niveau 0)

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Incertitude
155	A	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	11,14	0,2
141	A	Mur	Brique torchis		0,1	0,2
142	B	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,2
140	C	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur	Bois	Peinture	0,45	0,2
143	C	Mur	Ciment	Peinture	0,14	0,2
154	D	Mur	Ciment	Peinture	0,67	0,2
145	E	Fenêtre Tableau d'embrasure intérieur	Plâtre	Peinture	0,04	0,2
146	E	Fenêtre Volets	Bois	Peinture	0,24	0,2
147	E	Fenêtre (extérieure) Dormant et ouvrant extérieur	Bois	Peinture	0,2	0,2
148	E	Fenêtre (intérieure) Dormant et ouvrant intérieur	Bois	Peinture	0,09	0,2
144	E	Mur	Plâtre	Peinture	0,13	0,2
152	F	Mur	Plâtre	Peinture	0,12	0,2
151	G	Mur	Plâtre	Peinture	0,23	0,2
153	H	Mur	Plâtre	Peinture	0,62	0,2
149	Plafond	Plafond	Bois	Peinture	0,02	0,2
156	Toutes zones	Canalisations	Métal	Peinture	0,19	0,2
150	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	0,48	0,2
Nombre total d'unités de repérage 17						
Commentaire sur le local Néant						

 Logt 2 - Salle d'eau/WC (Niveau 0)

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Incertitude
163	A	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur	Bois	Peinture	0,24	0,2
158	A	Mur	Ciment	Peinture	0,09	0,2
159	B	Mur	Ciment	Peinture	0,37	0,2
164	C	Fenêtre (extérieure) Dormant et ouvrant extérieur	Bois	Peinture	0,07	0,2
165	C	Fenêtre (intérieure) Dormant et ouvrant intérieur	Bois	Peinture	0,26	0,2
160	C	Mur	Ciment	Peinture	0,42	0,2
161	D	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,2
162	Plafond	Plafond	Bois	Peinture	0,26	0,2
166	Toutes zones	Canalisations	Métal	Peinture	0,68	0,2
157	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	0,6	0,2
Nombre total d'unités de repérage 10						
Commentaire sur le local Néant						

 Logt 2 - Cuisine (Niveau 0)

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Incertitude
181	A	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur	Bois	Peinture	0,17	0,2
168	A	Mur	Plâtre	Peinture	0,14	0,2
169	B	Mur	Ciment	Peinture	0,45	0,2
170	C	Mur	Ciment	Peinture	0,11	0,2
177	D	Mur	Ciment	Peinture	0,61	0,2
173	E	Bloc-porte (extérieur) Dormant et ouvrant extérieur	Bois	Peinture	0,1	0,2
180	E	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur	Bois	Peinture	0,1	0,2
175	E	Fenêtre Tableau d'embrasure intérieur	Ciment	Peinture	0,08	0,2
174	E	Fenêtre (extérieure) Dormant et ouvrant extérieur	Bois	Peinture	0,02	0,2
176	E	Fenêtre (intérieure) Dormant et ouvrant intérieur	Bois	Peinture	0,6	0,2
171	E	Mur	Plâtre	Peinture	0,38	0,2
179	F	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	15,9	0,2
178	F	Mur	Plâtre	Peinture	0,45	0,2
172	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0,69	0,2
182	Toutes zones	Canalisations	Métal	Peinture	0,1	0,2
167	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	0,14	0,2
Nombre total d'unités de repérage 16						
Commentaire sur le local Néant						



Cage d'escalier Niv. 0 (Niveau 0)

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Incertitude
184	A	Mur	Plâtre	Peinture	0,42	0,2
195	A	Mur 	Plâtre	Peinture	5,26	0,2
189	B	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	18,37	0,2
185	B	Mur	Plâtre	Peinture	0,1	0,2
192	C	Escalier Balustres 	Bois	Peinture	3,75	0,2
191	C	Escalier Contre-marches	Bois	Peinture	0,1	0,2
190	C	Escalier Limon	Bois	Peinture	0,16	0,2
193	C	Escalier Main courante	Bois	Peinture	0,11	0,2
194	C	Escalier Marches	Bois	Peinture	0,1	0,2
186	C	Mur	Plâtre	Peinture	0,11	0,2
187	D	Mur 	Plâtre	Peinture	4,59	0,2
196	D	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,2
188	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0,33	0,2
183	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	0,09	0,2
Nombre total d'unités de repérage					14	
Commentaire sur le local					Néant	

Cour intérieure 2 (Niveau 0)

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Incertitude
197	A	Mur	Brique		0,31	0,2
198	B	Mur	Ciment	Peinture	0,09	0,2
199	C	Mur	Ciment	Peinture	0,11	0,2
204	C	Mur Colombages	Bois	Peinture	0,1	0,2
200	D	Mur	Ciment	Peinture	0,1	0,2
203	Plafond	Plafond	Bois		0,02	0,2
201	Toutes zones	Canalisations	Métal		0,2	0,2
202	Toutes zones	Descentes EP	Métal		0,08	0,2
205	Toutes zones	Descentes EP	PVC		0,47	0,2
Nombre total d'unités de repérage					9	
Commentaire sur le local					Néant	

Plomb



Rangement 1 (Niveau 0)

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Incertitude
214	A	Bloc-porte Dormant 	Bois	Peinture	8,11	0,2
210	A	Fenêtre (extérieure) Dormant et ouvrant extérieur	Bois	Peinture	0,64	0,2
211	A	Fenêtre (intérieure) Dormant et ouvrant intérieur	Bois	Peinture	0,09	0,2
207	A	Mur	Ciment		0,11	0,2
217	A	Mur Colombages	Bois	Peinture	0,59	0,2
208	B	Mur	Ciment		0,09	0,2
206	C	Bloc-porte (extérieur) Dormant et ouvrant intérieur	Bois	Peinture	0,1	0,2
215	C	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur	Bois	Peinture	0,1	0,2
209	C	Mur	Ciment		0,1	0,2
213	D	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur	Bois	Peinture	0,11	0,2
216	D	Mur Colombages	Bois	Peinture	0,08	0,2
212	Plafond	Plafond	Bois		0,34	0,2
Nombre total d'unités de repérage 12						
Commentaire sur le local Néant						

Rangement 2 (Niveau 0)

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Incertitude
223	A	Mur	Enduit		0,26	0,2
218	B	Bloc-porte (extérieur) Dormant et ouvrant intérieur	Bois	Peinture	0,16	0,2
219	B	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur	Bois	Peinture	0,1	0,2
221	B	Fenêtre (extérieure) Dormant et ouvrant extérieur	Bois	Peinture	0,22	0,2
222	B	Fenêtre (intérieure) Dormant et ouvrant intérieur	Bois	Peinture	0,51	0,2
224	B	Mur	Enduit		0,09	0,2
225	C	Mur	Enduit		0,29	0,2
220	D	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	2,12	0,2
228	D	Mur Colombages	Bois	Peinture	0,52	0,2
227	Plafond	Plafond	Bois		0,1	0,2
226	Plafond	Plafond	Plâtre		0,07	0,2
Nombre total d'unités de repérage 11						
Commentaire sur le local Néant						


Rangement 3 (Niveau 0)

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Incertitude
233	A	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	4,14	0,2
229	A	Mur	Enduit		0,28	0,2
236	A	Mur Colombages	Bois	Peinture	0,1	0,2
230	B	Mur	Enduit		0,17	0,2
231	C	Mur	Brique		0,56	0,2
232	D	Mur	Enduit		0,21	0,2
235	D	Mur Colombages	Bois	Peinture	0,6	0,2
234	Plafond	Plafond	Bois		0,09	0,2
Nombre total d'unités de repérage						8
Commentaire sur le local						Néant



 Dégagement 2 (Niveau 1)

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Incertitude
246	A	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	16,2	0,2
248	A	Escalier Balustres 	Bois	Peinture	6,04	0,2
250	A	Escalier Limon	Bois	Peinture	0,55	0,2
249	A	Escalier Main courante	Bois	Peinture	0,04	0,2
238	A	Mur	Plâtre	Peinture	0,08	0,2
239	B	Mur	Plâtre	Peinture	0,55	0,2
251	C	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	21,61	0,2
252	C	Bloc-porte (intérieur) Imoste 	Bois	Peinture	12,25	0,2
240	C	Mur	Plâtre	Peinture	0,1	0,2
243	D	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	14,59	0,2
244	D	Mur	Plâtre	Peinture	0,49	0,2
241	E	Mur	Plâtre	Peinture	0,6	0,2
247	F	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur	Bois	Peinture	0,09	0,2
245	F	Mur	Plâtre	Peinture	0,27	0,2
242	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0,58	0,2
237	Toutes zones	Plinthes 	Bois	Peinture	3,56	0,2

Nombre total d'unités de repérage **16**

Commentaire sur le local Néant

Plomb



 Logt 3 - Entrée / Dégt (Niveau 1)

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Incertitude
265	A	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	20,77	0,2
270	A	Bloc-porte (intérieur) Imoste 	Bois	Peinture	18,65	0,2
253	A	Mur	Plâtre	Papier peint	0,32	0,2
254	B	Mur	Plâtre	Papier peint	0,21	0,2
259	B	Placard droite Dormant et ouvrant intérieur	Bois	Peinture	0,1	0,2
262	B	Placard gauche Dormant et ouvrant intérieur	Bois	Peinture	0,32	0,2
264	C	Bloc-porte Sde (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	18,58	0,2
261	C	Bloc-porte Séjour (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	24,39	0,2
255	C	Mur	Plâtre	Papier peint	0,11	0,2
266	D	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur	Bois	Peinture	0,64	0,2
267	D	Mur	Plâtre	Papier peint	0,43	0,2
269	E	Fenêtre (intérieure) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	11,51	0,2
268	E	Mur	Plâtre	Papier peint	0,1	0,2
263	F	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	15,77	0,2
260	F	Fenêtre (intérieure) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	19,08	0,2
256	F	Mur	Plâtre	Papier peint	0,06	0,2
257	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0,11	0,2

Plomb



N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Incertitude
258	Toutes zones	Plinthes 	Bois	Peinture	6,38	0,2
Nombre total d'unités de repérage 18						
Commentaire sur le local Néant						

 Logt 3 - Salle d'eau (Niveau 1)

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Incertitude
277	A	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	17,29	0,2
271	A	Mur	Plâtre	Papier peint	0,46	0,2
272	B	Mur	Plâtre	Papier peint	0,08	0,2
273	C	Mur	Plâtre	Papier peint	0,36	0,2
274	D	Mur	Plâtre	Papier peint	0,42	0,2
275	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0,1	0,2
278	Toutes zones	Canalisations	Métal		0,1	0,2
279	Toutes zones	Plinthes		Carrelage	0,1	0,2
276	Toutes zones	Plinthes 	Bois	Peinture	4,16	0,2
Nombre total d'unités de repérage 9						
Commentaire sur le local Néant						



 Logt 3 - Séjour (Niveau 1)

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Incertitude
290	A	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	21,41	0,2
281	A	Mur	Bois, torchis		0,64	0,2
286	B	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	3,28	0,2
282	B	Mur	Plâtre	Peinture	0,1	0,2
294	C	Fenêtre droite Allege	Plâtre	Peinture	0,17	0,2
295	C	Fenêtre droite Tableau d'embrasure intérieur	Plâtre	Peinture	0,11	0,2
296	C	Fenêtre droite (extérieure) Dormant et ouvrant extérieur 	Bois	Peinture	15,82	0,2
297	C	Fenêtre droite (intérieure) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	14,58	0,2
288	C	Fenêtre gauche Tableau d'embrasure intérieur	Plâtre	Peinture	0,21	0,2
293	C	Fenêtre gauche Volets	Bois	Peinture	0,35	0,2
287	C	Fenêtre gauche (extérieure) Dormant et ouvrant extérieur 	Bois	Peinture	11,69	0,2
289	C	Fenêtre gauche (intérieure) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	16,31	0,2
283	C	Mur	Plâtre	Peinture	0,21	0,2
298	D	Cheminée	Éléments bois	Vernis	0,59	0,2
284	D	Mur	Plâtre	Peinture	0,68	0,2
291	D	Placard droite Dormant et ouvrant intérieur	Bois	Vernis	0,4	0,2
292	D	Placard gauche Dormant et ouvrant intérieur	Bois	Vernis	0,05	0,2
285	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0,57	0,2

Plomb



N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Incertitude
280	Toutes zones	Plinthes 	Bois	Peinture	6,26	0,2
Nombre total d'unités de repérage 19						
Commentaire sur le local Néant						

Logt 3 - Cuisine (Niveau 1)

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Incertitude
305	A	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	16,34	0,2
299	A	Mur	Plâtre	Papier peint	0,41	0,2
300	B	Mur	Plâtre	Papier peint	0,1	0,2
301	C	Mur	Plâtre	Papier peint	0,08	0,2
310	D	Fenêtre Allege	Plâtre	Papier peint	0,1	0,2
309	D	Fenêtre Baguette d'encadrement 	Bois	Peinture	16,91	0,2
306	D	Fenêtre (extérieure) Dormant et ouvrant extérieur 	Bois	Peinture	14,78	0,2
308	D	Fenêtre (intérieure) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	21,55	0,2
307	D	Fenêtre n°1 Tableau d'embrasure intérieur	Plâtre	Papier peint	0,11	0,2
302	D	Mur	Plâtre	Papier peint	0,23	0,2
303	Plafond	Plafond	Plâtre	Papier peint	0,31	0,2
311	Toutes zones	Canalisations	Métal		0,1	0,2
312	Toutes zones	Plinthes		Carrelage	0,47	0,2
304	Toutes zones	Plinthes 	Bois	Peinture	5,64	0,2
Nombre total d'unités de repérage 14						
Commentaire sur le local Néant						

Plomb



 Logt 3 - Chambre 1 (Niveau 1)

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Incertitude
323	A	Bloc-porte Ch 2 (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	22,82	0,2
319	A	Bloc-porte Dégt (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur	Bois	Peinture	0,08	0,2
313	A	Mur	Plâtre	Papier peint	0,29	0,2
314	B	Mur	Plâtre	Papier peint	0,27	0,2
315	C	Mur	Plâtre	Papier peint	0,25	0,2
324	D	Fenêtre Allege	Plâtre	Papier peint	0,51	0,2
325	D	Fenêtre Baguette d'encadrement 	Bois	Peinture	17,32	0,2
326	D	Fenêtre Tableau d'embrasure intérieur	Plâtre	Papier peint	0,66	0,2
321	D	Fenêtre Volets	Bois	Peinture	0,38	0,2
320	D	Fenêtre (extérieure) Dormant et ouvrant extérieur	Bois	Peinture	0,5	0,2
322	D	Fenêtre (intérieure) Dormant et ouvrant intérieur	Bois	Peinture	0,2	0,2
316	D	Mur	Plâtre	Papier peint	0,59	0,2
317	Plafond	Plafond	Plâtre	Papier peint	0,67	0,2
318	Toutes zones	Plinthes 	Bois	Peinture	13,59	0,2
Nombre total d'unités de repérage 14						
Commentaire sur le local Néant						

 Logt 3 - Chambre 2 (Niveau 1)

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Incertitude
328	A	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	16,98	0,2
329	A	Mur	Plâtre	Papier peint	0,63	0,2
333	B	Fenêtre Allege	Plâtre	Papier peint	0,09	0,2
334	B	Fenêtre Baguette d'encadrement 	Bois	Peinture	12,63	0,2
335	B	Fenêtre Tableau d'embrasure intérieur	Plâtre	Papier peint	0,1	0,2
336	B	Fenêtre Volets	Bois	Peinture	0,09	0,2
337	B	Fenêtre (extérieure) Dormant et ouvrant extérieur	Bois	Peinture	0,11	0,2
338	B	Fenêtre (intérieure) Dormant et ouvrant intérieur	Bois	Peinture	0,62	0,2
330	B	Mur	Plâtre	Papier peint	0,54	0,2
341	B	Placard 	Bois	Peinture	18,53	0,2
327	C	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	14,67	0,2
331	C	Mur	Plâtre	Papier peint	0,64	0,2
332	D	Mur	Plâtre	Papier peint	0,1	0,2
339	Plafond	Plafond	Plâtre	Papier peint	0,02	0,2
340	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	0,66	0,2
Nombre total d'unités de repérage 15						
Commentaire sur le local Néant						

 Logt 4 - Entrée / Dégt (Niveau 1)

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Incertitude
349	A	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur	Bois	Peinture	0,06	0,2
342	A	Mur	Plâtre	Peinture	0,08	0,2
352	B	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	12,84	0,2
343	B	Mur	Plâtre	Peinture	0,33	0,2
344	C	Mur	Plâtre	Peinture	0,05	0,2
351	D	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	13,01	0,2
347	D	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,2
345	E	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,2
353	F	Bloc-porte Ch 2 (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	12,05	0,2
350	F	Bloc-porte Sde (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	13,62	0,2
348	F	Mur	Plâtre	Peinture	0,48	0,2
346	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0,1	0,2
Nombre total d'unités de repérage 12						
Commentaire sur le local Néant						



 Logt 4 - Cuisine (Niveau 1)

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Incertitude
364	A	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	12,69	0,2
355	A	Mur	Plâtre	Peinture	0,44	0,2
360	B	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	13,54	0,2
356	B	Mur	Plâtre	Peinture	0,08	0,2
367	C	Fenêtre Allege	Plâtre	Peinture	0,1	0,2
368	C	Fenêtre Tableau d'embrasure intérieur	Plâtre	Peinture	0,1	0,2
362	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture	0,69	0,2
361	C	Fenêtre (extérieure) Dormant et ouvrant extérieur 	Bois	Peinture	13,05	0,2
363	C	Fenêtre (intérieure) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	12,72	0,2
357	C	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,2
366	D	Cheminée	Éléments bois	Vernis	0,11	0,2
358	D	Mur	Plâtre	Peinture	0,49	0,2
369	D	Placard droite	Bois	Vernis	0,5	0,2
365	D	Placard fenêtre gauche 	Bois	Peinture	10,33	0,2
359	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0,36	0,2
354	Toutes zones	Plinthes 	Bois	Peinture	6,18	0,2
Nombre total d'unités de repérage 16						
Commentaire sur le local Néant						

Plomb



 Logt 4 - Chambre 1 (Niveau 1)

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Incertitude
380	A	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	14,68	0,2
370	A	Mur	Plâtre	Papier peint	0,1	0,2
382	B	Fenêtre Allege	Plâtre	Peinture	0,32	0,2
378	B	Fenêtre Tableau d'embrasure intérieur	Plâtre	Peinture	0,11	0,2
381	B	Fenêtre Volets	Bois	Peinture	0,1	0,2
377	B	Fenêtre (extérieure) Dormant et ouvrant extérieur 	Bois	Peinture	15,63	0,2
379	B	Fenêtre (intérieure) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	14,76	0,2
371	B	Mur	Plâtre	Papier peint	0,67	0,2
376	C	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	14,78	0,2
372	C	Mur	Plâtre	Papier peint	0,16	0,2
373	D	Mur	Plâtre	Papier peint	0,68	0,2
374	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0,35	0,2
375	Toutes zones	Plinthes 	Bois	Peinture	4,76	0,2
Nombre total d'unités de repérage 13						
Commentaire sur le local Néant						



 Logt 4 - Salle d'eau/WC (Niveau 1)

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Incertitude
395	A	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	12,59	0,2
383	A	Mur	Plâtre	Papier peint	0,09	0,2
384	B	Mur	Plâtre	Papier peint	0,41	0,2
393	C	Fenêtre Allege	Plâtre	Peinture	0,46	0,2
394	C	Fenêtre Tableau d'embrasure intérieur	Plâtre	Peinture	0,64	0,2
391	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture	0,33	0,2
390	C	Fenêtre (extérieure) Dormant et ouvrant extérieur 	Bois	Peinture	15,39	0,2
392	C	Fenêtre (intérieure) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	17,26	0,2
385	C	Mur	Plâtre	Papier peint	0,45	0,2
389	D	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	12,68	0,2
386	D	Mur	Plâtre	Papier peint	0,23	0,2
387	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0,1	0,2
388	Toutes zones	Plinthes 	Bois	Peinture	3,61	0,2
Nombre total d'unités de repérage 13						
Commentaire sur le local Néant						



 Logt 4 - Chambre 2 (Niveau 1)

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Incertitude
408	A	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	13,25	0,2
396	A	Mur	Plâtre	Papier peint	0,53	0,2
402	B	Bloc-porte (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	14,53	0,2
397	B	Mur	Plâtre	Papier peint	0,1	0,2
406	C	Fenêtre Allege	Plâtre	Peinture	0,1	0,2
407	C	Fenêtre Tableau d'embrasure intérieur	Plâtre	Peinture	0,15	0,2
404	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture	0,08	0,2
403	C	Fenêtre (extérieure) Dormant et ouvrant extérieur 	Bois	Peinture	12,51	0,2
405	C	Fenêtre (intérieure) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	16,39	0,2
398	C	Mur	Plâtre	Papier peint	0,54	0,2
399	D	Mur	Plâtre	Papier peint	0,66	0,2
400	Plafond	Plafond	Plâtre	Papier peint	0,09	0,2
401	Toutes zones	Plinthes 	Bois	Peinture	5,41	0,2
Nombre total d'unités de repérage			13			
Commentaire sur le local			Néant			



 Coursive (Niveau 1)

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Incertitude
416	A	Bloc-porte accès comble (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur	Bois	Peinture	0,21	0,2
414	A	Bloc-porte Dégât (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	12,67	0,2
409	A	Mur	Plâtre	Peinture	0,08	0,2
410	B	Mur	Plâtre	Peinture	0,59	0,2
417	C	Bloc-porte droite (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	4,16	0,2
415	C	Bloc-porte gauche (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	3,71	0,2
411	C	Mur	Plâtre	Peinture	0,61	0,2
412	D	Garde-corps	Bois	Peinture	0,06	0,2
413	Plafond	Plafond	Bois		0,3	0,2
Nombre total d'unités de repérage						9
Commentaire sur le local						Néant

Comble 1 (Niveau 1)

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Incertitude
428	A	Bloc-porte droite (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	4,12	0,2
423	A	Bloc-porte gauche (intérieur) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	3,67	0,2
429	A	Fenêtre Volet	Bois	Peinture	0,08	0,2
424	A	Fenêtre (extérieure) Dormant et ouvrant extérieur 	Bois	Peinture	2,01	0,2
425	A	Fenêtre (intérieure) Dormant et ouvrant intérieur 	Bois	Peinture	2,99	0,2
418	A	Mur	Enduit		0,1	0,2
419	B	Mur	Enduit		0,09	0,2
427	C	Fenêtre droite Volet	Bois	Peinture	0,5	0,2
426	C	Fenêtre gauche Volet	Bois	Peinture	0,36	0,2
420	C	Mur	Enduit		0,1	0,2
421	D	Mur	Enduit		0,51	0,2
422	Plafond	Plafond	Bois		0,08	0,2
Nombre total d'unités de repérage						12
Commentaire sur le local						Néant

Comble 2 (Niveau 1)

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Incertitude
431	A	Mur	Enduit		0,09	0,2
430	B	Fenêtre Volet	Bois	Peinture	0,11	0,2
432	B	Mur	Enduit		0,15	0,2
433	C	Mur	Enduit		0,64	0,2
434	D	Mur	Brique		0,1	0,2
435	Plafond	Plafond	Bois		0,08	0,2
Nombre total d'unités de repérage						6
Commentaire sur le local						Néant



 Comble 3 (Niveau 2)

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm ²)	Incertitude
436	A	Mur	Pierre		0,62	0,2
437	B	Mur	Pierre		0,22	0,2
438	C	Mur	Pierre		0,21	0,2
439	D	Mur	Pierre		0,08	0,2
440	Plafond	Plafond	Bois		0,04	0,2
Nombre total d'unités de repérage					5	
Commentaire sur le local					Néant	

 Comble 4 (Niveau 2)

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm ²)	Incertitude
441	A	Mur	Pierre		0,18	0,2
442	B	Mur	Pierre		0,09	0,2
443	C	Mur	Enduit		0,02	0,2
444	D	Mur	Pierre		0,61	0,2
445	Plafond	Plafond	Bois		0,09	0,2
Nombre total d'unités de repérage					5	
Commentaire sur le local					Néant	

LEGENDE
Localisation de la mesure

HG : en Haut à Gauche
MG : au Milieu à Gauche
BG : en Bas à Gauche

HC : en Haut au Centre
C : au Centre
BC : en Bas au Centre

HD : en Haut à Droite
MD : au Milieu à Droite
BD : en Bas à Droite



ANNEXE : Plans et/ou Croquis

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : 45 rue du Fort 40310 GABARRET
N° dossier :	AD21G26A			
N° planche :	1/5	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau : NIVEAU 0

NIVEAU 0

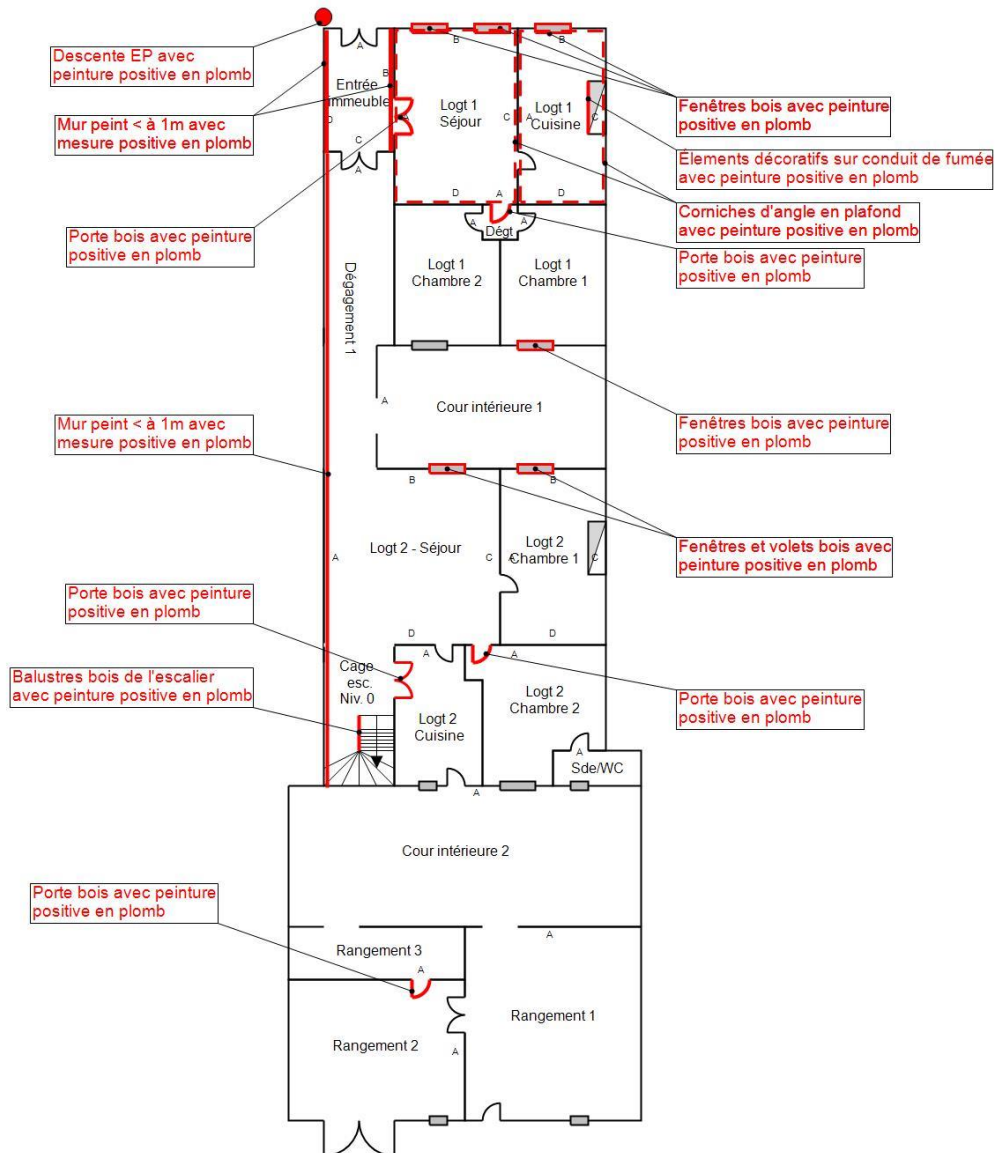


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : 45 rue du Fort 40310 GABARRET	
N° dossier :	AD21G26A				
N° planche :	2/5	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	NIVEAU 1

NIVEAU 1


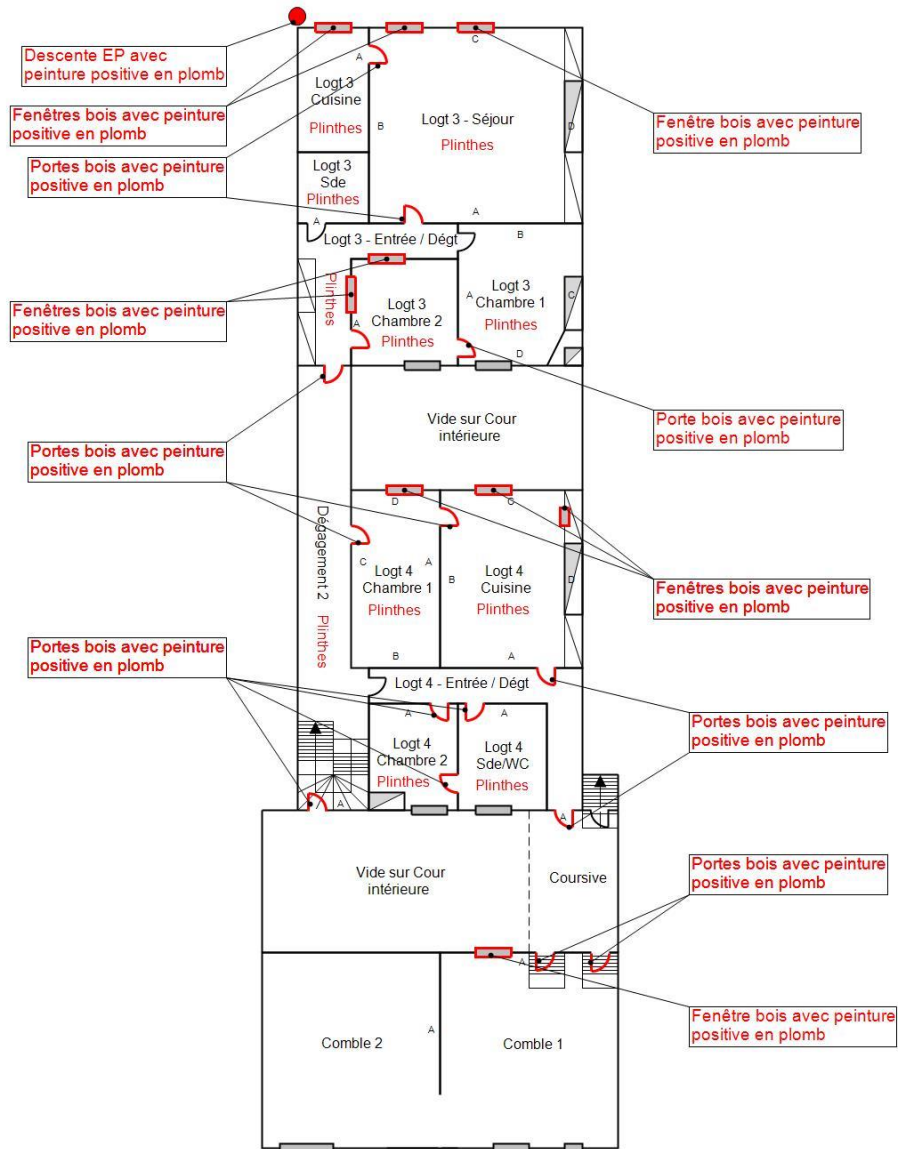


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : 45 rue du Fort 40310 GABARRET
N° dossier :	AD21G26A			
N° planche :	3/5	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			
				Bâtiment – Niveau : NIVEAU 2

NIVEAU 2



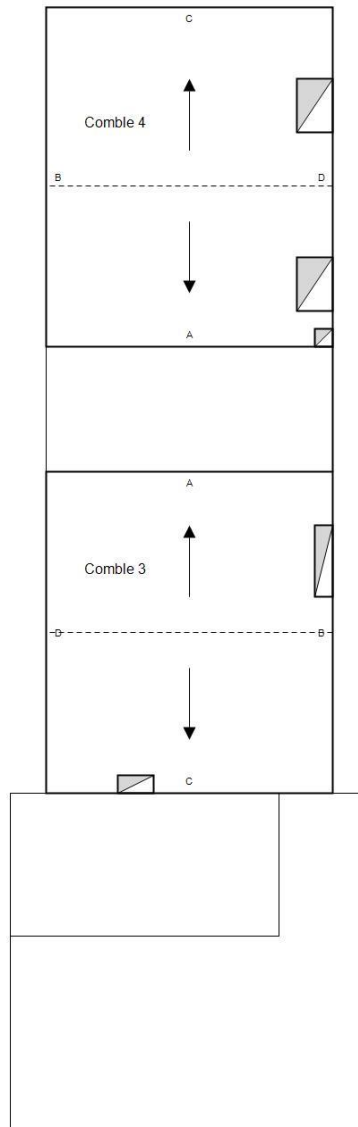

ANNEXE : ATTESTATION APPAREIL PLOMB



Fabrication, Distribution
Assistance technique
Maintenance d'équipements
scientifiques

Usage maximal des sources Cd-109 dans les analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic de type FEnX

A qui de droit,

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic pourvus d'une source isotopique Cadmium 109 conçus pour l'analyse du plomb dans la peinture nous actons les points suivants :

Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique à 462,6 jours, l'utilisation maximale d'une source Cd-109 est **55 MBq**. Cette valeur correspond à l'activité résiduelle minimale nécessaire pour obtenir des ratios signal/bruit statistiquement et une durée d'analyse acceptables.

- Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de **850 MBq** cette valeur limite est atteinte après **60 mois**.
- Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de **370 MBq** cette valeur limite est atteinte après **36 mois**.

Ces durées limites sont indépendantes de l'utilisation réelle de l'analyseur. L'horloge de décroissance de la source démarre dès l'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d'analyse effectif nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroît même plus vite car le bruit électronique devient prédominant. Avec une activité inférieure à 55 MBq les temps d'analyse nécessaires augmentent dans des proportions telles qu'ils rendent l'instrument impropre à son utilisation. Aux très basses activités d'autres sources d'erreur diminuent la précision et la justesse des résultats.

Cette durée maximale d'utilisation avant un remplacement nécessaire de la source est simplement basée sur des lois et des constantes physiques. Au-delà de ces durées les appareils deviennent pratiquement inutilisables en seulement quelques semaines. Les intervalles maximaux de remplacement de source devraient par conséquent être programmés de façon à ne pas excéder ces durées afin que le cycle d'utilisation soit optimal avec de bonnes performances de l'analyseur.

Nom de la société : ATLANTIC CONTRÔLE

Modèle de l'analyseur : FEnX
Numéro de série analyseur : 2-0109
Numéro de série de la source : RTV-1744-23
Activité de la source (Mbq) : 886
Date d'origine de la source : 07/03/2023
Date de fin de validité de la source : 05/04/2028



Fondis Electronic
26, avenue Duguay Trouin,
entrée D - CS 60507
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
E-mail : info@fondiselectronic.com
Site : <https://www.physitek.fr>



SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 - APE 4652Z - N° TVA : FR 15 428 583 637 - Lieu de juridiction : Versailles.

Plomb



SYNTHESE DES ATTESTATIONS

RAPPORT N° AD21G26A

Attestation sur l'honneur

Conformément à l'article R.271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, je soussigné, Laurent DELAYRE, atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard des articles L.271-6 et disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier de Diagnostic Technique (DDT).

Ainsi, ces divers documents sont établis par une personne :

- présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés (les différents diagnostiqueurs possèdent les certifications adéquates – référence indiquée sur chacun des dossiers),*
- ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 300 000€ par sinistre et 500 000€ par année d'assurance),*
- n'ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents constituant le DDT.*

Nous vous prions d'agréer, l'expression de nos salutations distinguées.

Laurent DELAYRE
Gérant



Attestation d'assurance

Votre Assurance

► RCE PRESTATAIRES

Assurance et
Banque



SARL AAC AGENCE ATLANTIC CONTROLE
50 RUE CHAPELET
64200 BIARRITZ FR

AGENT

COTE BASQUE ASSURANCE
CENTRAL FORUM LE FORUM
10 PLACE ANDRE EMLINGER
64100 BAYONNE
Tél : 0559310606
Fax : 05 59 31 03 81
Email :
AGENCE.COTEBASQUEASSURANCE@AXA.FR
Portefeuille : 0064011244

Vos références :

Contrat n° 11084297004
Client n° 3458189204

AXA France IARD, atteste que :

SARL AAC AGENCE ATLANTIC CONTROLE
50 RUE CHAPELET
64200 BIARRITZ

est titulaire d'un contrat d'assurance N° 11084297004 ayant pris effet le 01/04/2023.

Le présent contrat garantit la, ou les, activité(s) suivante(s) :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS

Le présent contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l'assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non causés aux tiers, ainsi que les clients, du fait de l'établissement des seuls documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :

1/ En cas de vente d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1° à 7° de l'article L 271- 4 du Code de la Construction et de l'Habitation :

2/ En cas de location de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée

- ☐ Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la Santé Publique ;
- ☐ L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique ;
- ☐ L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- ☐ L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- ☐ L'état des risques naturels, miniers et technologiques prévu à l'article L125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article
- ☐ Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 131-1 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- ☐ L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- ☐ L'information sur la présence d'un risque de mэрule prévu à l'article L133-9 du code de la Construction et de l'habitation

1005620240329

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/3

En complément de l'article 1.1 des Conditions générales, ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux diagnostics techniques.

La garantie du contrat est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré lorsqu'il réalise à titre accessoire ces mêmes constats et diagnostics en dehors de la constitution du dossier technique.

Autres activités garanties :

La garantie du contrat est également étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l'assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non causés aux tiers, y compris les clients du fait de :

L'établissement des certificats de surface (Loi Carrez) prévu par la Loi n°96-1107 du 18 décembre 1996 et son décret d'application n° 97-532 du 23 mai 1997.

- ☐ Infiltrométrie : Mesure de perméabilité à l'air
- ☐ Qualification 8711 : Mise en place d'un système de mesures, et réalisation des mesures de perméabilité à l'air de l'enveloppe des bâtiments,
- ☐ Qualification 8721 : Mise en place d'un système de mesures, et réalisation des mesures de perméabilité à l'air des réseaux aérauliques
- ☐ Qualification 8741 : Vérifications et mesures des systèmes de ventilation ; Activité de vérification, mesures des performances et exigences pour les systèmes de ventilation mécanique dans le résidentiel neuf selon le protocole ventilation RE2020
- ☐ DPE, bâtiment Neuf avec ou sans Mention,
- ☐ Attestation fin travaux RT2012 / RE2020,
- ☐ Diagnostic assainissement.
- ☐ Diagnostic décence ou certificat d'habitabilité des logements.
- ☐ Copropriétés existantes et mise en copropriété notamment rédaction du règlement de copropriété, calcul des tantièmes, plans de la copropriété, calcul des charges, diagnostic technique global (Loi Allure 24 03 2014).
- ☐ Mesures des surfaces louées selon la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 dite loi BOUTIN.
- ☐ Etats des lieux locatifs (des parties privatives) selon la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
- ☐ L'établissement des états de conformité de la sécurité des piscines conformément à la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 et du décret d'application n°2003 -1389 du 31 décembre 2003 (art. L. 128-1 à 3 et R. 128-1 à 4 du code de la construction et de l'habitation).
- ☐ DTA
- ☐ DAPP
- ☐ AMIANTE AVANT TRAVAUX OU DEMOLITION
- ☐ AUDIT ENERGETIQUE
- ☐ Le PPT - Le Plan Pluriannuel de travaux
- ☐
- ☐ Le diagnostic et le conseil relatifs à la gestion des Produits, Equipements, Matériaux, et des Déchets issus de la démolition ou de la rénovation des bâtiments dans le cadre de la mise en place d'une économie circulaire (PEMD 2022)

A L'EXCLUSION DE TOUTE ACTIVITE DE MAITRISE D'ŒUVRE OU AMO SOUMISE A DECENNALE BATIMENT

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/3

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2026 au 01/01/2027 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à BAYONNE le 31/12/2025

Pour la société :



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

3/3

Montant des garanties et des franchises

Les montants d'indemnisation et les franchises sont fixés par sinistre, sauf lorsque la mention « par année d'assurance » figure au tableau ci-dessous. Lorsque le montant de la garantie est fixé par année d'assurance, il s'entend quel que soit le nombre de sinistres touchant une même année d'assurance. Il s'épuise au fur et à mesure des règlements effectués.

Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 5.3 des conditions générales.

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES	FRANCHISES par sinistre
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après) Dont :	9.000.000 € par année d'assurance	
☐ Dommages corporels	9.000.000 € par année d'assurance	NEANT
☐ Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	1.200.000 € par année d'assurance	380 €
☐ Dommages immatériels non consécutifs autres que ceux visés par l'obligation d'assurance	500.000 € par année d'assurance	10 % Mini : 750 € Maxi : 5.000 €
☐ Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150.000 € par sinistre	10 % Mini : 400 € Maxi : 2.500 €
Autres garanties :		
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	2.000.000 € par année d'assurance dont 1.000.000 € par sinistre	380 €
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	1.500.000 € par année d'assurance dont 800.000 € par sinistre	10 % Mini : 750 € Maxi : 5.000 €
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) :		
Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont : Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	750.000 € par année d'assurance 100.000 € par année d'assurance	400 € 400 €
Défense (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu	Selon la franchise de la garantie mise en jeu
Recours (Article 4 des conditions générales)	20.000 € par litige	Seuil d'intervention : 380 €

Certificat de compétences




Certificat N° C0776

Monsieur Adriano DIAS SOEIRO

Certifié dans le cadre du processus de certification PR16 consultable sur www.qualixpert.com conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.

dans le(s) domaine(s) suivant(s) :



cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION N° 4-0094
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Etat des installations intérieures d'électricité	Certificat valable Du 20/11/2023 au 19/11/2030	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
Amiante avec mention	Certificat valable Du 26/07/2022 au 25/07/2029	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
Constat de risque d'exposition au plomb	Certificat valable Du 23/02/2023 au 22/02/2030	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment mention France Métropolitaine	Certificat valable Du 10/06/2023 au 09/06/2030	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
Diagnostic de performance énergétique individuel	Certificat valable Du 23/02/2023 au 22/02/2030	Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique.
Etat des installations intérieures de gaz	Certificat valable Du 10/06/2023 au 09/06/2030	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.

Date d'établissement le mercredi 18 février 2026

Marjorie ALBERT
Directrice Administrative



Une certification peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment.
Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le site internet de LCC QUALIXPERT www.qualixpert.com.

F09 Certification de compétence version P 130126

LCC QUALIXPERT 17 rue des capucins - 81100 Castres
Tél. : 05 63 73 06 13 - www.qualixpert.com
SAS au capital de 8000 euros - APE 7120B - RCS Castres SIRET 493 037 832 00026