

Rapport de Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : MA2608144673
Rapport édité le : 28/09/2026

DONNEUR D'ORDRE

INCITE BORDEAUX METROPOLE TERRITOIRES - DUMOUR
Anaïs
33000 Bordeaux

OPERATEUR DE REPERAGE



DELAUNAY paul
06 58 46 92 02
Certification n° : CPDI7001
Décernée par : ICERT

PROPRIETAIRE

INCITE BORDEAUX METROPOLE TERRITOIRES
101 Cours Victor Hugo
33000 Bordeaux

LIEU D'INTERVENTION

28 Rue des Fours
33800 Bordeaux



Programme de travaux fourni par le donneur d'ordre : voir au point 3.

Par : DELAUNAY paul

TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017 et de l'annexe I de l'Arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que le descriptif de travaux fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport



Révision	Date	Objet
Version initiale	28/09/2026	Établissement du rapport

1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

PARTIES PRENANTES

PARTIE PRENANTE	SOCIETE	ADRESSE
Donneur d'ordre	INCITE BORDEAUX METROPOLE TERRITOIRES - DUMOUR Anaïs	101 Cours Victor Hugo 33000 Bordeaux
Propriétaire	INCITE BORDEAUX METROPOLE TERRITOIRES	101 Cours Victor Hugo 33000 Bordeaux
Accompagnateur	Aucun accompagnateur	

OPERATEUR DE REPERAGE

Nos opérateurs de repérage passent une certification de personnes qui consiste à valider les compétences et de répondre aux obligations réglementaires.



NOM	ORGANISME DE CERTIFICATION	NUMERO DE CERTIFICATION	DATE D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION	DATE DE VALIDITE DE LA CERTIFICATION
DELAUNAY paul	I.Cert	CPDI7001	13/10/2023	12/10/2030

ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d'assurance "Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers" permet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)



COMPAGNIE	NUMERO DE POLICE	DATE DE VALIDITE
Axa	3912280604	01/01/2027

LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir l'indépendance et la neutralité d'Adx groupe



LABORATOIRE	ACCREDITATION COFRAC	ADRESSE
MYEASLAB	44838798500089	4 rue Maryse Bastié 44700 ORVAULT

Nota : Pour la réalisation de cette expertise, le groupe ADX Groupe n'a fait appel à aucun sous-traitant (sauf pour l'analyse des échantillons traités par un laboratoire indépendant, le cas échéant).

> SOMMAIRE

1.	IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS	2
2.	RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS	4
3.	DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS	5
4.	CONCLUSIONS DU REPERAGE	8
5.	CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	30
6.	PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES	32
7.	RAPPORTS D'ANALYSES	78
8.	ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION	133

AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :


BÂTIMENT



IMMOBILIER



ENVIRONNEMENT

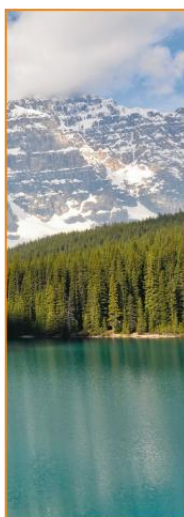

INDUSTRIE



NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES



FORMATION



2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Adresse du bien : 28 Rue des Fours
33800 Bordeaux

Numéro de mission : MA2608144673

Références cadastrales :

Référence client : NC

PC / date de construction : Avant 1997

Visite effectuée le : 28/08/2026

Numéro de lot : NC

Documents demandés	Documents remis
Plan/Croquis du bâtiment	Oui (RDC, R+1, R+2, R+3)
Autres documents relatif à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage sur le dossier	-
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage Amiante sur le dossier	-
Dossier technique	Oui (EDL - COMMISSION AVANT-PROJET-N°2)

Observations :

- Inspection des combles réalisée.
- Plinthes en bois fixées mécaniquement par clouage.
- Sol du garage en béton brut.
- Sol du cellier sous l'escalier et de la cave en terre naturelle.

3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

Rez de chaussée :	Garage, Circulation, Cellier, Cave
1er étage :	Cage d'escalier, Cuisine 1, Pièce 1, Pièce 2, Cour
2ème étage :	Cage d'escalier, Pièce 3, Pièce 4, Pièce 5, Cuisine 2, Pièce 6
3ème étage :	Cage d'escalier, Combles
Extérieur :	Façade

Définition du périmètre et du programme de repérage :

Niveau	Pièce	Zone
Rez de chaussée	Circulation	Sol
	Circulation	Sol; Au niveau de l'escalier
1er étage	Cuisine 1	Sol
	Cuisine 1	Sol
	Pièce 1	Sol
2ème étage	Pièce 3	Sol
	Pièce 3	Sol
	Pièce 5	Sol
	Cuisine 2	Sol
	Pièce 6	Sol
1er étage	Pièce 2	Sol; Cheminée
2ème étage	Pièce 6	Sol; Cheminée
1er étage	Cuisine 1	Mur B; Mur C
2ème étage	Pièce 3	Mur B; Mur C
	Cuisine 2	Autour de l'évier
	Cuisine 2	Mur C; Mur D
3ème étage	Combles	Au dessus de l'évier
Extérieur	Façade	Fenêtre extérieur
1er étage	Cuisine 1	Porte bois
	Pièce 1	Fenêtre bois
	Pièce 2	Fenêtre bois verte
	Pièce 2	Fenêtre bois grise
2ème étage	Pièce 3	Porte bois
	Pièce 3	Fenêtre bois
	Pièce 4	Fenêtre bois
	Cuisine 2	Fenêtre bois
3ème étage	Combles	Fenêtre bois
1er étage	Pièce 2	Elément tableau électrique
2ème étage	Pièce 3	Elément tableau électrique
1er étage	Cuisine 1	Plafond
2ème étage	Pièce 3	Plafond
	Pièce 4	Plafond
Rez de chaussée	Garage	Plafond
	Circulation	Plafond
	Cave	Plafond
	Circulation	Plafond
	Cellier	Plafond
1er étage	Cage d'escalier	Plafond
2ème étage	Cage d'escalier	Plafond
1er étage	Pièce 1	Plafond
	Pièce 2	Plafond
2ème étage	Pièce 4	Plafond
	Pièce 5	Plafond
	Pièce 6	Plafond
1er étage	Cuisine 1	Plafond; PH
2ème étage	Pièce 3	Plafond; PH

Niveau	Pièce	Zone
	Cuisine 2	Plafond; PH
Rez de chaussée	Circulation	Mur de refend; Cloison
1er étage	Cage d'escalier	Mur de refend; Sur gaine
2ème étage	Cage d'escalier	Mur de refend; Sur gaine
3ème étage	Cage d'escalier	Mur de refend; Sur gaine
Rez de chaussée	Cellier	Mur de refend; Cloison
1er étage	Cour	Mur extérieur
	Cuisine 1	Mur donnant sur extérieur
2ème étage	Pièce 3	Mur donnant sur extérieur; PH
	Cuisine 2	Mur donnant sur extérieur; PH
1er étage	Pièce 1	Mur donnant sur extérieur
2ème étage	Pièce 5	Mur donnant sur extérieur
	Pièce 6	Mur donnant sur extérieur
1er étage	Cuisine 1	Cloison; PH
2ème étage	Pièce 3	Cloison; PH
1er étage	Pièce 1	Cloison
	Pièce 2	Cloison
2ème étage	Pièce 5	Mur de refend
	Pièce 6	Mur de refend
1er étage	Cuisine 1	Mur de refend; PH
2ème étage	Pièce 3	Mur de refend; PH
1er étage	Pièce 1	Mur de refend
	Pièce 2	Mur de refend
2ème étage	Cuisine 2	Mur de refend; PH
	Pièce 5	Cloison
	Pièce 6	Cloison
1er étage	Cuisine 1	Cheminée
	Pièce 1	Cheminée
	Pièce 2	Cheminée
2ème étage	Pièce 4	Cheminée
	Cuisine 2	Cheminée
3ème étage	Combles	Cheminée
2ème étage	Pièce 6	Cheminée
	Pièce 4	Mur donnant sur extérieur
	Cuisine 2	Cloison; PH
	Pièce 4	Cloison
	Pièce 3	Cheminée
1er étage	Pièce 2	Sol
2ème étage	Pièce 4	Sol
3ème étage	Combles	Sol

Descriptif des travaux :

ADX GROUPE est mandatée pour réaliser un RAAT sur l'ensemble du bâtiment en vue de son curage complet.

Investigations approfondies de la superstructure du bâtiment, incluant l'ensemble des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, y compris les revêtements de sol.

Important:

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet, ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

Liste des pièces non visitées

Localisation	Description
Néant	-

Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants n'ayant pas pu être inspectés dans le cadre d'un repérage réglementaire :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

4. CONCLUSIONS DU REPERAGE


Ce présent repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble pour la zone _impactée par les travaux décrits au paragraphe 3 du présent rapport.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient s'il a lieu de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante ainsi que leurs quantités


ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Estimatif des quantités
ZPSO005	1er étage	Pièce 1	Sol	Analyse : P005 - Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (marron) (Présence d'amiante)	16,3m2
ZPSO033	2ème étage	Pièce 3	Plafond; PH	Analyse : P044 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Présence d'amiante)	22m2
ZPSO041	2ème étage	Pièce 5	Mur donnant sur extérieur	Analyse : P065 - Matériau souple (fibreux) (marron) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (noir) (Présence d'amiante)	7,6m2
ZPSO044	2ème étage	Pièce 3	Cloison; PH	Analyse : P058 - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Présence d'amiante) - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante)	17m2
ZPSO046	2ème étage	Pièce 5	Mur de refend	Analyse : P063 - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Présence d'amiante) - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante)	3m2
ZPSO059	2ème étage	Pièce 3	Cheminée	Analyse : P076 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Présence d'amiante)	4m2

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2608144673
Opération	DELAUNAY paul
Site	28 Rue des Fours
	33800 Bordeaux
Date de réalisation	28/09/2026
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité

28 RUE DES FOURS


Façade

ENTREE

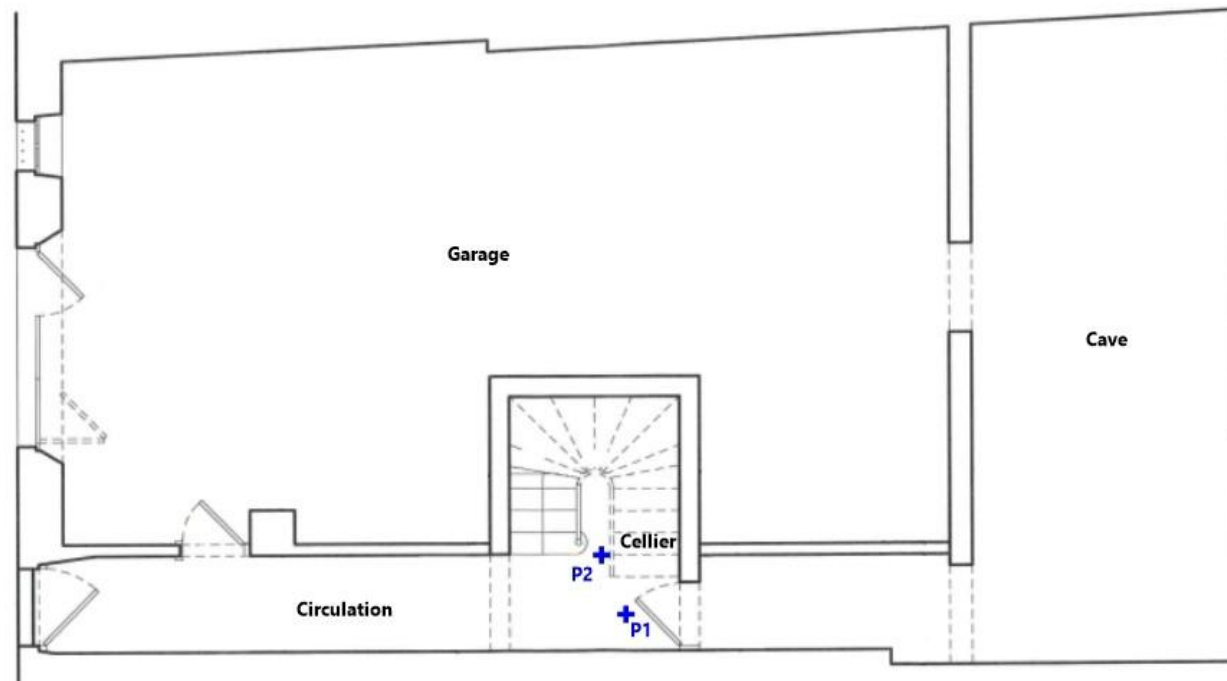

PLAN RDC


Rez-de-chaussée Sol

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2608144673
Opération	DELAUNAY paul
Site	28 Rue des Fours
	33800 Bordeaux
Date de réalisation	28/09/2026
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité

28 RUE DES FOURS


Façade

ENTREE

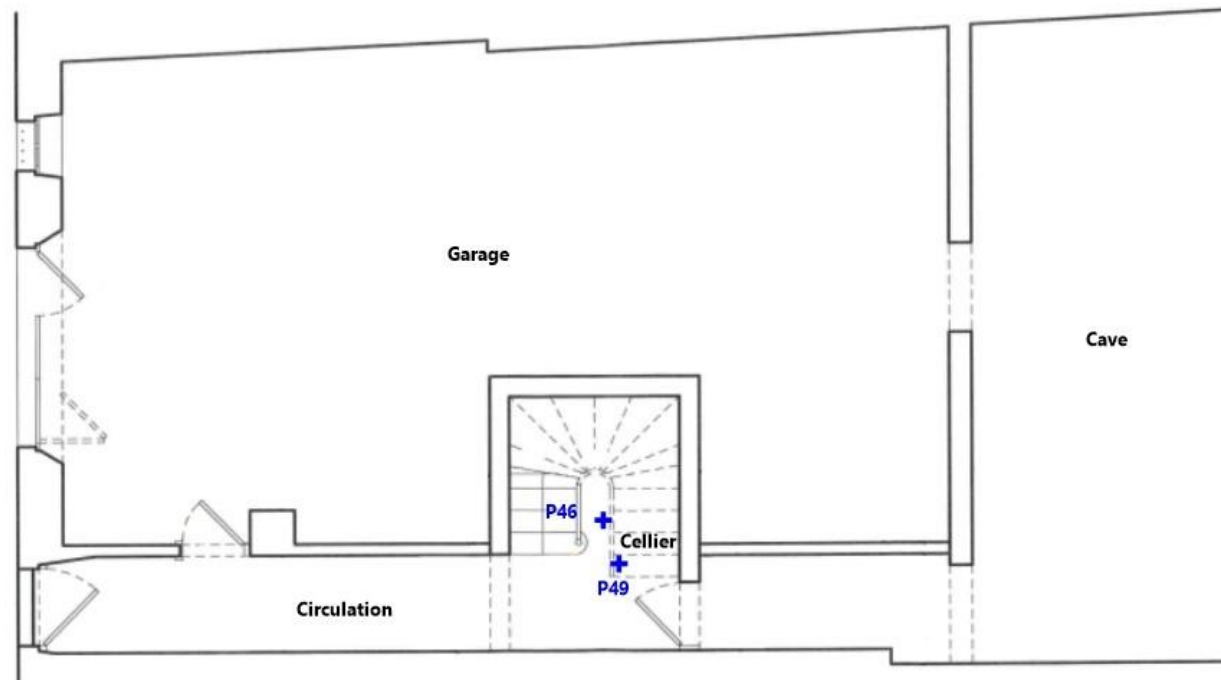

PLAN RDC

Rez-de-chaussée Mur

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2608144673
Opération	DELAUNAY paul
Site	28 Rue des Fours
	33800 Bordeaux
Date de réalisation	28/09/2026
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité




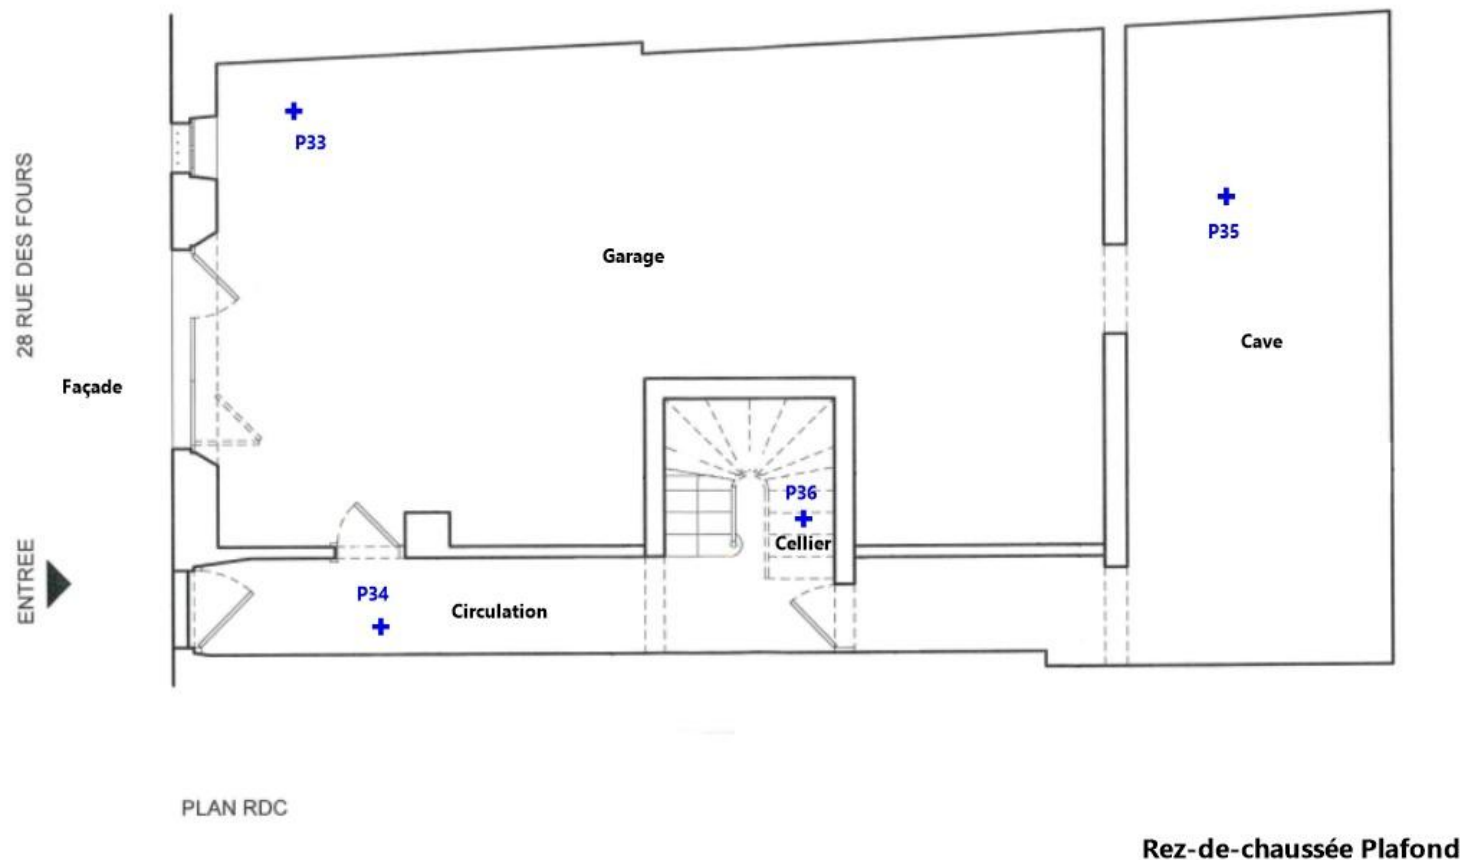


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2608144673
Opération	DELAUNAY paul
Site	28 Rue des Fours
	33800 Bordeaux
Date de réalisation	28/09/2026
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité

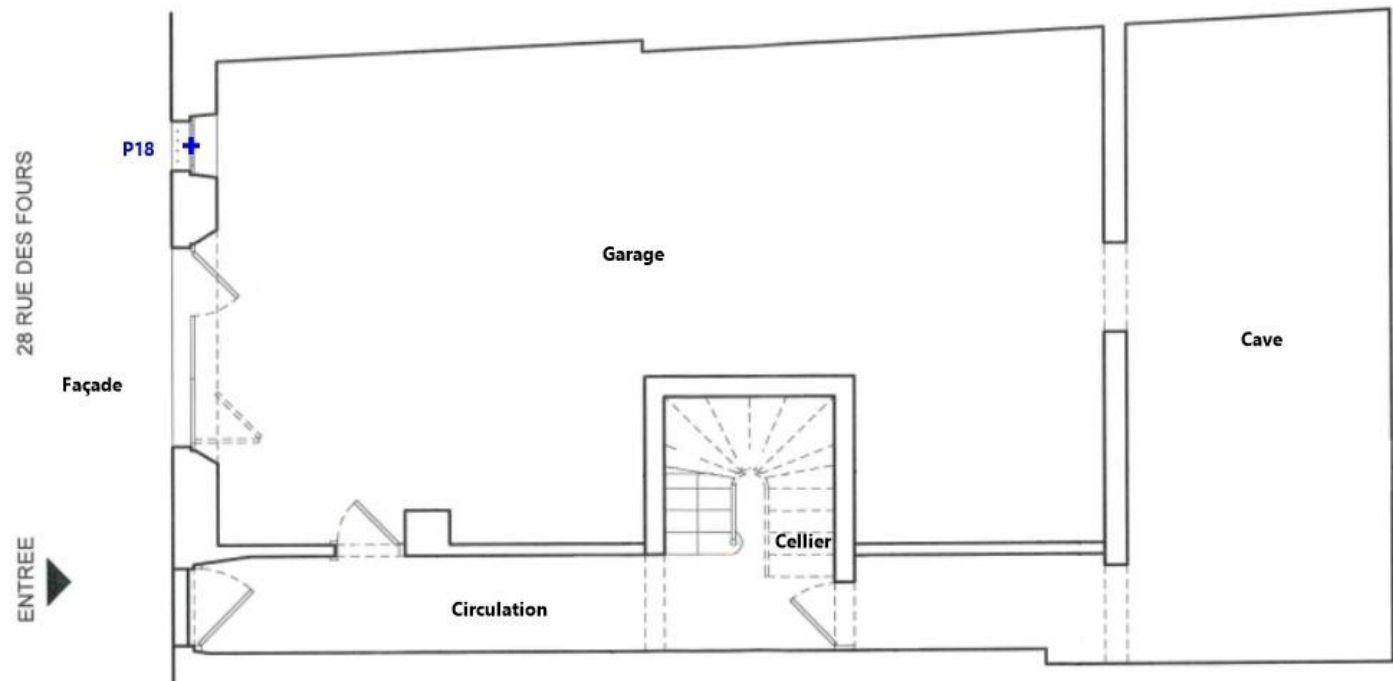


PLAN RDC

Rez-de-chaussée Divers


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2608144673
Opération	DELAUNAY paul
Site	28 Rue des Fours
	33800 Bordeaux
Date de réalisation	28/09/2026
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
 Px	Prélèvement Positif
 Px	Prélèvement négatif
 S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité

28 RUE DES FOURS

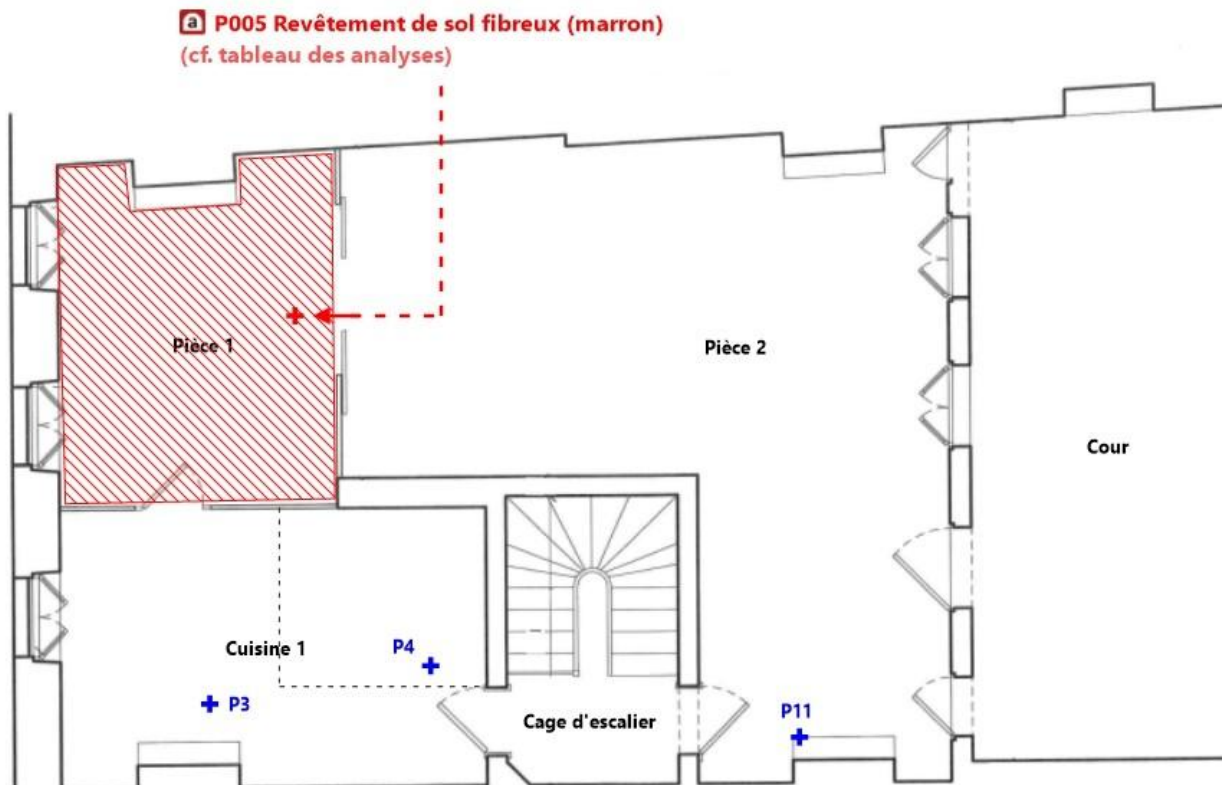

PLAN R+1

1er Etage Sol

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2608144673
Opération	DELAUNAY paul
Site	28 Rue des Fours
	33800 Bordeaux
Date de réalisation	28/09/2026
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité



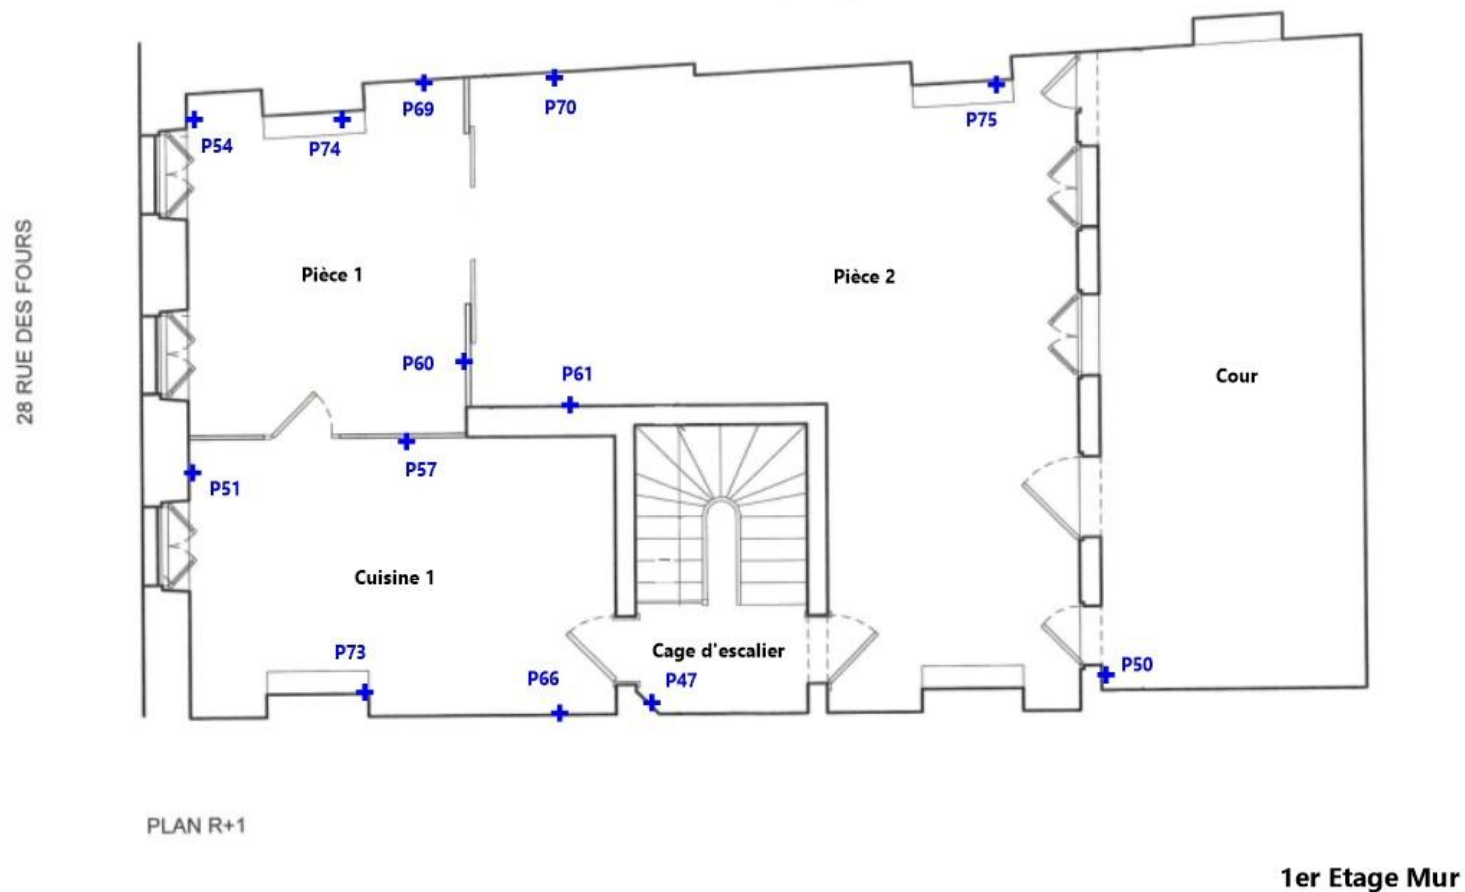



	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2608144673
Opération	DELAUNAY paul
Site	28 Rue des Fours
	33800 Bordeaux
Date de réalisation	28/09/2026
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité

28 RUE DES FOURS

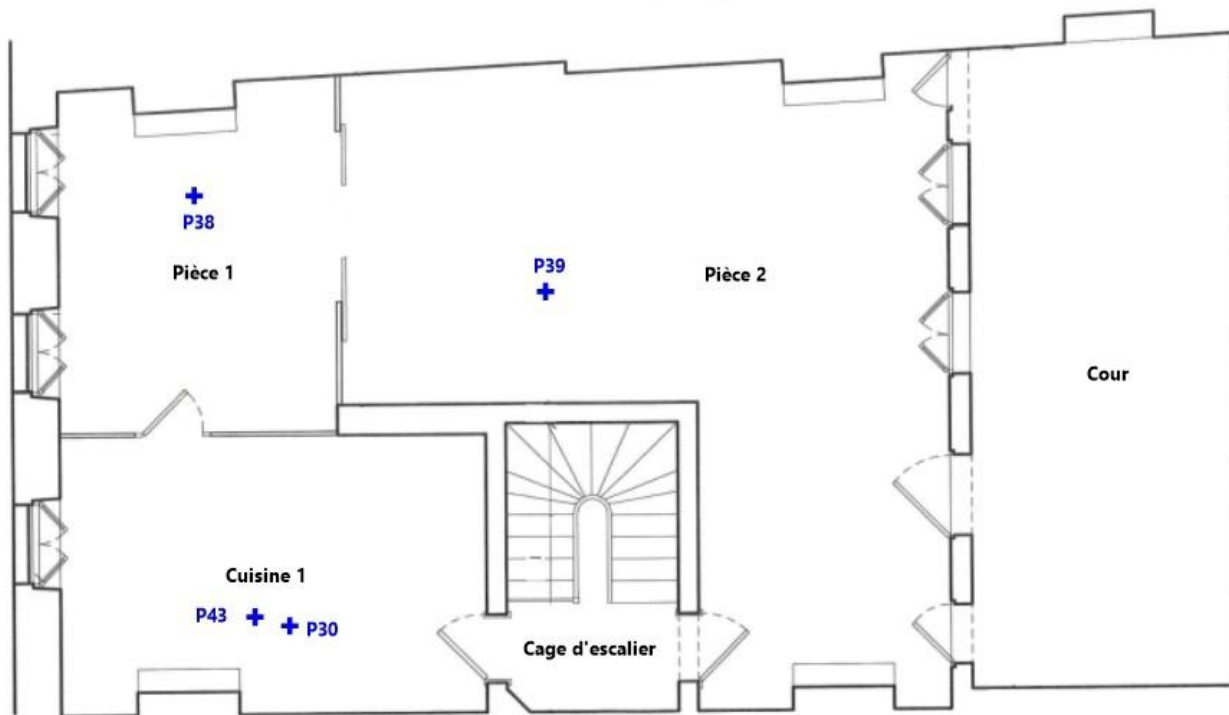


PLAN R+1

1er Etage Plafond


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2608144673
Opération	DELAUNAY paul
Site	28 Rue des Fours
	33800 Bordeaux
Date de réalisation	28/09/2026
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité

28 RUE DES FOURS

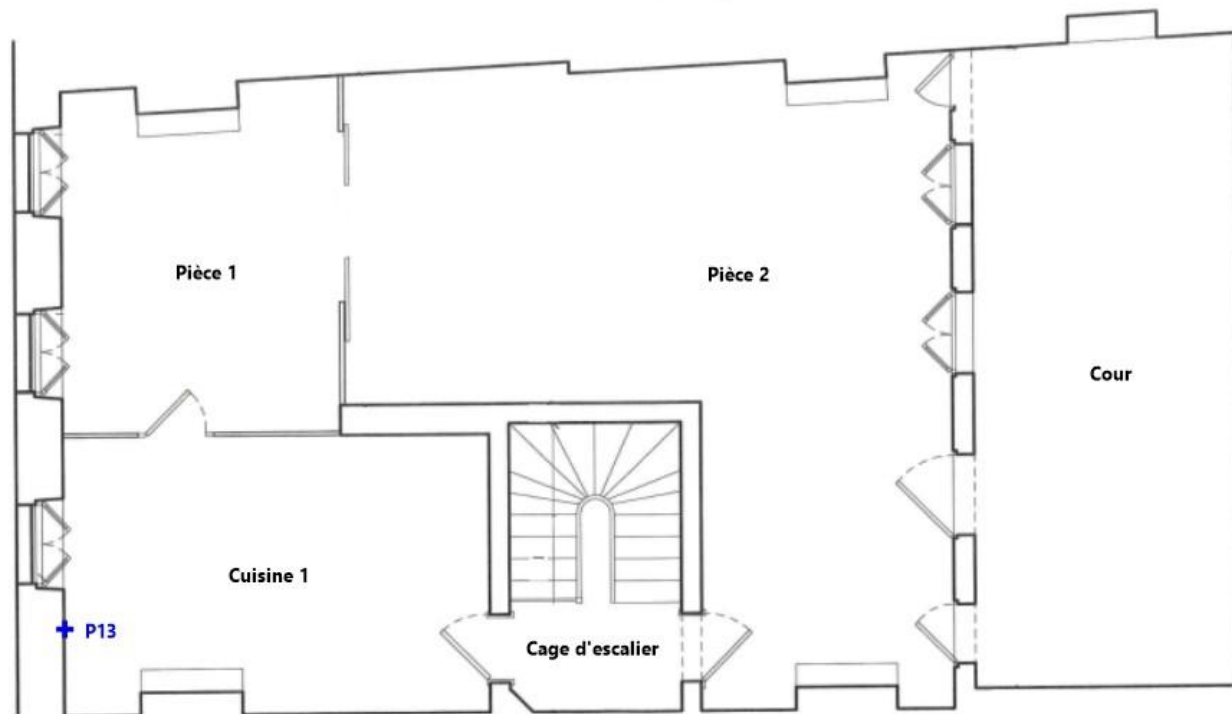


PLAN R+1

1er Etage Faïence


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2608144673
Opération	DELAUNAY paul
Site	28 Rue des Fours
	33800 Bordeaux
Date de réalisation	28/09/2026
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité

28 RUE DES FOURS

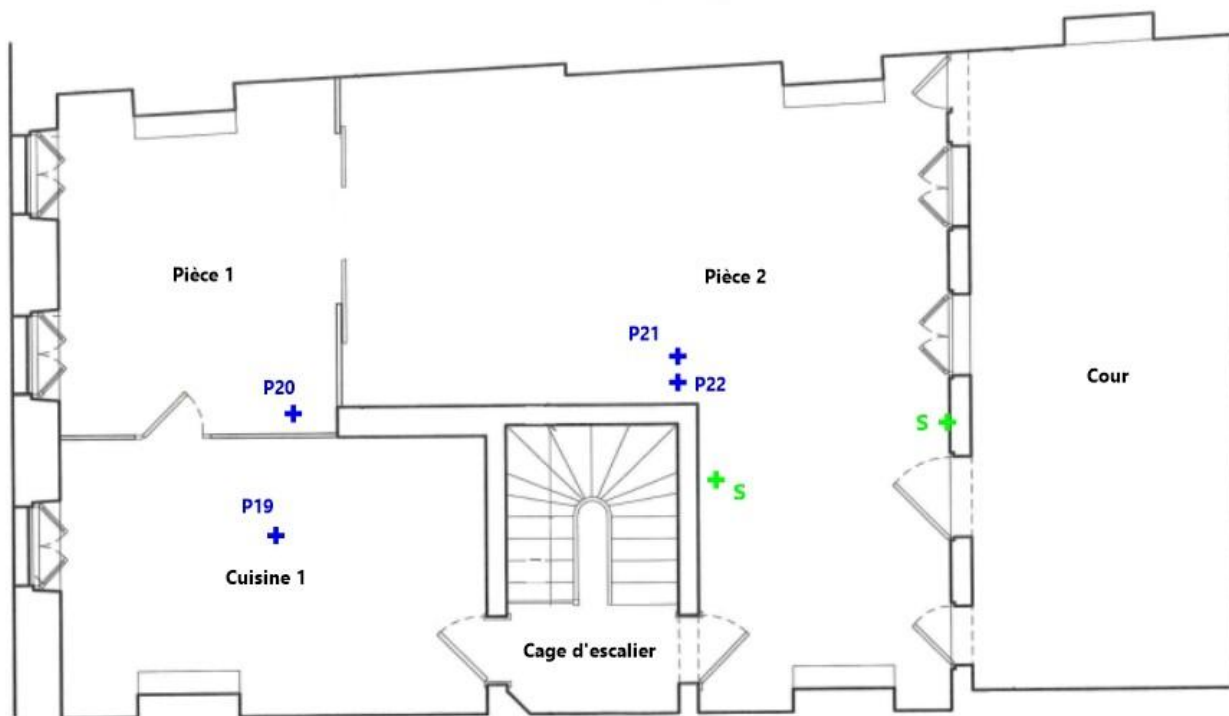


PLAN R+1

1er Etage Divers

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2608144673
Opération	DELAUNAY paul
Site	28 Rue des Fours
	33800 Bordeaux
Date de réalisation	28/09/2026
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité

28 RUE DES FOURS

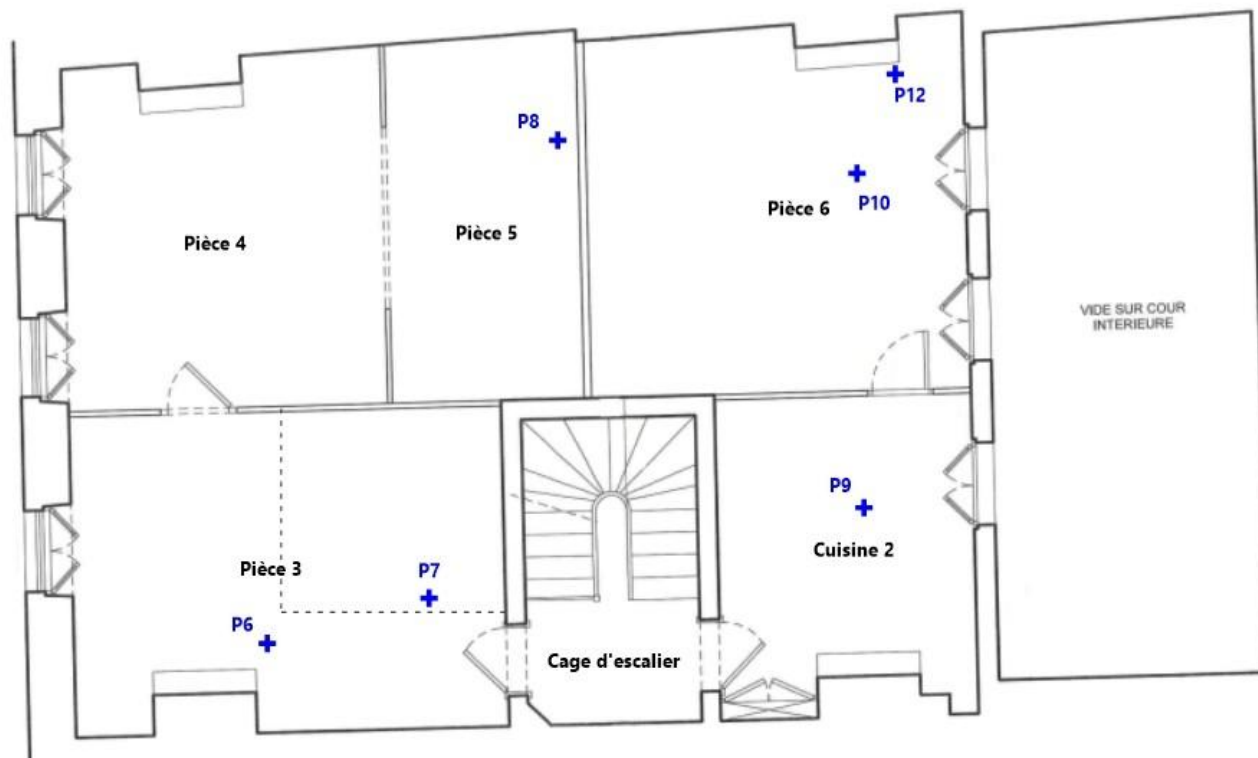

PLAN R+2

2ème Etage Sol

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2608144673
Opération	DELAUNAY paul
Site	28 Rue des Fours
	33800 Bordeaux
Date de réalisation	28/09/2026
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité

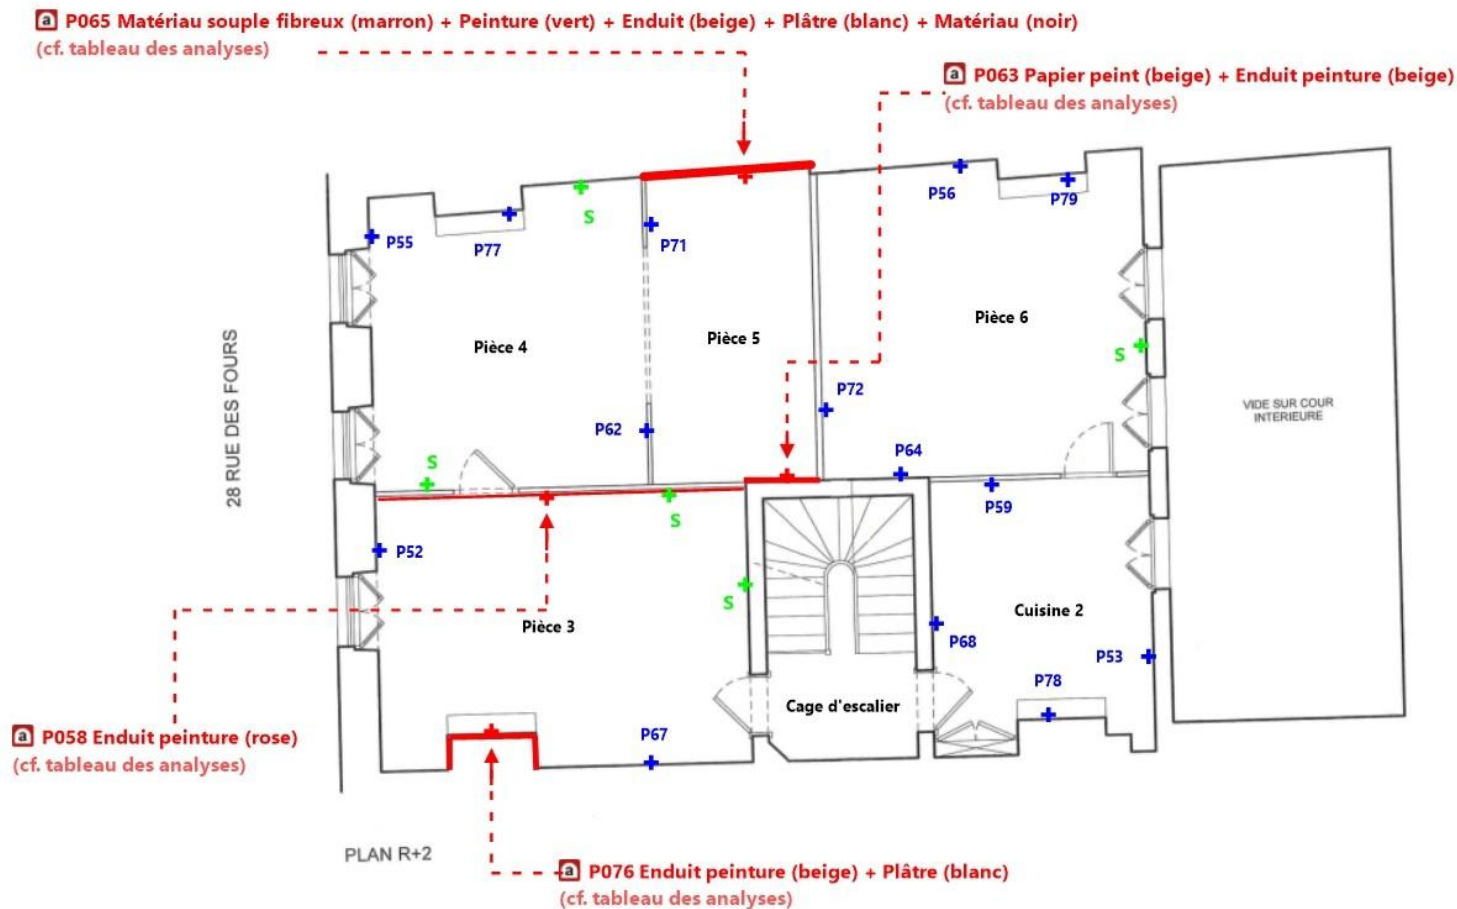



	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2608144673
Opération	DELAUNAY paul
Site	28 Rue des Fours
	33800 Bordeaux
Date de réalisation	28/09/2026
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
 Px	Prélèvement Positif
 Px	Prélèvement négatif
 S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité



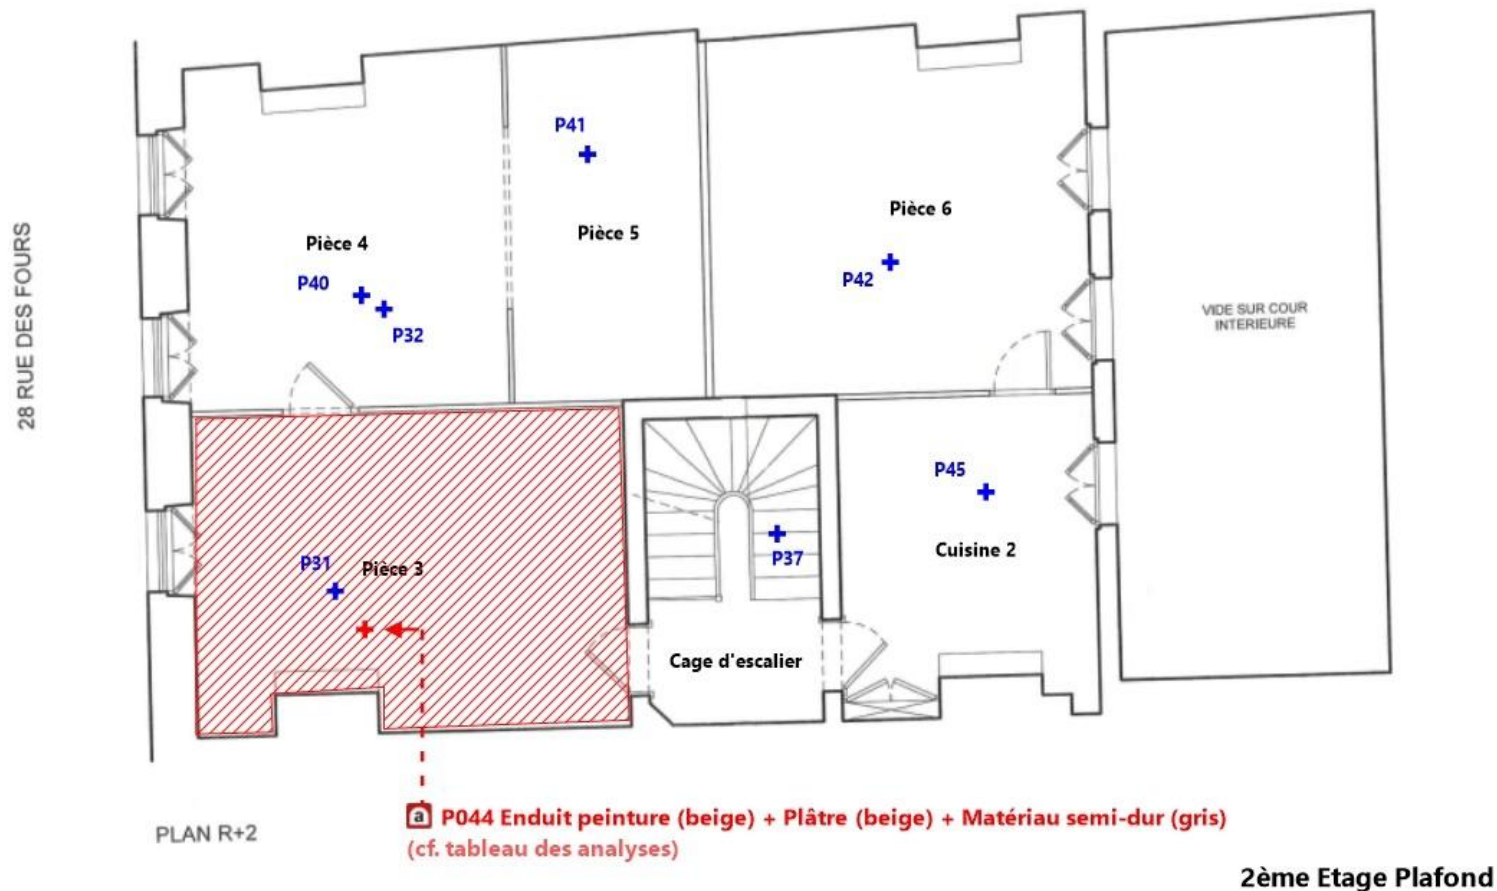



	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2608144673
Opération	DELAUNAY paul
Site	28 Rue des Fours
	33800 Bordeaux
Date de réalisation	28/09/2026
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité

28 RUE DES FOURS

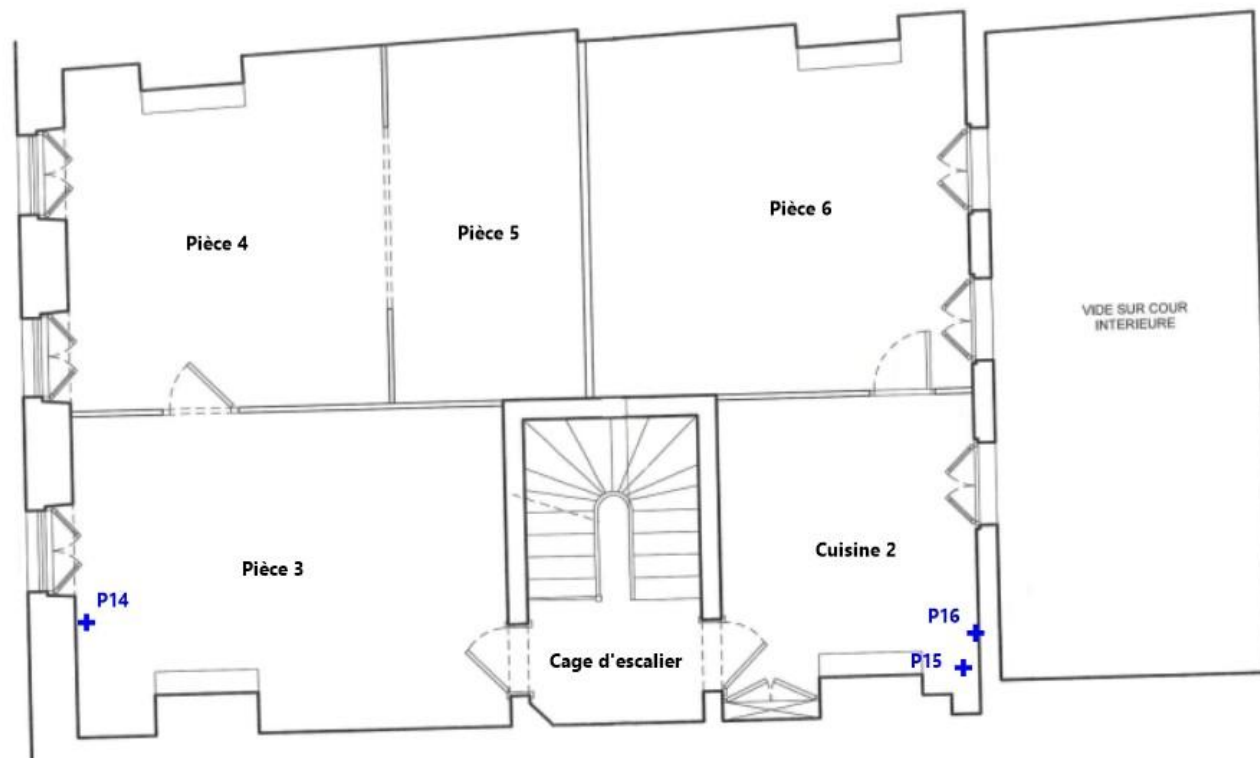


PLAN R+2

2ème Etage Faïence


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2608144673
Opération	DELAUNAY paul
Site	28 Rue des Fours
	33800 Bordeaux
Date de réalisation	28/09/2026
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité

28 RUE DES FOURS

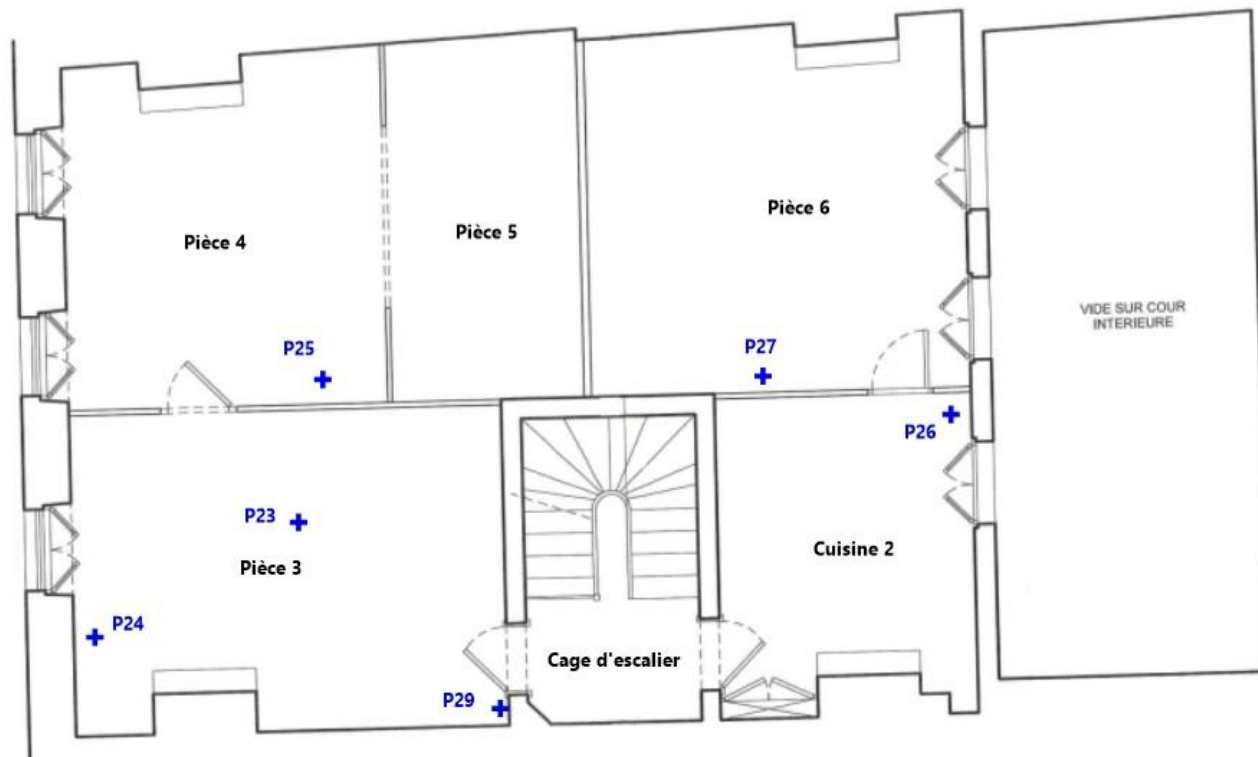


PLAN R+2

2ème Etage Divers



	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2608144673
Opération	DELAUNAY paul
Site	28 Rue des Fours
	33800 Bordeaux
Date de réalisation	28/09/2026
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité

28 RUE DES FOURS

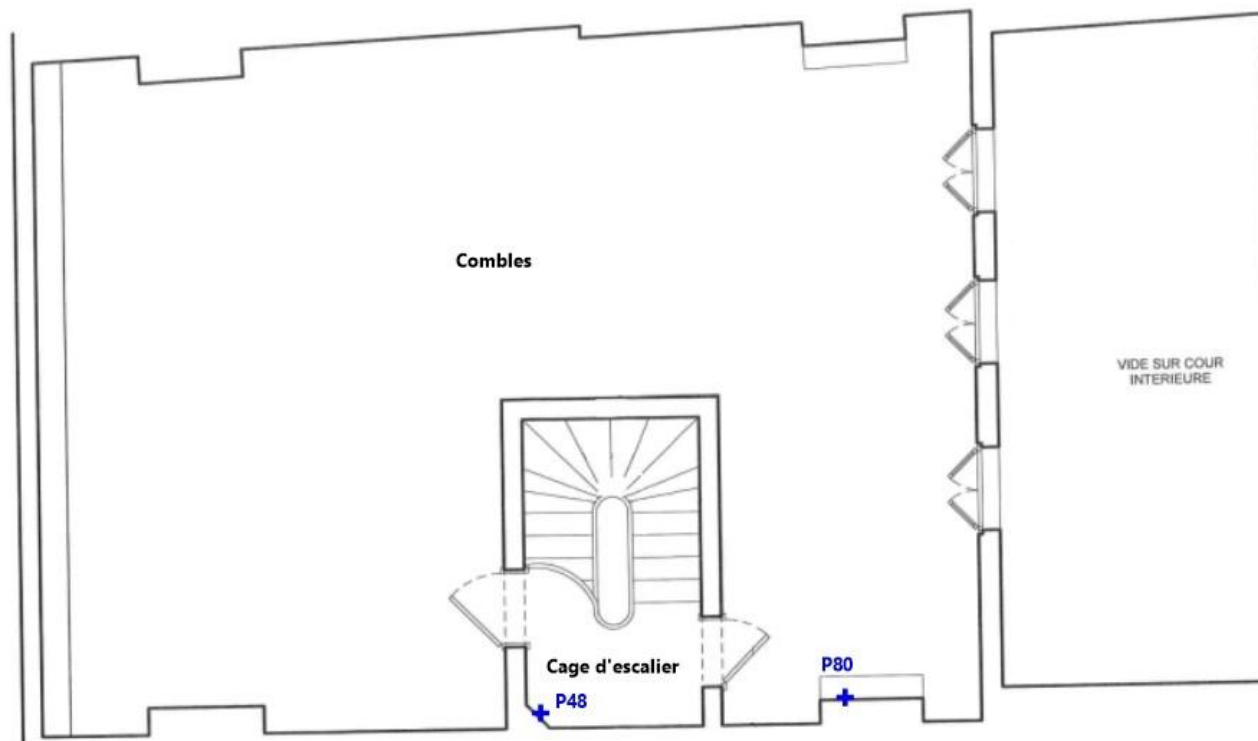


PLAN R+3

3ème Etage Mur



	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2608144673
Opération	DELAUNAY paul
Site	28 Rue des Fours
	33800 Bordeaux
Date de réalisation	28/09/2026
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité

28 RUE DES FOURS

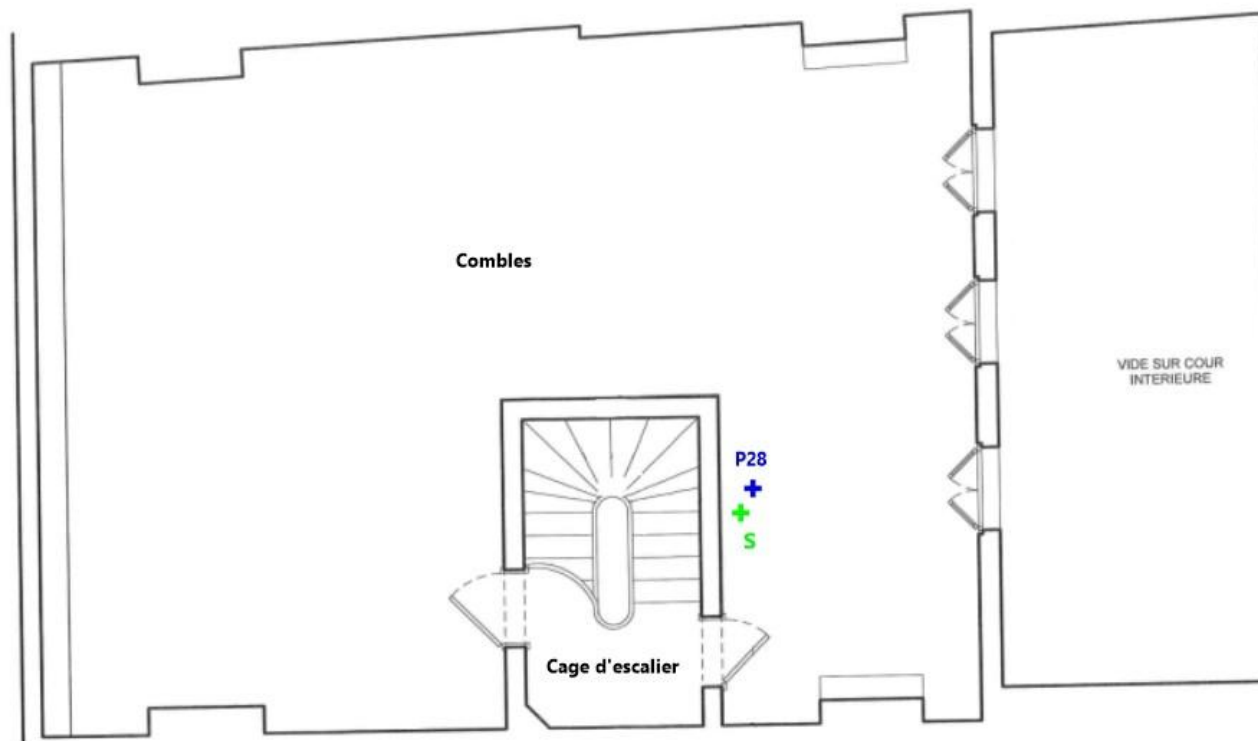


PLAN R+3

3ème Etage Divers

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2608144673
Opération	DELAUNAY paul
Site	28 Rue des Fours
	33800 Bordeaux
Date de réalisation	28/09/2026
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité

28 RUE DES FOURS

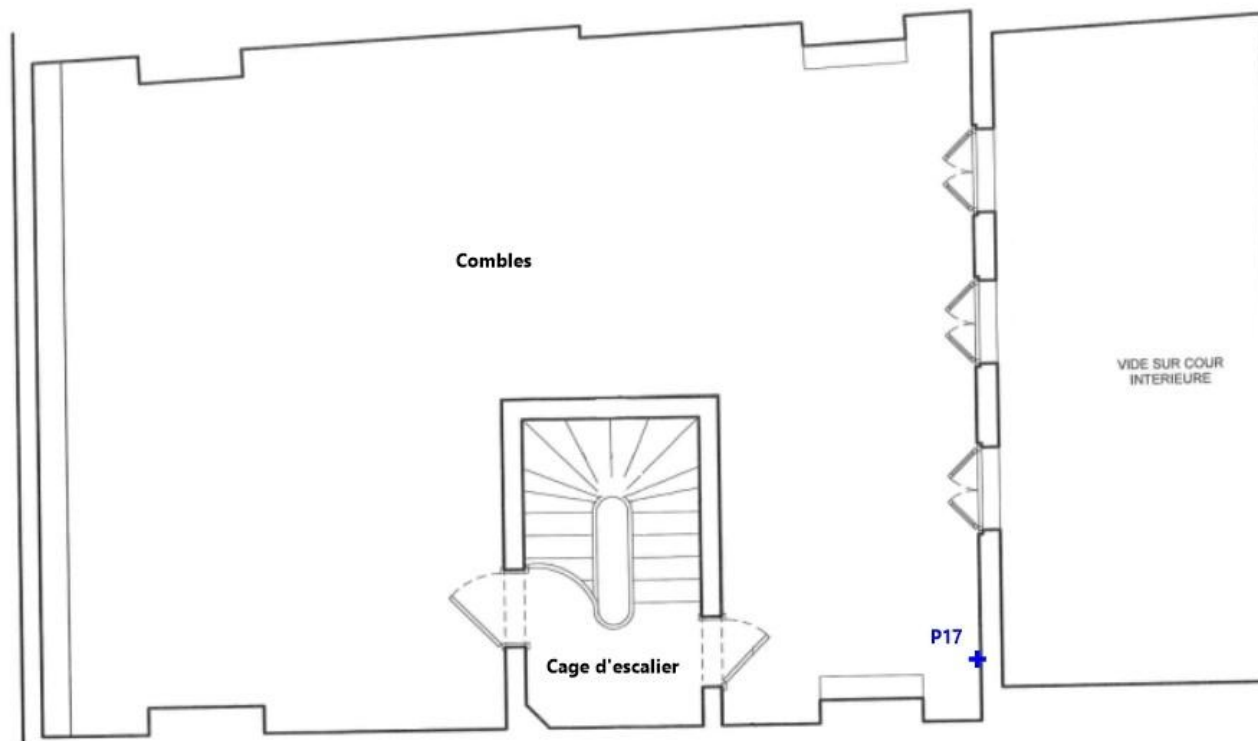

PLAN R+3

3ème Etage Faïence

Tableau des analyses effectuées:

Echantillon	Description Expert	Description laboratoire	Résultat Laboratoire
P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage	- Matériau dur (vert) ; matériau dur de type ciment- colle (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage	- Matériau dur (gris) ; matériau dur (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P003	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse	- Matériau souple de type revêtement de sol (marron) ; matériau (noir) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette + Couche4: Colle non bitumineuse	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type moquette (orange) ; matériau de type mousse (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse	- Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (marron) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse	- Matériau souple de type revêtement de sol (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Couche1: Moquette + Couche2: Colle bitumineuse	- Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (marron) ; matériau de type maillage de fibres (gris) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Couche1: Moquette + Couche2: Colle non bitumineuse	- Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (gris) ; matériau de type maillage de fibres (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau de type mousse (jaune) ; matériau semi-dur (beige) en traces ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Revêtement de sol + Couche4: Colle non bitumineuse + Couche5: Revêtement de sol + Couche6: Colle non bitumineuse + Couche7: Revêtement de sol + Couche8: Colle bitumineuse	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (foncé) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (clair) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type revêtement de sol (fibreux) (bitumineux) (marron) + (vert) Absence d'amiante - Phase 6 Matériau semi-dur de type revêtement de sol (fibreux) (bitumineux) (orange) Absence d'amiante - Phase 7 Matériau semi-dur de type revêtement de sol (fibreux) (bitumineux) (marron) + (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse	- Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage	- Matériau dur (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage	- Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Matériau dur de type ciment- colle (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Matériau dur de type ciment- colle (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Matériau dur de type ciment- colle (blanc) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P016	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Matériau semi-dur (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P017	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Matériau dur de type ciment- colle (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau (noir) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P020	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (noir) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P022	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P023	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (noir) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (noir) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P026	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P028	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P029	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Bakélite noir	- Matériau dur (noir) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Description:</u> Couche1: Plaques en polystyrène + Couche2: Colle	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau (noir) : Absence d'amiante	Absence d'amiante

P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Description:</u> Couche1: Plaques en polystyrène + Couche2: Colle	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (noir) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Description:</u> Couche1: Plaques en polystyrène + Couche2: Colle	- Matériau (beige) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (noir) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P034	<u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment	- Phase 1 Matériau semi-dur (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P038	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P039	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (marron) ; matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P040	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P041	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P042	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P043	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P044	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P046	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P049	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P050	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	- Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P052	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante

P053	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P054	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (marron) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P056	<u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (vert) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P058	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Présence d'amiante
P059	<u>Identifiant:</u> ZPSO057 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P061	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P062	<u>Identifiant:</u> ZPSO058 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P063	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Présence d'amiante
P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche4: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (vert) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P065	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau souple (fibreux) (marron) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (noir) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P066	<u>Identifiant:</u> ZPSO048 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P067	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (vert) ; matériau de type système d'enduit peinture (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P068	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau fibreux de type papier peint (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P070	<u>Identifiant:</u> ZPSO050	- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante

	<u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (vert) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (vert) (clair) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P073	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P074	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P075	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P076	<u>Identifiant:</u> ZPSO059 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P077	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P078	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P079	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (vert) ; matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P080	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur (beige) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de travaux définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterrés

Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les pléniums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de

cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « *Description des investigations réalisées* ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les s réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

Synthèse des ZPSO Incohérente

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description de l'échantillon réalisé*
Néant		-	-	-

Après vérification d'adx-Groupe et de son laboratoire d'analyse qu'aucune pollution croisée n'a été identifiée au niveau du laboratoire et du prélèvement, l'hétérogénéité du matériau/produit de la ou des ZPSO notifiées ci-dessus peuvent s'expliquer selon la norme NFX 46-020 par :

- une faible quantité d'amiante mélangé manuellement, lors de la fabrication ;
- une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication ;
- la pose d'un enduit sur une surface avec des reliquats d'un produit amianté non complètement enlevé ;

À ce stade, il convient de conduire une réflexion (si nécessaire collégiale) afin de déterminer, à partir d'éléments factuels (techniques constructives et/ou procédés de fabrication et/ou de mise en œuvre, etc.) la cause probable de cette hétérogénéité

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	X	-	-
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables	X		

6. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017 et l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

Sans objet

2 - Parois verticales extérieures et Façades

ZPSO017 : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)

Niveau : Extérieur

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade	Continue	1	Fenêtre extérieur	Oui Extérieur - Façade : Fenêtre extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Réf. échantillon:</u> MA2608144673/P018 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK053176-018 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO018 : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)

Niveau : 1er étage, 2ème étage, 3ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cuisine 1	Discontinue	1	Porte bois	Oui 1er étage - Cuisine 1 : Porte bois	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Echantillon:</u> MA2608144673/P019, réf. labo.: 26EK053176-019 MA2608144673/P020, réf. labo.: 26EK053176-020 MA2608144673/P021, réf. labo.: 26EK053176-021 MA2608144673/P022, réf. labo.: 26EK053176-022 MA2608144673/P023, réf. labo.: 26EK053176-023 MA2608144673/P024, réf. labo.: 26EK053176-024 MA2608144673/P025, réf. labo.: 26EK053176-025 MA2608144673/P026, réf. labo.: 26EK053176-026 MA2608144673/P027, réf. labo.: 26EK053176-027 MA2608144673/P028, réf. labo.: 26EK053176-028 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau (noir) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (marron) : Absence d'amiante	
Pièce 1	Discontinue	2	Fenêtre bois	Oui 1er étage - Pièce 1 : Fenêtre bois	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Echantillon:</u> MA2608144673/P019, réf. labo.: 26EK053176-019 MA2608144673/P020, réf. labo.: 26EK053176-020 MA2608144673/P021, réf. labo.: 26EK053176-021 MA2608144673/P022, réf. labo.: 26EK053176-022 MA2608144673/P023, réf. labo.: 26EK053176-023 MA2608144673/P024, réf. labo.: 26EK053176-024 MA2608144673/P025, réf. labo.: 26EK053176-025 MA2608144673/P026, réf. labo.: 26EK053176-026 MA2608144673/P027, réf. labo.: 26EK053176-027 MA2608144673/P028, réf. labo.: 26EK053176-028 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	

Pièce 2	Discontinue	3	Fenêtre bois verte	Oui 1er étage - Pièce 2 : Fenêtre bois verte	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Echantillon:</u> MA2608144673/P019, réf. labo.: 26EK053176-019 MA2608144673/P020, réf. labo.: 26EK053176-020 MA2608144673/P021, réf. labo.: 26EK053176-021 MA2608144673/P022, réf. labo.: 26EK053176-022 MA2608144673/P023, réf. labo.: 26EK053176-023 MA2608144673/P024, réf. labo.: 26EK053176-024 MA2608144673/P025, réf. labo.: 26EK053176-025 MA2608144673/P026, réf. labo.: 26EK053176-026 MA2608144673/P027, réf. labo.: 26EK053176-027 MA2608144673/P028, réf. labo.: 26EK053176-028 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (noir) : Absence d'amiante	
	Discontinue	4	Fenêtre bois grise	Oui 1er étage - Pièce 2 : Fenêtre bois grise	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Echantillon:</u> MA2608144673/P019, réf. labo.: 26EK053176-019 MA2608144673/P020, réf. labo.: 26EK053176-020 MA2608144673/P021, réf. labo.: 26EK053176-021 MA2608144673/P022, réf. labo.: 26EK053176-022 MA2608144673/P023, réf. labo.: 26EK053176-023 MA2608144673/P024, réf. labo.: 26EK053176-024 MA2608144673/P025, réf. labo.: 26EK053176-025 MA2608144673/P026, réf. labo.: 26EK053176-026 MA2608144673/P027, réf. labo.: 26EK053176-027 MA2608144673/P028, réf. labo.: 26EK053176-028 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P022 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (marron) : Absence d'amiante	

Pièce 3	Discontinue	5	Porte bois	Oui 2ème étage - Pièce 3 : Porte bois	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Echantillon:</u> MA2608144673/P019, réf. labo.: 26EK053176-019 MA2608144673/P020, réf. labo.: 26EK053176-020 MA2608144673/P021, réf. labo.: 26EK053176-021 MA2608144673/P022, réf. labo.: 26EK053176-022 MA2608144673/P023, réf. labo.: 26EK053176-023 MA2608144673/P024, réf. labo.: 26EK053176-024 MA2608144673/P025, réf. labo.: 26EK053176-025 MA2608144673/P026, réf. labo.: 26EK053176-026 MA2608144673/P027, réf. labo.: 26EK053176-027 MA2608144673/P028, réf. labo.: 26EK053176-028 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	
	Discontinue	6	Fenêtre bois	Oui 2ème étage - Pièce 3 : Fenêtre bois	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Echantillon:</u> MA2608144673/P019, réf. labo.: 26EK053176-019 MA2608144673/P020, réf. labo.: 26EK053176-020 MA2608144673/P021, réf. labo.: 26EK053176-021 MA2608144673/P022, réf. labo.: 26EK053176-022 MA2608144673/P023, réf. labo.: 26EK053176-023 MA2608144673/P024, réf. labo.: 26EK053176-024 MA2608144673/P025, réf. labo.: 26EK053176-025 MA2608144673/P026, réf. labo.: 26EK053176-026 MA2608144673/P027, réf. labo.: 26EK053176-027 MA2608144673/P028, réf. labo.: 26EK053176-028 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P024 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (noir) : Absence d'amiante	

Pièce 4	Discontinue	7	Fenêtre bois	Oui 2ème étage - Pièce 4 : Fenêtre bois	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Echantillon:</u> MA2608144673/P019, réf. labo.: 26EK053176-019 MA2608144673/P020, réf. labo.: 26EK053176-020 MA2608144673/P021, réf. labo.: 26EK053176-021 MA2608144673/P022, réf. labo.: 26EK053176-022 MA2608144673/P023, réf. labo.: 26EK053176-023 MA2608144673/P024, réf. labo.: 26EK053176-024 MA2608144673/P025, réf. labo.: 26EK053176-025 MA2608144673/P026, réf. labo.: 26EK053176-026 MA2608144673/P027, réf. labo.: 26EK053176-027 MA2608144673/P028, réf. labo.: 26EK053176-028 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (noir) : Absence d'amiante	
Cuisine 2	Discontinue	8	Fenêtre bois	Oui 2ème étage - Cuisine 2 : Fenêtre bois	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Echantillon:</u> MA2608144673/P019, réf. labo.: 26EK053176-019 MA2608144673/P020, réf. labo.: 26EK053176-020 MA2608144673/P021, réf. labo.: 26EK053176-021 MA2608144673/P022, réf. labo.: 26EK053176-022 MA2608144673/P023, réf. labo.: 26EK053176-023 MA2608144673/P024, réf. labo.: 26EK053176-024 MA2608144673/P025, réf. labo.: 26EK053176-025 MA2608144673/P026, réf. labo.: 26EK053176-026 MA2608144673/P027, réf. labo.: 26EK053176-027 MA2608144673/P028, réf. labo.: 26EK053176-028 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P026 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	

Pièce 6	Discontinue	9	Fenêtre bois	Oui 2ème étage - Pièce 6 : Fenêtre bois	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Echantillon:</u> MA2608144673/P019, réf. labo.: 26EK053176-019 MA2608144673/P020, réf. labo.: 26EK053176-020 MA2608144673/P021, réf. labo.: 26EK053176-021 MA2608144673/P022, réf. labo.: 26EK053176-022 MA2608144673/P023, réf. labo.: 26EK053176-023 MA2608144673/P024, réf. labo.: 26EK053176-024 MA2608144673/P025, réf. labo.: 26EK053176-025 MA2608144673/P026, réf. labo.: 26EK053176-026 MA2608144673/P027, réf. labo.: 26EK053176-027 MA2608144673/P028, réf. labo.: 26EK053176-028 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P027 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Absence d'amiante	
Combles	Discontinue	10	Fenêtre bois	Oui 3ème étage - Combles : Fenêtre bois	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Echantillon:</u> MA2608144673/P019, réf. labo.: 26EK053176-019 MA2608144673/P020, réf. labo.: 26EK053176-020 MA2608144673/P021, réf. labo.: 26EK053176-021 MA2608144673/P022, réf. labo.: 26EK053176-022 MA2608144673/P023, réf. labo.: 26EK053176-023 MA2608144673/P024, réf. labo.: 26EK053176-024 MA2608144673/P025, réf. labo.: 26EK053176-025 MA2608144673/P026, réf. labo.: 26EK053176-026 MA2608144673/P027, réf. labo.: 26EK053176-027 MA2608144673/P028, réf. labo.: 26EK053176-028 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P028 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Absence d'amiante	

ZPSO037 : Couche1: Peinture + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Niveau : 1er étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cour	Discontinue	1	Mur extérieur	Oui 1er étage - Cour : Mur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Réf. échantillon:</u> MA2608144673/P050 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK053176-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P050 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (beige) : Absence d'amiante	

3 - Parois verticales intérieures

ZPSO012 : Colle de faïence

Niveau : 1er étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cuisine 1	Continue	1	Mur B; Mur C	Oui 1er étage - Cuisine 1 : Mur B; Mur C	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Réf. échantillon:</u> MA2608144673/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK053176-013 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	

ZPSO013 : Colle de faïence

Niveau : 2ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 3	Continue	1	Mur B; Mur C	Oui 2ème étage - Pièce 3 : Mur B; Mur C	Identifiant: ZPSO013 Réf. échantillon: MA2608144673/P014 Réf. laboratoire: 26EK053176-014 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P014 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur (blanc) : Absence d'amiante	

ZPSO014 : Colle de faïence

Niveau : 2ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cuisine 2	Continue	1	Autour de l'évier	Oui 2ème étage - Cuisine 2 : Autour de l'évier	Identifiant: ZPSO014 Réf. échantillon: MA2608144673/P015 Réf. laboratoire: 26EK053176-015 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P015 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO015 : Colle de faïence

Niveau : 2ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cuisine 2	Continue	1	Mur C; Mur D	Oui 2ème étage - Cuisine 2 : Mur C; Mur D	Identifiant: ZPSO015 Réf. échantillon: MA2608144673/P016 Réf. laboratoire: 26EK053176-016 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P016 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur (blanc) : Absence d'amiante	

ZPSO016 : Colle de faïence

Niveau : 3ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Combles	Continue	1	Au dessus de l'évier	Oui 3ème étage - Combles : Au dessus de l'évier	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Réf. échantillon:</u> MA2608144673/P017 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK053176-017 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P017 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO035 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée, 1er étage, 2ème étage, 3ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Circulation	Discontinue	1	Mur de refend; Cloison	Oui Rez de chaussée - Circulation : Mur de refend; Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2608144673/P046, réf. labo.: 26EK053176-046 MA2608144673/P047, réf. labo.: 26EK053176-047 MA2608144673/P048, réf. labo.: 26EK053176-048 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P046 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	
Cage d'escalier	Discontinue	2	Mur de refend; Sur gaine	Oui 1er étage - Cage d'escalier : Mur de refend; Sur gaine	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2608144673/P046, réf. labo.: 26EK053176-046 MA2608144673/P047, réf. labo.: 26EK053176-047 MA2608144673/P048, réf. labo.: 26EK053176-048 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P047 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

Discontinue	3	Mur de refend; Sur gaine	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P046, P047, P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2608144673/P046, réf. labo.: 26EK053176-046 MA2608144673/P047, réf. labo.: 26EK053176-047 MA2608144673/P048, réf. labo.: 26EK053176-048 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P046, P047, P048	Idem photo : P046; P047; P048
Discontinue	4	Mur de refend; Sur gaine	Oui 3ème étage - Cage d'escalier : Mur de refend; Sur gaine	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2608144673/P046, réf. labo.: 26EK053176-046 MA2608144673/P047, réf. labo.: 26EK053176-047 MA2608144673/P048, réf. labo.: 26EK053176-048 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P048 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	

ZPSO036 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cellier	Continue	1	Mur de refend; Cloison	Oui Rez de chaussée - Cellier : Mur de refend; Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Réf. échantillon:</u> MA2608144673/P049 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK053176-049 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P049 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

ZPSO038 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 1er étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cuisine 1	Continue	1	Mur donnant sur extérieur	Oui 1er étage - Cuisine 1 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Réf. échantillon:</u> MA2608144673/P051 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK053176-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P051 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (beige) Absence d'amiante	

ZPSO039 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 2ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 3	Discontinue	1	Mur donnant sur extérieur; PH	Oui 2ème étage - Pièce 3 : Mur donnant sur extérieur; PH	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Echantillon:</u> MA2608144673/P052, réf. labo.: 26EK053176-052 MA2608144673/P053, réf. labo.: 26EK053176-053 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P052 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
Cuisine 2	Discontinue	2	Mur donnant sur extérieur; PH	Oui 2ème étage - Cuisine 2 : Mur donnant sur extérieur; PH	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Echantillon:</u> MA2608144673/P052, réf. labo.: 26EK053176-052 MA2608144673/P053, réf. labo.: 26EK053176-053 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P053 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (beige) Absence d'amiante	

ZPSO040 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 1er étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 1	Continue	1	Mur donnant sur extérieur	Oui 1er étage - Pièce 1 : Mur donnant sur extérieur	Identifiant: ZPSO040 Réf. échantillon: MA2608144673/P054 Réf. laboratoire: 26EK053176-054 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P054 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (marron) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (beige) Absence d'amiante	

ZPSO041 : Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 2ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 5	Continue	1	Mur donnant sur extérieur	Oui 2ème étage - Pièce 5 : Mur donnant sur extérieur	Identifiant: ZPSO041 Réf. échantillon: MA2608144673/P065 Réf. laboratoire: 26EK053176-065 Description: Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Quantité estimée: 7,6 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P065 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau souple (fibreux) (marron) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (noir) : Présence d'amiante	

ZPSO042 : Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 2ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 6	Continue	1	Mur donnant sur extérieur	Oui 2ème étage - Pièce 6 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Réf. échantillon:</u> MA2608144673/P056 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK053176-056 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P056 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (beige) Absence d'amiante	

ZPSO043 : Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 1er étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cuisine 1	Continue	1	Cloison; PH	Oui 1er étage - Cuisine 1 : Cloison; PH	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Réf. échantillon:</u> MA2608144673/P057 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK053176-057 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P057 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (vert) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

ZPSO044 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 2ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 3	Continue	1	Cloison; PH	Oui 2ème étage - Pièce 3 : Cloison; PH	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Réf. échantillon:</u> MA2608144673/P058 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK053176-058 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 17 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P058 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

ZPSO045 : Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 1er étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 1	Discontinue	1	Cloison	Oui 1er étage - Pièce 1 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Echantillon:</u> MA2608144673/P060, réf. labo.: 26EK053176-060 MA2608144673/P061, réf. labo.: 26EK053176-061 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P060 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante	
Pièce 2	Discontinue	2	Cloison	Oui 1er étage - Pièce 2 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Echantillon:</u> MA2608144673/P060, réf. labo.: 26EK053176-060 MA2608144673/P061, réf. labo.: 26EK053176-061 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

ZPSO046 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 2ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 5	Continue	1	Mur de refend	Oui 2ème étage - Pièce 5 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Réf. échantillon:</u> MA2608144673/P063 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK053176-063 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 3 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

ZPSO047 : Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche4: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 2ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 6	Continue	1	Mur de refend	Oui 2ème étage - Pièce 6 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2608144673/P064 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK053176-064 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche4: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche4: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (vert) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

ZPSO048 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 1er étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cuisine 1	Continue	1	Mur de refend; PH	Oui 1er étage - Cuisine 1 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO048 <u>Réf. échantillon:</u> MA2608144673/P066 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK053176-066 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P066 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

ZPSO049 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 2ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 3	Continue	1	Mur de refend; PH	Oui 2ème étage - Pièce 3 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Réf. échantillon:</u> MA2608144673/P067 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK053176-067 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (vert) ; matériau de type système d'enduit peinture (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (beige) Absence d'amiante	

ZPSO050 : Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 1er étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 1	Discontinue	1	Mur de refend	Oui 1er étage - Pièce 1 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2608144673/P069, réf. labo.: 26EK053176-069 MA2608144673/P070, réf. labo.: 26EK053176-070 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau fibreux de type papier peint (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
Pièce 2	Discontinue	2	Mur de refend	Oui 1er étage - Pièce 2 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2608144673/P069, réf. labo.: 26EK053176-069 MA2608144673/P070, réf. labo.: 26EK053176-070 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P070 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

ZPSO051 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 2ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cuisine 2	Continue	1	Mur de refend; PH	Oui 2ème étage - Cuisine 2 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Réf. échantillon:</u> MA2608144673/P068 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK053176-068 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P068 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

ZPSO052 : Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 2ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 5	Continue	1	Cloison	Oui 2ème étage - Pièce 5 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Réf. échantillon:</u> MA2608144673/P071 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK053176-071 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P071 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (vert) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (vert) (clair) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (marron) Absence d'amiante	

ZPSO053 : Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 2ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 6	Continue	1	Cloison	Oui 2ème étage - Pièce 6 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Réf. échantillon:</u> MA2608144673/P072 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK053176-072 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P072 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (beige) Absence d'amiante	

ZPSO054 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 1er étage, 2ème étage, 3ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cuisine 1	Continue	1	Cheminée	Oui 1er étage - Cuisine 1 : Cheminée	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2608144673/P073, réf. labo.: 26EK053176-073 MA2608144673/P074, réf. labo.: 26EK053176-074 MA2608144673/P075, réf. labo.: 26EK053176-075 MA2608144673/P077, réf. labo.: 26EK053176-077 MA2608144673/P078, réf. labo.: 26EK053176-078 MA2608144673/P080, réf. labo.: 26EK053176-080 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P073 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (beige) Absence d'amiante	
Pièce 1	Continue	2	Cheminée	Oui 1er étage - Pièce 1 : Cheminée	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2608144673/P073, réf. labo.: 26EK053176-073 MA2608144673/P074, réf. labo.: 26EK053176-074 MA2608144673/P075, réf. labo.: 26EK053176-075 MA2608144673/P077, réf. labo.: 26EK053176-077 MA2608144673/P078, réf. labo.: 26EK053176-078 MA2608144673/P080, réf. labo.: 26EK053176-080 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P074 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (beige) Absence d'amiante	

Pièce 2	Continue	3	Cheminée	Oui 1er étage - Pièce 2 : Cheminée	Identifiant: ZPSO054 Echantillon: MA2608144673/P073, réf. labo.: 26EK053176-073 MA2608144673/P074, réf. labo.: 26EK053176-074 MA2608144673/P075, réf. labo.: 26EK053176-075 MA2608144673/P077, réf. labo.: 26EK053176-077 MA2608144673/P078, réf. labo.: 26EK053176-078 MA2608144673/P080, réf. labo.: 26EK053176-080 Description: Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P075 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
Pièce 4	Continue	4	Cheminée	Oui 2ème étage - Pièce 4 : Cheminée	Identifiant: ZPSO054 Echantillon: MA2608144673/P073, réf. labo.: 26EK053176-073 MA2608144673/P074, réf. labo.: 26EK053176-074 MA2608144673/P075, réf. labo.: 26EK053176-075 MA2608144673/P077, réf. labo.: 26EK053176-077 MA2608144673/P078, réf. labo.: 26EK053176-078 MA2608144673/P080, réf. labo.: 26EK053176-080 Description: Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

Cuisine 2	Continue	5	Cheminée	Oui 2ème étage - Cuisine 2 : Cheminée	Identifiant: ZPSO054 Echantillon: MA2608144673/P073, réf. labo.: 26EK053176-073 MA2608144673/P074, réf. labo.: 26EK053176-074 MA2608144673/P075, réf. labo.: 26EK053176-075 MA2608144673/P077, réf. labo.: 26EK053176-077 MA2608144673/P078, réf. labo.: 26EK053176-078 MA2608144673/P080, réf. labo.: 26EK053176-080 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P078 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	
Combles	Continue	6	Cheminée	Oui 3ème étage - Combles : Cheminée	Identifiant: ZPSO054 Echantillon: MA2608144673/P073, réf. labo.: 26EK053176-073 MA2608144673/P074, réf. labo.: 26EK053176-074 MA2608144673/P075, réf. labo.: 26EK053176-075 MA2608144673/P077, réf. labo.: 26EK053176-077 MA2608144673/P078, réf. labo.: 26EK053176-078 MA2608144673/P080, réf. labo.: 26EK053176-080 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P080 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur (beige) en traces : Absence d'amiante	

ZPSO055 : Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 2ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 6	Continue	1	Cheminée	Oui 2ème étage - Pièce 6 : Cheminée	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Réf. échantillon:</u> MA2608144673/P079 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK053176-079 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P079 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (vert) ; matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

ZPSO056 : Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 2ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 4	Discontinue	1	Mur donnant sur extérieur	Oui 2ème étage - Pièce 4 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Réf. échantillon:</u> MA2608144673/P055 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK053176-055 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P055 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	

ZPSO057 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 2ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cuisine 2	Discontinue	1	Cloison; PH	Oui 2ème étage - Cuisine 2 : Cloison; PH	<u>Identifiant:</u> ZPSO057 <u>Réf. échantillon:</u> MA2608144673/P059 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK053176-059 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P059 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

ZPSO058 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 2ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 4	Discontinue	1	Cloison	Oui 2ème étage - Pièce 4 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO058 <u>Réf. échantillon:</u> MA2608144673/P062 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK053176-062 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P062 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

ZPSO059 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 2ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 3	Continue	1	Cheminée	Oui 2ème étage - Pièce 3 : Cheminée	Identifiant: ZPSO059 Réf. échantillon: MA2608144673/P076 Réf. laboratoire: 26EK053176-076 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Quantité estimée: 4 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P076 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Présence d'amiante	

4 - Plafonds et faux plafonds

ZPSO020 : Couche1: Plaques en polystyrène + Couche2: Colle

Niveau : 1er étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cuisine 1	Discontinue	1	Plafond	Oui 1er étage - Cuisine 1 : Plafond	Identifiant: ZPSO020 Réf. échantillon: MA2608144673/P030 Réf. laboratoire: 26EK053176-030 Description: Couche1: Plaques en polystyrène + Couche2: Colle Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Couche1: Plaques en polystyrène + Couche2: Colle Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P030 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau (noir) : Absence d'amiante	

ZPSO021 : Couche1: Plaques en polystyrène + Couche2: Colle

Niveau : 2ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 3	Discontinue	1	Plafond	Oui 2ème étage - Pièce 3 : Plafond	Identifiant: ZPSO021 Réf. échantillon: MA2608144673/P031 Réf. laboratoire: 26EK053176-031 Description: Couche1: Plaques en polystyrène + Couche2: Colle Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Couche1: Plaques en polystyrène + Couche2: Colle Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P031 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (noir) : Absence d'amiante	

ZPSO022 : Couche1: Plaques en polystyrène + Couche2: Colle

Niveau : 2ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 4	Discontinue	1	Plafond	Oui 2ème étage - Pièce 4 : Plafond	Identifiant: ZPSO022 Réf. échantillon: MA2608144673/P032 Réf. laboratoire: 26EK053176-032 Description: Couche1: Plaques en polystyrène + Couche2: Colle Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Couche1: Plaques en polystyrène + Couche2: Colle Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P032 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau (beige) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (noir) : Absence d'amiante	

ZPSO023 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Garage	Discontinue	1	Plafond	Oui Rez de chaussée - Garage : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Réf. échantillon:</u> MA2608144673/P033 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK053176-033 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P033 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	

ZPSO024 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Circulation	Continue	1	Plafond	Oui Rez de chaussée - Circulation : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Réf. échantillon:</u> MA2608144673/P034 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK053176-034 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P034 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

ZPSO025 : Enduit à base de ciment

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cave	Discontinue	1	Plafond	Oui Rez de chaussée - Cave : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Réf. échantillon:</u> MA2608144673/P035 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK053176-035 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P035 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante	

ZPSO026 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée, 1er étage, 2ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Circulation	Discontinue	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P036, P037	Identifiant: ZPSO026 Echantillon: MA2608144673/P036, réf. labo.: 26EK053176-036 MA2608144673/P037, réf. labo.: 26EK053176-037 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P036, P037	Idem photo : P036; P037
Cellier	Discontinue	2	Plafond	Oui Rez de chaussée - Cellier : Plafond	Identifiant: ZPSO026 Echantillon: MA2608144673/P036, réf. labo.: 26EK053176-036 MA2608144673/P037, réf. labo.: 26EK053176-037 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P036 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
Cage d'escalier	Discontinue	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P036, P037	Identifiant: ZPSO026 Echantillon: MA2608144673/P036, réf. labo.: 26EK053176-036 MA2608144673/P037, réf. labo.: 26EK053176-037 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P036, P037	Idem photo : P036; P037

	Discontinue	4	Plafond	Oui 2ème étage - Cage d'escalier : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2608144673/P036, réf. labo.: 26EK053176-036 MA2608144673/P037, réf. labo.: 26EK053176-037 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P037 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige) en traces : Absence d'amiante	
--	-------------	---	---------	--	--	--	---

ZPSO027 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 1er étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 1	Continue	1	Plafond	Oui 1er étage - Pièce 1 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Réf. échantillon:</u> MA2608144673/P038 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK053176-038 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P038 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

ZPSO028 : Couche1: Sous couche de tissus mural + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 1er étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 2	Discontinue	1	Plafond	Oui 1er étage - Pièce 2 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Réf. échantillon:</u> MA2608144673/P039 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK053176-039 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P039 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (marron) ; matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

ZPSO029 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 2ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 4	Continue	1	Plafond	Oui 2ème étage - Pièce 4 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Réf. échantillon:</u> MA2608144673/P040 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK053176-040 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P040 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (beige) : Absence d'amiante	

ZPSO030 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 2ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 5	Continue	1	Plafond	Oui 2ème étage - Pièce 5 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Réf. échantillon:</u> MA2608144673/P041 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK053176-041 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P041 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (beige) Absence d'amiante	

ZPSO031 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 2ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 6	Continue	1	Plafond	Oui 2ème étage - Pièce 6 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Réf. échantillon:</u> MA2608144673/P042 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK053176-042 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P042 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	

ZPSO032 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 1er étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cuisine 1	Continue	1	Plafond; PH	Oui 1er étage - Cuisine 1 : Plafond; PH	Identifiant: ZPSO032 Réf. échantillon: MA2608144673/P043 Réf. laboratoire: 26EK053176-043 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P043 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	

ZPSO033 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 2ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 3	Continue	1	Plafond; PH	Oui 2ème étage - Pièce 3 : Plafond; PH	Identifiant: ZPSO033 Réf. échantillon: MA2608144673/P044 Réf. laboratoire: 26EK053176-044 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Quantité estimée: 22 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P044 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Présence d'amiante	

ZPSO034 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 2ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cuisine 2	Continue	1	Plafond; PH	Oui 2ème étage - Cuisine 2 : Plafond; PH	Identifiant: ZPSO034 Réf. échantillon: MA2608144673/P045 Réf. laboratoire: 26EK053176-045 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P045 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

5 - Planchers et planchers techniques

ZPSO001 : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Circulation	Continue	1	Sol	Oui Rez de chaussée - Circulation : Sol	Identifiant: ZPSO001 Réf. échantillon: MA2608144673/P001 Réf. laboratoire: 26EK053176-001 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P001 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO002 : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Circulation	Continue	1	Sol; Au niveau de l'escalier	Oui Rez de chaussée - Circulation : Sol; Au niveau de l'escalier	Identifiant: ZPSO002 Réf. échantillon: MA2608144673/P002 Réf. laboratoire: 26EK053176-002 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P002 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur (gris) ; matériau dur (beige) : Absence d'amiante	

ZPSO003 : Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse

Niveau : 1er étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cuisine 1	Continue	1	Sol	Oui 1er étage - Cuisine 1 : Sol	Identifiant: ZPSO003 Réf. échantillon: MA2608144673/P003 Réf. laboratoire: 26EK053176-003 Description: Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P003 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau souple de type revêtement de sol (marron) ; matériau (noir) : Absence d'amiante	

ZPSO004 : Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette + Couche4: Colle non bitumineuse

Niveau : 1er étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cuisine 1	Continue	1	Sol	Oui 1er étage - Cuisine 1 : Sol	Identifiant: ZPSO004 Réf. échantillon: MA2608144673/P004 Réf. laboratoire: 26EK053176-004 Description: Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette + Couche4: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette + Couche4: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P004 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type moquette (orange) ; matériau de type mousse (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (gris) Absence d'amiante	

ZPSO005 : Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse

Niveau : 1er étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 1	Continue	1	Sol	Oui 1er étage - Pièce 1 : Sol	Identifiant: ZPSO005 Réf. échantillon: MA2608144673/P005 Réf. laboratoire: 26EK053176-005 Description: Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse Quantité estimée: 16,3 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P005 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (marron) : Présence d'amiante	

ZPSO006 : Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse

Niveau : 2ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 3	Continue	1	Sol	Oui 2ème étage - Pièce 3 : Sol	Identifiant: ZPSO006 Réf. échantillon: MA2608144673/P006 Réf. laboratoire: 26EK053176-006 Description: Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P006 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau souple de type revêtement de sol (beige) : Absence d'amiante	

ZPSO007 : Couche1: Moquette + Couche2: Colle bitumineuse

Niveau : 2ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 3	Continue	1	Sol	Oui 2ème étage - Pièce 3 : Sol	Identifiant: ZPSO007 Réf. échantillon: MA2608144673/P007 Réf. laboratoire: 26EK053176-007 Description: Couche1: Moquette + Couche2: Colle bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Moquette + Couche2: Colle bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P007 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (marron) ; matériau de type maillage de fibres (gris) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau (noir) Absence d'amiante	

ZPSO008 : Couche1: Moquette + Couche2: Colle non bitumineuse

Niveau : 2ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 5	Continue	1	Sol	Oui 2ème étage - Pièce 5 : Sol	Identifiant: ZPSO008 Réf. échantillon: MA2608144673/P008 Réf. laboratoire: 26EK053176-008 Description: Couche1: Moquette + Couche2: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Moquette + Couche2: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P008 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (gris) ; matériau de type maillage de fibres (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau de type mousse (jaune) ; matériau semi-dur (beige) en traces ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	

ZPSO009 : Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Revêtement de sol + Couche4: Colle non bitumineuse + Couche5: Revêtement de sol + Couche6: Colle non bitumineuse + Couche7: Revêtement de sol + Couche8: Colle bitumineuse

Niveau : 2ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cuisine 2	Continue	1	Sol	Oui 2ème étage - Cuisine 2 : Sol	Identifiant: ZPSO009 Réf. échantillon: MA2608144673/P009 Réf. laboratoire: 26EK053176-009 Description: Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Revêtement de sol + Couche4: Colle non bitumineuse + Couche5: Revêtement de sol + Couche6: Colle non bitumineuse + Couche7: Revêtement de sol + Couche8: Colle bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Revêtement de sol + Couche4: Colle non bitumineuse + Couche5: Revêtement de sol + Couche6: Colle non bitumineuse + Couche7: Revêtement de sol + Couche8: Colle bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P009 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (foncé) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (clair) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type revêtement de sol (fibreux) (bitumineux) (marron) + (vert) Absence d'amiante - Phase 6 Matériau semi-dur de type revêtement de sol (fibreux) (bitumineux) (orange) Absence d'amiante - Phase 7 Matériau semi-dur de type revêtement de sol (fibreux) (bitumineux) (marron) + (noir) Absence d'amiante	

ZPSO010 : Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse

Niveau : 2ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 6	Continue	1	Sol	Oui 2ème étage - Pièce 6 : Sol	Identifiant: ZPSO010 Réf. échantillon: MA2608144673/P010 Réf. laboratoire: 26EK053176-010 Description: Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P010 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris) Absence d'amiante	

ZPSO011 : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragrée

Niveau : 1er étage, 2ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 2	Discontinue	1	Sol; Cheminée	Oui 1er étage - Pièce 2 : Sol; Cheminée	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: MA2608144673/P011, réf. labo.: 26EK053176-011 MA2608144673/P012, réf. labo.: 26EK053176-012 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragrée Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragrée Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P011 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	
Pièce 6	Discontinue	2	Sol; Cheminée	Oui 2ème étage - Pièce 6 : Sol; Cheminée	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: MA2608144673/P011, réf. labo.: 26EK053176-011 MA2608144673/P012, réf. labo.: 26EK053176-012 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragrée Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragrée Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P012 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	

ZPSO060 : Plancher bois

Niveau : 1er étage, 2ème étage, 3ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 2	Discontinue	1	Sol	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO060 <u>Description:</u> Plancher bois <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Plancher bois <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		
Pièce 4	Discontinue	2	Sol	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO060 <u>Description:</u> Plancher bois <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Plancher bois <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		
Combles	Discontinue	3	Sol	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO060 <u>Description:</u> Plancher bois <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Plancher bois <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Sans objet

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

ZPSO019 : Bakélite noir

Niveau : 1er étage, 2ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 2	Discontinue	1	Elément tableau électrique	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P029	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Réf. échantillon:</u> MA2608144673/P029 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK053176-029 <u>Description:</u> Bakélite noir <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes <u>Partie à sonder:</u> Bakélite noir <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P029	Idem photo : P029
Pièce 3	Discontinue	2	Elément tableau électrique	Oui 2ème étage - Pièce 3 : Elément tableau électrique	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Réf. échantillon:</u> MA2608144673/P029 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK053176-029 <u>Description:</u> Bakélite noir <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes <u>Partie à sonder:</u> Bakélite noir <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P029 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur (noir) : Absence d'amiante	

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

11 - Composants Hors norme

Sans objet

Légende : « ! - matériaux indissociables* » l'échantillon multicouche a été envoyée au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.

OBLIGATION DONNEUR D'ORDRE SELON L'ARTICLE 11 DE L'ARRETE DU 16 JUILLET 2019

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

7. RAPPORTS D'ANALYSES



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



ADX GROUPE
Paul DELAUNAY
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Date d'émission de rapport : 09/09/2026 23:42

Référence dossier Client: 6a91686e36a21Dossier: MA2608144673

Référence dossier N° : 26UV071111

Référence laboratoire N° : 26EK053176

Reçu par MyEasyLab le : 03/09/2026 13:05

Reçu par le laboratoire le : 03/09/2026

Date d'analyse : 08/09/2026

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01 (1) (2)	P001 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage - Rez de chaussée - Circulation	Matériau dur (vert) ; matériau dur de type ciment- colle (gris)	MET / DSNW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-01 (1)	P002 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage - Rez de chaussée - Circulation	Matériau dur (gris) ; matériau dur (beige)	MET / DSNW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003-01 (1)	P003 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse - 1er étage - Cuisine 1	Matériau souple de type revêtement de sol (marron) ; matériau (noir)	MET / DSNW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

1/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004-01 (1)	P004 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette + Couche4: Colle non bitumineuse - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette + Couche4: Colle non bitumineuse - 1er étage - Cuisine 1.	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET / DSNW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004-02 (1)	P004 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette + Couche4: Colle non bitumineuse - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette + Couche4: Colle non bitumineuse - 1er étage - Cuisine 1.	Matériau souple fibreux de type moquette (orange) ; matériau de type mousse (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (gris)	MOLP / UHU6	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
004-03 (1)	P004 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette + Couche4: Colle non bitumineuse - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Moquette + Couche4: Colle non bitumineuse - 1er étage - Cuisine 1.	Matériau souple fibreux de type moquette (orange) ; matériau de type mousse (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (gris)	MET / DSNW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005-01 (1)	P005 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse - 1er étage - Piece 1.	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (marron)	MOLP / UHU6	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile

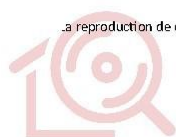

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

2/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006-01 (1)	P006 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse - 2eme etage - Piece 3	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / DSNW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007-01 (1)	P007 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Moquette + Couche2: Colle bitumineuse - Couche1: Moquette + Couche2: Colle bitumineuse - 2eme etage - Piece 3	Matériau souple fibreux de type moquette (marron) ; matériau de type maillage de fibres (gris) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau (noir)	MOLP / UHU6	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
007-02 (1)	P007 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Moquette + Couche2: Colle bitumineuse - Couche1: Moquette + Couche2: Colle bitumineuse - 2eme etage - Piece 3	Matériau souple fibreux de type moquette (marron) ; matériau de type maillage de fibres (gris) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau (noir)	MET / DSNW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008-01 (1)	P008 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Moquette + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Moquette + Couche2: Colle non bitumineuse - 2eme etage - Piece 5	Matériau souple fibreux de type moquette (gris) ; matériau de type maillage de fibres (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau de type mousse (jaune) ; matériau semi-dur (beige) en traces ; matériau semi-dur (gris) en traces	MOLP / UHU6	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
008-02 (1)	P008 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Moquette + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Moquette + Couche2: Colle non bitumineuse - 2eme etage - Piece 5	Matériau souple fibreux de type moquette (gris) ; matériau de type maillage de fibres (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau de type mousse (jaune) ; matériau semi-dur (beige) en traces ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / DSNW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

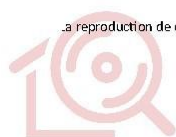

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

3/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009-01 (1)	P009 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Revêtement de sol + Couche4: Colle non bitumineuse + Couche5: Revêtement de sol + Couche6: Colle non bitumineuse + Couche7: Revêtement de sol + Couche8: Colle bitumineuse - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Revêtement de sol + Couche4: Colle non bitumineuse + Couche5: Revêtement de sol + Couche6: Colle non bitumineuse + Couche7: Revêtement de sol + Couche8: Colle bitumineuse - 2eme etage - Cuisine 2	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (foncé)	MET / DSNW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009-02 (1)	P009 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Revêtement de sol + Couche4: Colle non bitumineuse + Couche5: Revêtement de sol + Couche6: Colle non bitumineuse + Couche7: Revêtement de sol + Couche8: Colle bitumineuse - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Revêtement de sol + Couche4: Colle non bitumineuse + Couche5: Revêtement de sol + Couche6: Colle non bitumineuse + Couche7: Revêtement de sol + Couche8: Colle bitumineuse - 2eme etage - Cuisine 2	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (clair)	MET / DSNW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

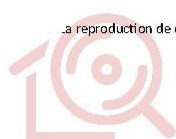

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

4/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009-03 (1)	P009 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Revêtement de sol + Couche4: Colle non bitumineuse + Couche5: Revêtement de sol + Couche6: Colle non bitumineuse + Couche7: Revêtement de sol + Couche8: Colle bitumineuse - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Revêtement de sol + Couche4: Colle non bitumineuse + Couche5: Revêtement de sol + Couche6: Colle non bitumineuse + Couche7: Revêtement de sol + Couche8: Colle bitumineuse - 2eme etage - Cuisine 2	Matériau semi-dur de type revêtement de sol (fibres) (bitumineux) (marron) + (vert)	MOLP / UHU6	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
009-04 (1)	P009 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Revêtement de sol + Couche4: Colle non bitumineuse + Couche5: Revêtement de sol + Couche6: Colle non bitumineuse + Couche7: Revêtement de sol + Couche8: Colle bitumineuse - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Revêtement de sol + Couche4: Colle non bitumineuse + Couche5: Revêtement de sol + Couche6: Colle non bitumineuse + Couche7: Revêtement de sol + Couche8: Colle bitumineuse - 2eme etage - Cuisine 2	Matériau semi-dur de type revêtement de sol (fibres) (bitumineux) (marron) + (vert)	MET / DSNW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

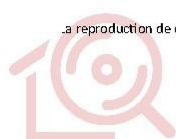

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

5/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009-05 (1)	P009 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Revêtement de sol + Couche4: Colle non bitumineuse + Couche5: Revêtement de sol + Couche6: Colle non bitumineuse + Couche7: Revêtement de sol + Couche8: Colle bitumineuse - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Revêtement de sol + Couche4: Colle non bitumineuse + Couche5: Revêtement de sol + Couche6: Colle non bitumineuse + Couche7: Revêtement de sol + Couche8: Colle bitumineuse - 2eme etage - Cuisine 2	Matériau semi-dur de type revêtement de sol (fibreux) (bitumineux) (orange)	MOLP / UHU6	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
009-06 (1)	P009 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Revêtement de sol + Couche4: Colle non bitumineuse + Couche5: Revêtement de sol + Couche6: Colle non bitumineuse + Couche7: Revêtement de sol + Couche8: Colle bitumineuse - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Revêtement de sol + Couche4: Colle non bitumineuse + Couche5: Revêtement de sol + Couche6: Colle non bitumineuse + Couche7: Revêtement de sol + Couche8: Colle bitumineuse - 2eme etage - Cuisine 2	Matériau semi-dur de type revêtement de sol (fibreux) (bitumineux) (orange)	MET / DSNW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

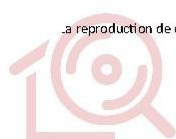

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

6/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009-07 (1)	P009 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Revêtement de sol + Couche4: Colle non bitumineuse + Couche5: Revêtement de sol + Couche6: Colle non bitumineuse + Couche7: Revêtement de sol + Couche8: Colle bitumineuse - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Revêtement de sol + Couche4: Colle non bitumineuse + Couche5: Revêtement de sol + Couche6: Colle non bitumineuse + Couche7: Revêtement de sol + Couche8: Colle bitumineuse - 2eme etage - Cuisine 2	Matériau semi-dur de type revêtement de sol (fibres) (bitumineux) (marron) + (noir)	MOLP / UHU6	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
009-08 (1)	P009 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Revêtement de sol + Couche4: Colle non bitumineuse + Couche5: Revêtement de sol + Couche6: Colle non bitumineuse + Couche7: Revêtement de sol + Couche8: Colle bitumineuse - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Revêtement de sol + Couche4: Colle non bitumineuse + Couche5: Revêtement de sol + Couche6: Colle non bitumineuse + Couche7: Revêtement de sol + Couche8: Colle bitumineuse - 2eme etage - Cuisine 2	Matériau semi-dur de type revêtement de sol (fibres) (bitumineux) (marron) + (noir)	MET / DSNW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

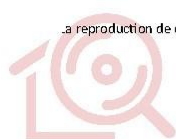

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

7/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010-01 (1)	P010 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse - 2eme etage - Cuisine 2	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (gris)	MOLP / UHU6	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
010-02 (1)	P010 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse - 2eme etage - Cuisine 2	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (gris)	MET / DSNW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011-01 (1)	P011 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage - 1er etage - Piece 2	Matériau dur (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / DSNW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012-01 (1) (2) (3)	P012 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage - 2eme etage - Piece 6	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / DSNW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013-01 (1) (2)	P013 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - 1er etage - Cuisine 1	Matériau dur de type ciment- colle (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / DSNW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014-01 (1) (2)	P014 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - 2eme etage - Piece 3	Matériau dur de type ciment- colle (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / DSNW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

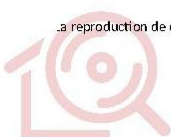

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

8/56

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015-01 (1)	P015 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - 2eme etage - Cuisine 2	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / DSNW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016-01 (1)	P016 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - 2eme etage - Cuisine 2	Matériau semi-dur (blanc)	MET / MRSS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017-01 (1) (2)	P017 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - 3eme etage - Combles	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / MRSS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018-01 (1)	P018 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Extérieur - Facade	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET / MRSS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019-01 (1)	P019 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - 1er etage - Cuisine 1	Matériau (noir) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (marron)	MET / MRSS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020-01 (1)	P020 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - 1er etage - Piece 1	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET / MRSS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

9/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021-01 (1)	P021 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - 1er étage - Piece 2	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (noir)	MET / MRSS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022-01 (1)	P022 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - 1er étage - Piece 2	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (marron)	MET / MRSS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023-01 (1)	P023 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - 2eme étage - Piece 3	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET / MRSS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024-01 (1)	P024 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - 2eme étage - Piece 3	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (noir)	MET / MRSS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025-01 (1)	P025 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - 2eme étage - Piece 4	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (noir)	MET / MRSS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

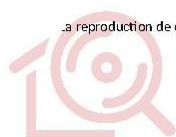

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

10/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026-01 (1)	P026 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - 2eme etage - Cuisine 2	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET / MRSS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027-01 (1)	P027 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - 2eme etage - Piece 6	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028-01 (1)	P028 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - 3eme etage - Combles	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029-01 (1)	P029 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poèles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Bakelite noir - Bakelite noir - 2eme etage - Piece 3	Matériau dur (noir)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030-01 (1)	P030 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Couche1: Plaques en polystyrene + Couche2: Colle - Couche1: Plaques en polystyrene + Couche2: Colle - 1er etage - Cuisine 1	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau (noir)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

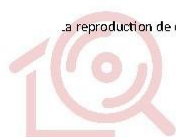

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

11/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031-01 (1)	P031 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Couche1: Plaques en polystyrene + Couche2: Colle - Couche1: Plaques en polystyrene + Couche2: Colle - 2eme etage - Piece 3	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (noir)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032-01 (1)	P032 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Couche1: Plaques en polystyrene + Couche2: Colle - Couche1: Plaques en polystyrene + Couche2: Colle - 2eme etage - Piece 4	Matériau (beige) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (noir)	MET / 9XGV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033-01 (1) (4)	P033 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee - Garage	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / 9XGV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034-01 (1)	P034 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee - Circulation	Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / 9XGV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034-02 (1)	P034 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee - Circulation	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / 9XGV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

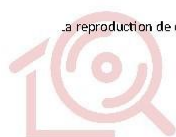

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

12/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035-01 (1)	P035 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de ciment - Enduit a base de ciment - Rez de chaussee - Cave	Matériau semi-dur (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) en traces	MET / 9XGV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035-02 (1)	P035 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de ciment - Enduit a base de ciment - Rez de chaussee - Cave	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / 9XGV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036-01 (1)	P036 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee - Cellier	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / 9XGV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036-02 (1)	P036 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee - Cellier	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / 9XGV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037-01 (1)	P037 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage - Cage d'escalier	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige) en traces	MET / 9XGV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

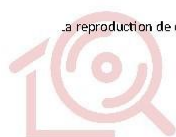

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

13/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038-01 (1)	P038 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage - Piece 1.	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / 9XGV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038-02 (1)	P038 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage - Piece 1.	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / 9XGV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

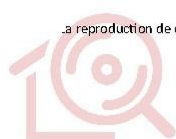

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

14/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
039-01 (1)	P039 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Sous couche de tissus mural + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissus mural + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage - Piece 2	Matériau fibreux de type papier peint (marron) ; matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / D4S4	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
039-02 (1)	P039 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Sous couche de tissus mural + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissus mural + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage - Piece 2	Matériau fibreux de type papier peint (marron) ; matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039-03 (1)	P039 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Sous couche de tissus mural + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissus mural + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage - Piece 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / QKC3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

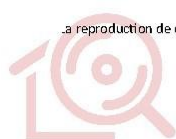

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

15/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040-01 (1)	P040 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 2eme étage - Piece 4	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041-01 (1)	P041 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 2eme étage - Piece 5	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041-02 (1)	P041 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 2eme étage - Piece 5	Matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042-01 (1) (5)	P042 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 2eme étage - Piece 6	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

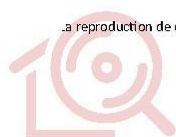

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

16/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
043-01 (1)	P043 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage - Cuisine 1	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044-01 (1)	P044 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage - Piece 3	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
045-01 (1)	P045 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage - Cuisine 2	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045-02 (1)	P045 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage - Cuisine 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / QKC3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

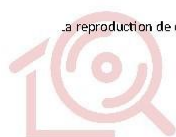

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

17/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
046-01 (1)	P046 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée - Circulation	Matériau de type système d'enduit peinture (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / DSNW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

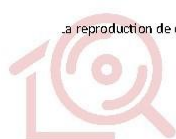

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

18/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
047-01 (1)	P047 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 1er étage - Cage d'escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / DSNW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047-02 (1)	P047 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 1er étage - Cage d'escalier	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / DSNW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

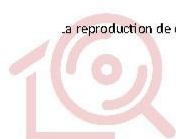

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

19/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
048-01 (1)	P048 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 3eme etage - Cage d'escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / DSNW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049-01 (1)	P049 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee - Cellier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / DSNW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049-02 (1)	P049 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee - Cellier	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / DSNW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

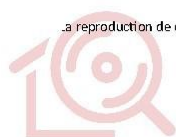

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

20/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
050-01 (1)	P050 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Couche1: Peinture + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - 1er étage - Cour	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET / DSNW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051-01 (1)	P051 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 1er étage - Cuisine 1	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / DSNW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051-02 (1)	P051 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 1er étage - Cuisine 1	Matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / DSNW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

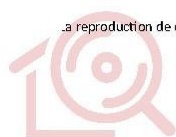

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

21/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
052-01 (1)	P052 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 2eme étage - Piece 3	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052-02 (1)	P052 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 2eme étage - Piece 3	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / D8NW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

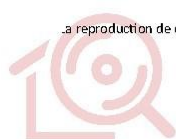

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

22/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
053-01 (1)	P053 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 2eme étage - Cuisine 2	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / DSNW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053-02 (1)	P053 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 2eme étage - Cuisine 2	Matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

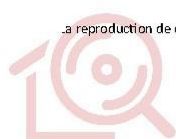

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

23/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
054-01 (1)	P054 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage - Piece 1	Matériau fibreux de type papier peint (marron) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MOLP / D4S4	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
054-02 (1)	P054 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage - Piece 1	Matériau fibreux de type papier peint (marron) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

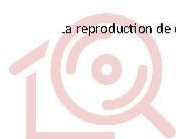

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

24/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
054-03 (1)	P054 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - 1er étage - Piece 1	Matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / RCVS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055-01 (1)	P055 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - 2eme étage - Piece 4	Matériau de type système d'enduit peinture (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RCVS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

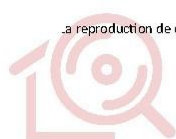

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

25/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
056-01 (1)	P056 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage - Piece 6	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / RCVS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056-02 (1)	P056 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage - Piece 6	Matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / RCVS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

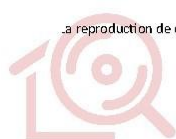

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

26/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
057-01 (1)	P057 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - 1er etage - Cuisine 1	Matériau fibreux de type papier peint (vert) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MOLP / D4S4	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
057-02 (1)	P057 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - 1er etage - Cuisine 1	Matériau fibreux de type papier peint (vert) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

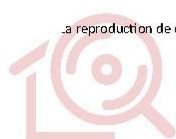

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

27/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
057-03 (1)	P057 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillottes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillottes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 1er étage - Cuisine 1	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058-01 (1)(i)	P058 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (paillottes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillottes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 2ème étage - Pièce 3	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(i)	MET / XZT2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
058-02 (1)	P058 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (paillottes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillottes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 2ème étage - Pièce 3	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

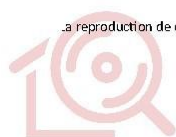

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

28/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
059-01 (1)	P059 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 2eme étage - Cuisine 2	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RCVS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059-02 (1)	P059 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 2eme étage - Cuisine 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RCVS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

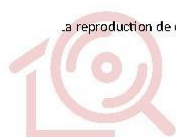

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

29/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
060-01 (1)	P060 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - 1er etage - Piece 1	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MOLP / CG9V	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
060-02 (1)	P060 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - 1er etage - Piece 1	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / XZT2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

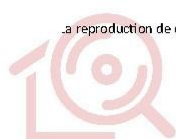

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

30/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
060-03 (1)	P060 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillottes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillottes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 1er étage - Piece 1	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RCVS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060-04 (1)	P060 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillottes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillottes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 1er étage - Piece 1	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / CG9V	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

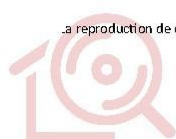

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

31/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
061-01 (1)	P061 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - 1er etage - Piece 2	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / D4S4	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
061-02 (1)	P061 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - 1er etage - Piece 2	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

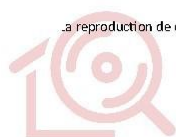

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

32/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
061-03 (1)	P061 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 1er étage - Piece 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RCVS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

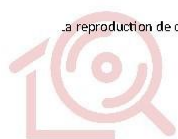

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

33/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
062-01 (1)	P062 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (paillees, gouttelettes,) + Couche2: Peinture décorative (paillees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (paillees, gouttelettes,) + Couche2: Peinture décorative (paillees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage - Piece 4.	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RCVS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062-02 (1)	P062 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (paillees, gouttelettes,) + Couche2: Peinture décorative (paillees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (paillees, gouttelettes,) + Couche2: Peinture décorative (paillees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage - Piece 4.	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RCVS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

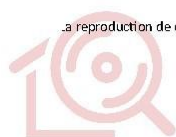

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

34/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
063-01 (1)	P063 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes,) + Couche2: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes,) + Couche2: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 2eme étage - Piece 5	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / D4S4	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
063-02 (1)	P063 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes,) + Couche2: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes,) + Couche2: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 2eme étage - Piece 5	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile

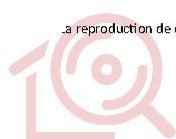

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

35/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
063-03 (1)	P063 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 2eme étage - Piece 5	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RCVS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

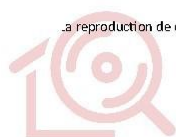

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

36/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
064-01 (1)	P064 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche4: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche4: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage - Piece 6	Matériau fibreux de type papier peint (vert) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / D4S4	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
064-02 (1)	P064 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche4: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche4: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage - Piece 6	Matériau fibreux de type papier peint (vert) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

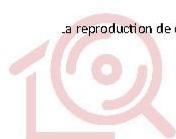

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

37/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
064-03 (1)	P064 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche4: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche4: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 2eme etage - Piece 6	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065-01 (1) (6)	P065 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 2eme etage - Piece 5	Matériau souple (fibreuse) (marron) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (noir)	MET / XZT2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile

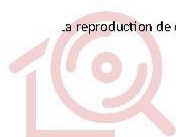

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

38/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
066-01 (1)	P066 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 1er étage - Cuisine 1	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066-02 (1)	P066 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 1er étage - Cuisine 1	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

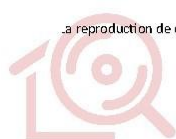

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

39/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
067-01 (1)	P067 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage - Piece 3	Matériau fibreux de type papier peint (vert) ; matériau de type système d'enduit peinture (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) en traces	MOLP / T5PX	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
067-02 (1)	P067 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage - Piece 3	Matériau fibreux de type papier peint (vert) ; matériau de type système d'enduit peinture (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) en traces	MET / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
067-03 (1)	P067 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage - Piece 3	Matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

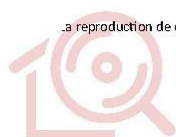

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

40/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
068-01 (1)	P068 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 2eme étage - Cuisine 2	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068-02 (1)	P068 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 2eme étage - Cuisine 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

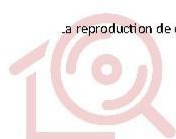

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

41/56



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
069-01 (1)	P069 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage - Piece 1	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau fibreux de type papier peint (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MOLP / T5PX	4 / 4	-	Analyse réalisée non conclusive
069-02 (1)	P069 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage - Piece 1	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau fibreux de type papier peint (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

42/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
069-03 (1)	P069 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 1er étage - Piece 1	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

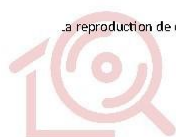

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

43/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
070-01 (1)	P070 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage - Piece 2	Matériau fibreux de type papier peint (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MOLP / T5PX	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
070-02 (1)	P070 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage - Piece 2	Matériau fibreux de type papier peint (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

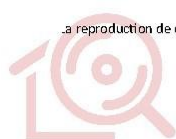

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

44/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
070-03 (1)	P070 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 1er étage - Piece 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

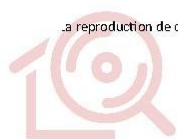

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

45/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
071-01 (1)	P071 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage - Piece 5	Matériau fibreux de type papier peint (vert) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (vert) (clair) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (marron)	MOLP / T5PX	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
071-02 (1)	P071 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage - Piece 5	Matériau fibreux de type papier peint (vert) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (vert) (clair) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (marron)	MET / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

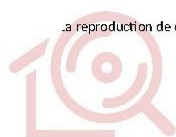

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

46/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
072-01 (1)	P072 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage - Piece 6	Matériau fibreux de type papier peint (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MOLP / T5PX	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
072-02 (1)	P072 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage - Piece 6	Matériau fibreux de type papier peint (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

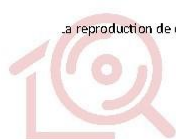

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

47/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
073-01 (1)	P073 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage - Cuisine 1	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) en traces	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
073-02 (1)	P073 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage - Cuisine 1	Matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

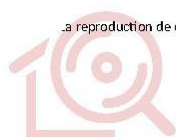

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

48/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
074-01 (1)	P074 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 1er étage - Piece 1	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) en traces	MET / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
074-02 (1)	P074 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 1er étage - Piece 1	Matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

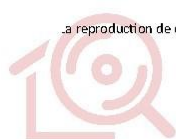

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

49/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
075-01 (1)	P075 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage - Piece 2	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / XZT2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
075-02 (1)	P075 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage - Piece 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

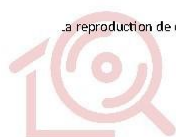

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

50/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
076-01 (1)	P076 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage - Piece 3	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile

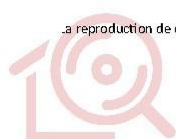

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

51/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
077-01 (1)	P077 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 2eme étage - Piece 4.	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
077-02 (1)	P077 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 2eme étage - Piece 4.	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

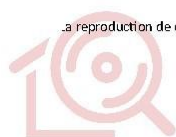

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

52/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
078-01 (1)	P078 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage - Cuisine 2	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

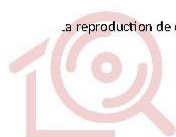

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

53/56




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
079-01 (1)	P079 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - 2eme etage - Piece 6	Matériau fibreux de type papier peint (vert) ; matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MOLP / T5PX	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
079-02 (1)	P079 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - 2eme etage - Piece 6	Matériau fibreux de type papier peint (vert) ; matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

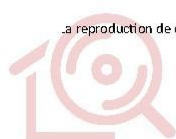

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

54/56



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.




N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
079-03 (1)	P079 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillottes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillottes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 2eme étage - Piece 6	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
080-01 (1)	P080 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Peinture décorative (paillottes, gouttelettes,) + Couche2: Peinture décorative (paillottes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillottes, gouttelettes,) + Couche2: Peinture décorative (paillottes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 3eme étage - Combles	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur (beige) en traces	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :

138 analyses au laboratoire dont 116 par la technique identifiée sous le terme MET et 22 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

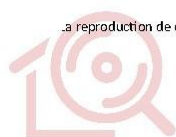

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

55/56



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-060589-01

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (2) L'échantillon contient un matériau de type carrelage. Le carrelage est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.
- (3) Un matériau dur de type joint-ciment (gris) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (4) Un matériau semi-dur (marron) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (5) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (6) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Autre(s) observation(s)

- (i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX43-050 : Juillet 2021 et méthode interne P-PS-SOP3368 : version 9.


Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0,1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratorio-de-analise-de-amiante/qualidade/>. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JOFR n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), l'Arrêté du 3 juin 2025 (JOFR n°0152 du 2 juillet 2025 texte n° 8). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et autorisé par :

Joana Ramalho

Joana Ramalho
Chef d'équipe

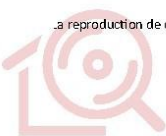

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

56/56

8. ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION



Votre interlocuteur

CBT CNA

178 BOULEVARD PEREIRE

75017 PARIS

Portefeuille : 0114921220

☎ 01 40 68 02 02

📠 01 40 68 05 00

SAS ADX GROUPE

Comptabilité Fournisseurs

17 Rue Paul Dautier

78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Votre contrat

**RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE**

Vos références

Contrat

3912280604

3912431104

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

**SAS ADX GROUPE
Comptabilité Fournisseurs
17 Rue Paul Dautier
78140 VELIZY VILLACOUBLAY**

a souscrit tant pour son compte que pour celui de :

- **HYPERION Développement**
- **H2O INVESTISSEURS**
- **DIAG XV**
- **SAS GALENA**
- **ADX Formation**
- **BCTI**
- **ADX CFA**
- **ADXF2**

Le contrat d'assurance Responsabilité Civile **1ère ligne n° 3912280604** et un contrat Responsabilité Civile **2ème ligne n° 3912431104**, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat et notamment :

Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie
- La recherche de Fibres Céramiques Réfractaires FCR



Repérage de polluants:

AMIANTE :

- Repérage de l'amiante avant travaux, (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Repérage de l'amiante avant démolition
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle visuel amiante après travaux (CV1&CV2))
- Sapiteur Amiante
- Mesures d'empoussièrement amiante
- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Groupe.

PLOMB:

- Repérage du plomb avant travaux (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Contrôle du plomb après travaux

AUTRES:

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Inventaire des matériaux pouvant contenir de la silice
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du PCB
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du machefert
- Recherche des métaux lourds
- Diagnostic de pollution des sols
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Recherche de Radon N1 et N2

Contrôle du bâti:

- Diagnostique Technique Globale (DTG)
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Diagnostique Technique du bâtiment (DTB)
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Plan pluriannuel de travaux (PPT)
- Diagnostic PEMD (Produit Équipement Matériaux Déchet)
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasite dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Diagnostic sécurité piscine

**Energetique:**

- Réalisation d'audit énergétique sous réserve que l'assuré déclare que son activité ne peut en aucun cas être assimilable à une mission de maîtrise d'oeuvre et qu'il ne mette pas en relation les clients avec des professionnels du bâtiment. Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée au titre du contrat responsabilité civile Conditions de garantie.
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Vérification de la VMC
- Vérification de chantier de demande de certificat d'économies d'énergie (CEE)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage en rénovation Energétique et Thermique

Eau:

- Actes de prélèvement légionnelle
- Potabilité de l'eau

Mesurage:

- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile, surface de plancher, surfaces hors œuvre brute, hors œuvre nette.
- Mesurages en extérieurs et intérieurs
- Mission de topographie et numérisation 3D
- Réalisation de dessin et maquettes 2D & 3D

Sécurité:

- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Pose de détecteurs incendie
- Géodétection et géoréférencement des réseaux enterrés et identification au sol en marquage piquetage

Formation:

- Formation aux métiers du diagnostic
- Formation aux risques amiante, plomb
- Formation aux risques électrique
- Formation aux risques lié au travail en hauteur

Autres:

- Etat des lieux locatifs
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Audit de pré acquisition
- Dossier de mutation

Garanties au contrat 1^{ère} Ligne N° 3912280604

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.



NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dont : Dommages corporels	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	1.200.000 € par année d'assurance et par sinistre
Autres garanties :	
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus)	750.000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	<u>par expert</u> 300.000 € par sinistre et 500.000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150.000 € par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	30.000 € par sinistre

Garanties au contrat 2ème Ligne N° 3912431104

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : 6 000 000 € par sinistre et par année d'assurance

Dont :

- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1ère ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1ère ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1ère ligne.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Sa validité cesse pour les risques situés à l'étranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable du **01/01/2026 au 01/01/2027** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à **Paris** le **16/04/2026**

Pour la société :



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI7001 Version 006

Je soussigné, Olivier Perez, Président d'I.Cert, atteste que :

Monsieur DELAUNAY Paul

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR o6 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 13/10/2023 - Date d'expiration : 12/10/2030
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 13/10/2023 - Date d'expiration : 12/10/2030
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (2) Date d'effet : 23/04/2025 - Date d'expiration : 22/04/2032

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 23/04/2025.

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification
(2) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification



Certification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

